


Mode d'emploi

Sartorius Combics 1 | Combics 1 plus | Combics 2

Modèles Cisl1 | Cisl1N | Cisl2 | Cis1 | Cis1N | Cis2

Indicateurs

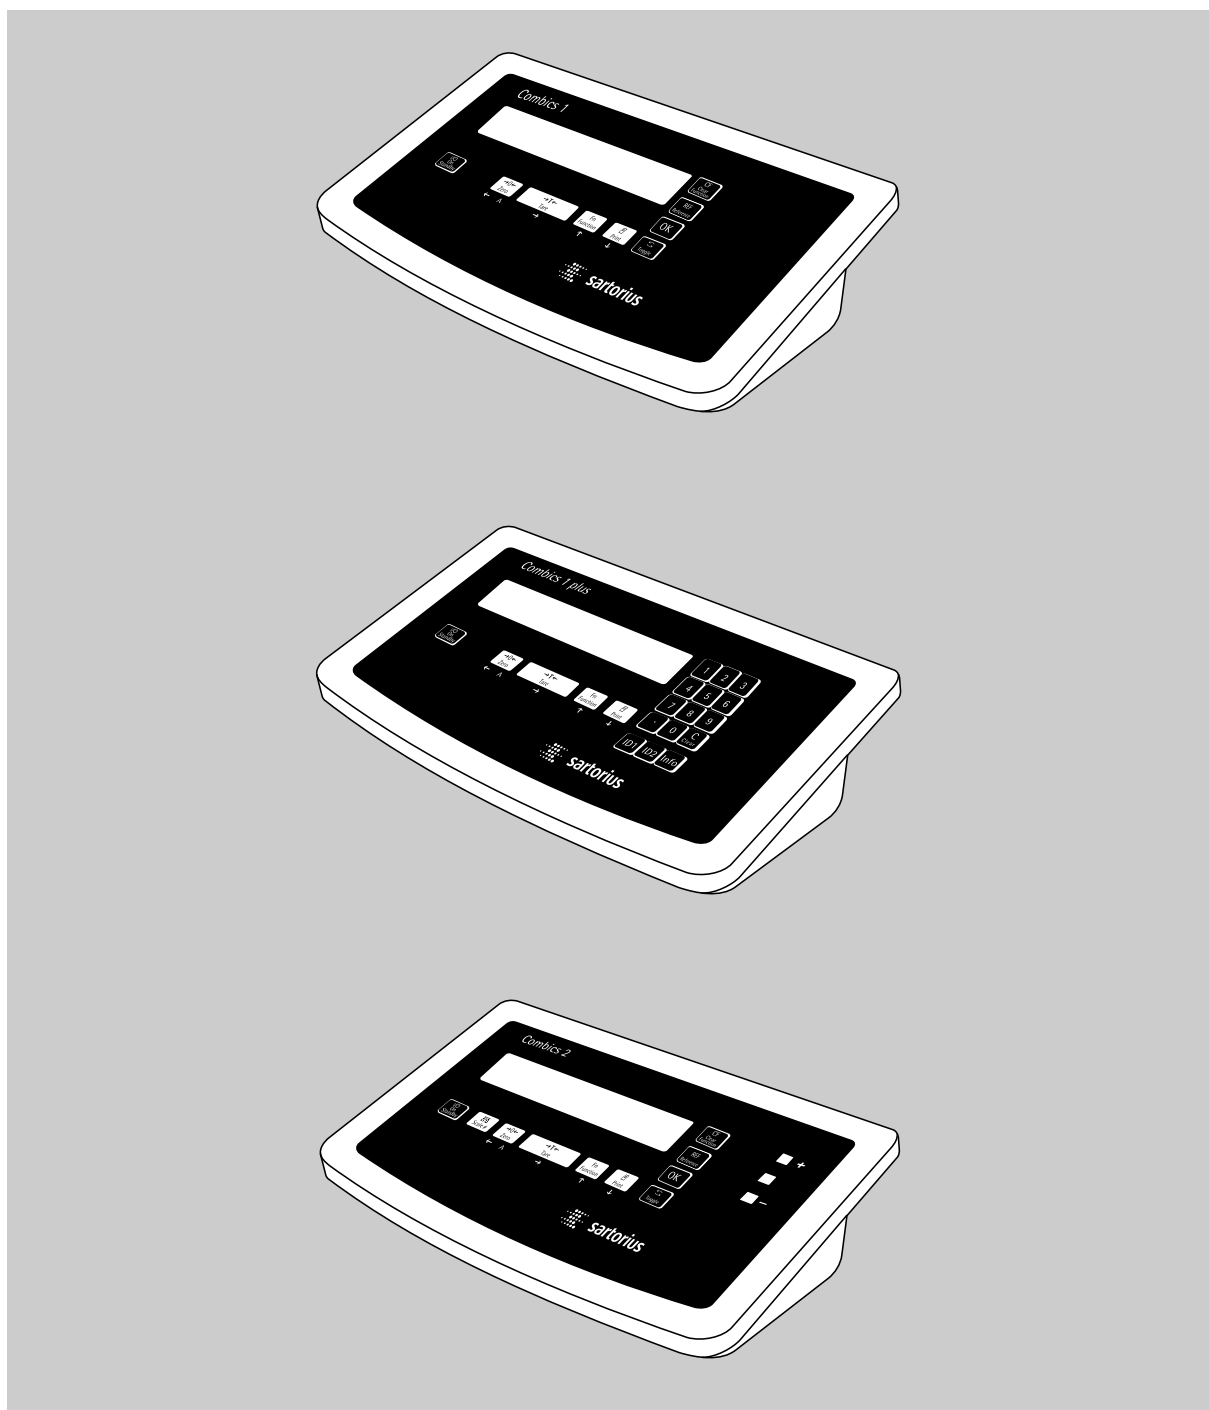

Description générale

Les indicateurs Combics 1, Combics 1 plus et Combics 2 sont des appareils robustes et faciles à utiliser conçus pour répondre aux exigences du contrôle qualité quotidien :

- dans l'industrie alimentaire,
- dans l'industrie pharmaceutique,
- dans l'industrie chimique,
- dans l'industrie électronique et métallurgique

Les indicateurs Combics garantissent des résultats de pesée fiables pour les exigences les plus élevées grâce aux avantages suivants :

- construction robuste et résistante permettant une longue durée de vie (boîtier en acier inoxydable)
- facilité de nettoyage et de désinfection
- facilité d'utilisation grâce à
 - de grands éléments d'affichage rétroéclairés et
 - de grandes touches avec un point de poussée parfaitement perceptible
- utilisation indépendante du lieu d'installation de la plate-forme de pesée
- utilisation flexible grâce à différentes interfaces
- protection par un mot de passe (code) contre la modification non autorisée des paramètres de fonctionnement

Combics 1 plus permettent de faciliter et d'accélérer les opérations de routine grâce à :

- la possibilité d'entrer des valeurs de tare par le bloc numérique
- la possibilité d'identifier des échantillons avec 2 identifiants
- la possibilité de connecter un lecteur de code-barres pour entrer des valeurs de tare ou des identifiants

Les indicateurs Combics 2 disposent de :

- programmes d'application intégrés pour :
 - comptage
 - mesure neutre
 - pesée en pourcentage
 - calcul de la valeur moyenne
 - contrôle +/-
 - classement
 - total net
 - totalisation
- une initialisation automatique à la mise sous tension de la balance
- un tarage automatique lors du chargement de la balance
- la possibilité de commander à distance par l'intermédiaire d'un ordinateur externe

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :

- indique une action qu'il est conseillé d'effectuer
- décrit ce que provoque l'action que vous venez d'effectuer

⚠ indique un danger

Ligne directe/Assistance

Pour obtenir des conseils concernant les applications, veuillez contacter le centre Sartorius de votre pays. Voir le site Internet www.sartorius.com

Sommaire

2	Description générale	89	Interfaces
3	Sommaire	91	Affectation des broches de connecteurs
4	Conseils de sécurité	93	Monter le câble des interfaces
5	Mise en service	94	Schéma de câblage
6	Schéma des appareils	95	Raccordement de l'accumulateur externe
7	Concept du système	95	Raccordement du lecteur de codes-barres
7	Concept du système Mesure	95	Synchronisation
9	Concept du système Menu	96	Configuration de l'interface de données comme interface de communication
10	Fonctionnement	96	Format d'entrée des données
10	Pesée $\Delta\Delta$	97	Format de sortie des données
18	Identification individuelle (Combics 1 plus)	99	Configuration de l'interface de données comme interface d'imprimante
20	Calibrage, ajustage	100	Configuration de l'édition d'impression
22	Comptage \clubsuit	101	Exemples de procès-verbaux
26	Mesure neutre \clubsuit $\pi\pi$	104	Messages d'erreur
30	Contrôle $\frac{\pi}{L}$	105	Entretien et maintenance
35	Classement $\frac{\pi}{L}$ Σ	105	Réparations
40	Pesée en pourcentage %	105	Nettoyage
44	Calcul de la valeur moyenne (pesée d'animaux) Σ	105	Contrôle de sécurité
47	Total net \downarrow	106	Recyclage
50	Totalisation Σ	107	Vue d'ensemble
54	Réglages	107	Données techniques
54	Vue d'ensemble du menu d'exploitation	108	Dimensions (croquis cotés)
55	Réglage de la langue (exemple)	109	Accessoires
56	Entrer le mot de passe (exemple)	112	Déclarations de conformité
58	Menu d'exploitation (paramètres)	114	Approbation CE de type
74	Service technique	116	Plaques et marques
74	Raccordement de la plate-forme de pesée	118	Index
76	Menu du service technique		Annexe
78	Configurer le convertisseur analogique/numérique		Code d'accès général
82	Entrée de la latitude, de l'altitude et de l'accélération gravitationnelle		Manuel pour la vérification sur CD-ROM
83	Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation		
84	Affectation de la fonction de la touche $\rightarrow T \leftarrow$ -longuement		
85	Linéarisation externe		
86	Mémoriser précharge		
87	Effacer la précharge		
88	Ajustage sans poids		

Conseils de sécurité

Sécurité :

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil afin d'éviter tout dommage
- ⚠ Ne pas utiliser l'appareil dans les domaines à risques d'explosions.
- ⚠ N'utiliser que des câbles de rallonge qui correspondent aux normes et possèdent également un conducteur de protection. Le conducteur de protection ne doit pas être interrompu.
- ⚠ Avant de connecter ou de déconnecter tout appareil électrique auxiliaire, veuillez débrancher l'appareil.
- ⚠ Seuls les techniciens du service après-vente ayant reçu la formation nécessaire sont autorisés à ouvrir l'appareil.
- ⚠ En cas d'utilisation dans des installations et des conditions d'environnement exigeant des mesures de sécurité accrues, vous devez respecter les instructions conformément aux consignes d'installation correspondantes.
- ⚠ Si l'appareil ou le câble de réseau est endommagé : débranchez-les de l'alimentation en courant et assurez-vous que l'appareil ne sera plus utilisé.

Installation :

- Attention si vous utilisez des câbles de raccordement RS232 prêts à l'emploi : les câbles RS232 préparés par d'autres ont souvent une mauvaise affectation des broches pour les appareils Sartorius. C'est pourquoi vous devez vérifier les schémas de câblage avant de connecter et de supprimer les branchements non conformes.
- Veuillez utiliser les accessoires et options d'origine Sartorius ; ils ont été adaptés de façon optimale à l'appareil. L'opérateur engage sa propre responsabilité concernant toutes les modifications des appareils et tout raccordement de câbles ou d'appareils non livrés par Sartorius. C'est à lui de vérifier et, si nécessaire, de corriger ces modifications. Sur simple demande, Sartorius met à disposition une documentation concernant les caractéristiques de fonctionnement minimales des appareils (conformément aux normes concernant la définition de l'immunité aux émissions parasites).
- En cas de problèmes veuillez vous adresser au centre de service après-vente Sartorius.

Indice de protection IP :

- Les modèles CISL répondent à l'indice IP44 (avec option L1 : IP65) ; les modèles CIS répondent à l'indice IP67.
- La protection IP65/IP67 de l'indicateur n'est garantie que lorsque l'appareil comporte un joint en caoutchouc et que la connexion est fixe (tous les capuchons filetés sont serrés). L'installation de plates-formes de pesée doit être effectuée et vérifiée par un spécialiste.

- Veuillez conserver le capuchon fileté de l'appareil en cas de montage ultérieur d'une interface de données ou de raccordement d'un accumulateur. Protégez l'interface de données en vissant un capuchon ou quelque chose de similaire contre les vapeurs, l'humidité et la poussière.

Utilisation en usage réglementé :

- Si l'indicateur est raccordé à une plate-forme de pesée et que l'instrument de pesage qui en résulte est soumis à la vérification, vous devez respecter les directives correspondantes. En cas de raccordement de plates-formes Sartorius, respecter le contenu du CD ci-joint : «Manuel pour la vérification» et la déclaration de conformité contenant la liste des étendues de pesée autorisées.
- Une balance approuvée pour l'utilisation en usage réglementé doit comporter un sceau adhésif légal. Ce sceau adhésif est constitué par une bande de sécurité portant le sigle de la société Sartorius. Si l'on tente de l'enlever, ce sceau adhésif se brise. Dans ce cas, l'autorisation pour l'utilisation en usage réglementé n'est plus valide et la balance doit faire l'objet d'une nouvelle vérification.

Mise en service

Déballage

- Aussitôt après avoir déballé l'appareil, veuillez vérifier s'il ne présente aucune détérioration externe visible.
- Si ce devait être le cas, veuillez vous reporter au chapitre «Entretien et maintenance», paragraphe «Contrôle de sécurité».
- Veuillez conserver tous les éléments de l'emballage d'origine au cas où une éventuelle réexpédition serait nécessaire. Avant le transport, démontez tous les câbles de connexion.

Veuillez vérifier le contenu de la livraison

- Indicateur
- Mode d'emploi (ce document)
- Le cas échéant, accessoires spéciaux conformément au bordereau de livraison

Conseils d'installation

Eviter les influences défavorables sur le lieu d'installation :

- Températures extrêmes (température d'utilisation : -10°C à +40°C)
- Dégagements chimiques corrosifs
- Humidité extrême (selon l'indice de protection IP)

Adaptation de l'appareil à l'environnement

Il peut se produire de la condensation lorsqu'un appareil froid est placé dans un environnement nettement plus chaud. Adaptez dans ce cas l'appareil, débranché du secteur, à la température de la pièce pendant environ deux heures.

Raccordement au secteur

- Vérifier la tension d'alimentation et la version de la prise secteur. L'alimentation en courant s'effectue par un bloc d'alimentation intégré ayant une tension de 100 V à 240 V. Le raccordement au secteur doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- ⚠ Raccorder les appareils de la classe de protection 1 uniquement à une prise installée conformément aux prescriptions avec un raccord de conducteur de protection (PE).
- ⚠ En cas d'une alimentation à partir de réseaux sans conducteur de protection, un spécialiste doit installer une protection similaire conformément aux prescriptions d'installation. Le conducteur de protection ne doit jamais être séparé !
- ⚠ Avant de connecter des appareils auxiliaires et d'ouvrir l'indicateur il faut absolument que l'appareil soit débranché.
- En cas de non-utilisation, débrancher l'appareil.

Temps de préchauffage

Après tout raccordement au secteur, l'appareil a besoin d'un temps de préchauffage d'au moins 30 minutes afin de pouvoir donner des résultats précis. L'appareil atteint la température de fonctionnement nécessaire seulement après ce laps de temps.

En cas d'utilisation des appareils en usage réglementé, respecter un temps de préchauffage d'au moins 24 heures.

Etapes pour la mise en service

- 1) Raccorder la plate-forme de pesée à l'indicateur (voir page 74)
- 2) Configurer le convertisseur analogique/numérique (voir page 78)
- 3) Effectuer l'ajustage (ajustage voir page 20, linéarisation voir page 85)
- 4) Raccorder les appareils périphériques, par ex. l'imprimante à l'interface COM1 ou UNICOM (voir chapitre Interfaces de données, à partir de la page 89)


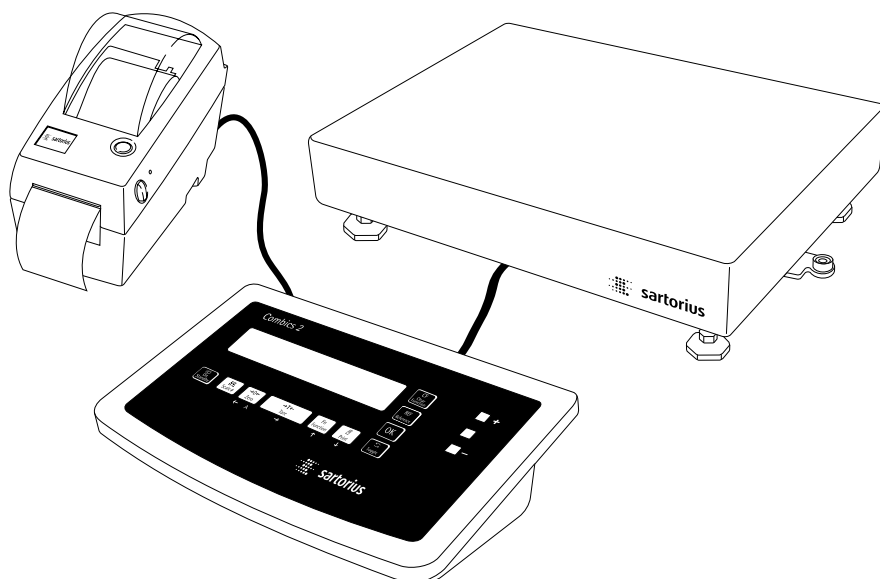


Schéma des appareils

Afficheur et clavier : Combics 1 et Combics 1 plus

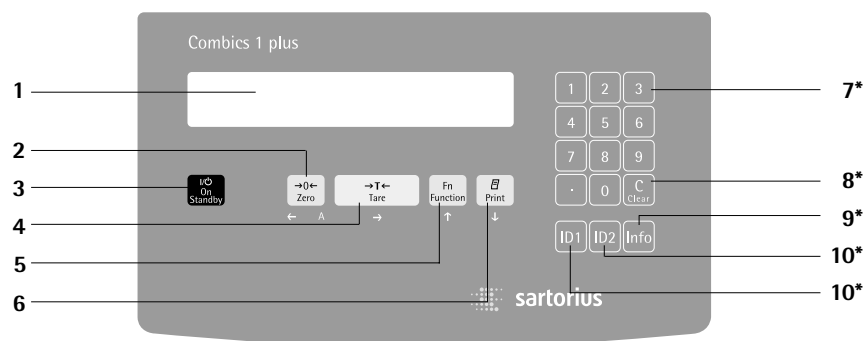


Afficheur et clavier


- 1 Afficheur (pour la représentation des détails voir chapitre «Concept du système»)
- 2 Touche de mise à zéro
- 3 Touche de mise en service/arrêt
- 4 Touche de tarage
- 5 Touche de fonction (commutation brut/net, commutation d'unités ou résolution 10 fois supérieure)
- 6 Touche d'impression (édition des données)
- 7* Bloc numérique pour entrer des données
- 8* Touche pour effacer des valeurs d'identifieur et de tare manuelle
- 9* Touche Info pour appeler des valeurs d'identifieur et de tare manuelle
- 10* Touches d'identifieurs pour entrer des identifications d'utilisateurs
- 11 Touche de changement de plateforme de pesée (changer de plateforme de pesée)
- 12 Touche d'effacement (fonction spécifique à l'application)
- 13 Voyants lumineux de contrôle (pour les applications contrôle +/- et classement)
- 14 Touche de valeur de référence (fonction spécifique à l'application)
- 15 Touche de mémorisation (fonction spécifique à l'application)
- 16 Touche de commutation (fonction spécifique à l'application)

* Uniquement Combics 1 plus


Afficheur et clavier : Combics 2

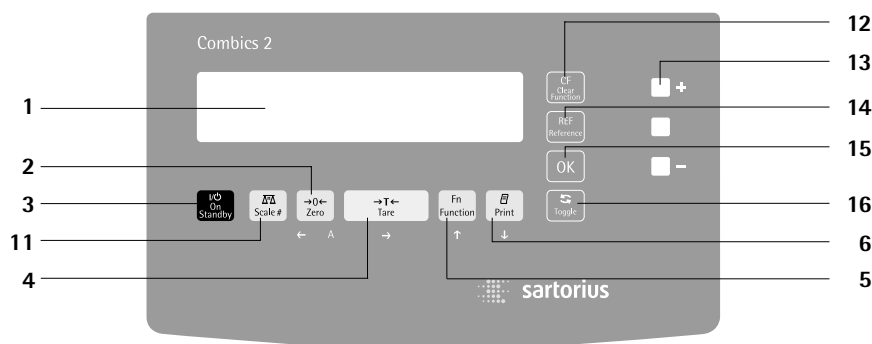

Face arrière : Type de modèle CISL

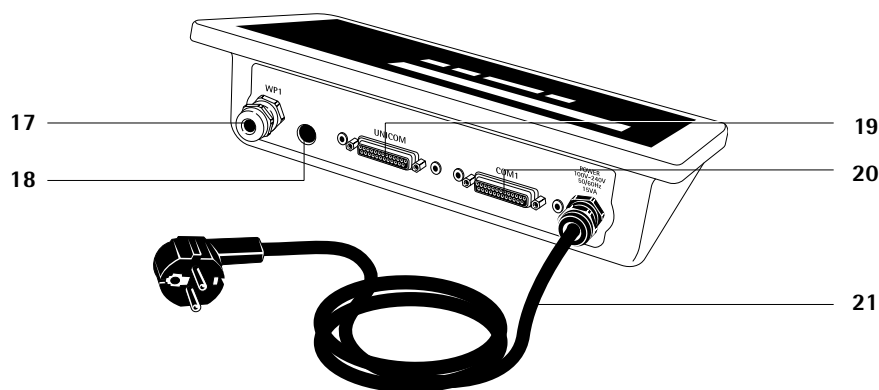

Face arrière : Type de modèle CIS

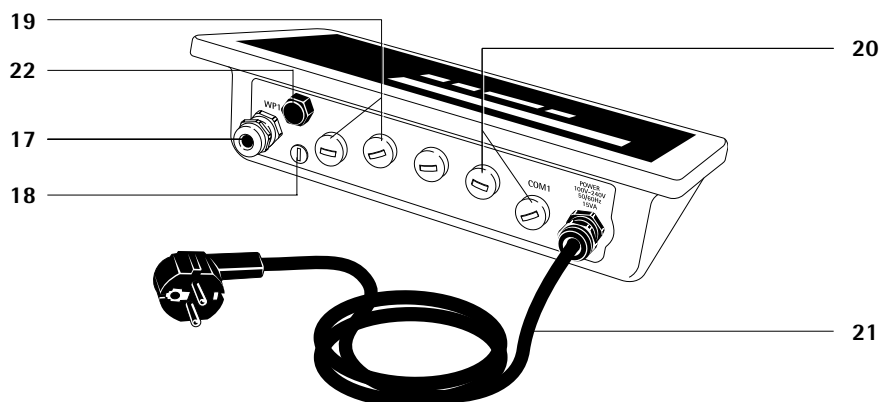

Face arrière

- 17 Raccordement plate-forme de pesée
- 18 Accès au commutateur de - verrouillage
- 19 Deuxième interface «UNICOM» pour accumulateur externe et code-barres (uniquement Combics 2) – autres fonctions en option
- 20 Interface RS232C «COM1» (standard)
- 21 Câble de réseau avec prise spécifique aux pays
- 22 Vanne d'aération : moment de couple : 1,5 Nm

Concept du système

Clavier

Les indicateurs Combics 1, Combics 1 plus et Combics 2 fonctionnent avec un petit nombre de touches. Mais les touches ont des fonctions différentes en mode de mesure et dans le menu. Quelques touches ont en outre une deuxième fonction en plus de leur fonction normale, et qui est activée lorsque l'on appuie plus longuement sur la touche.

Les touches inactives sont affichées de la manière suivante :

- le message " ————— " est affiché pendant 2 secondes. Ensuite apparaît à nouveau le contenu précédent de l'affichage.
- un double bip sonore retentit comme information acoustique

Concept du système en mode de mesure

Entrée par le clavier

Touches situées sous l'afficheur :

- Mise sous tension/hors tension (en mode veille l'appareil affiche «OFF»).
- Appuyer sur la touche pendant moins de 2 s :
Mise à zéro
- Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s :
Affichage du compte d'ajustage/de configuration
- Tarage
- Mémoriser l'entrée numérique comme poids de tare (uniquement Combics 1 plus)
- Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s :
Démarrer Calibrer/ajuster
- Commuter (en fonction du réglage dans le menu setup) entre :
 - première et deuxième unité de pesage indications brutes et nettes
 - résolution d'affichage normale et 10 fois supérieure
- Appuyer sur la touche pendant moins de 2 s :
Imprimer
- Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s :
Imprimer le bas de page BPF
- En cas de raccordement de deux plates-formes de pesée l'afficheur commute entre les deux plates-formes (uniquement Combics 2).

Touches situées à droite de l'afficheur sur la Combics 1 plus

Touches pour l'entrée de l'identifieur et des valeurs de tare prédéfinies

- , , ... , Bloc numérique pour entrer des chiffres qui sont définis par la touche suivante (par ex.) comme identifieur ou valeur manuelle de tare
- Touche de préparation pour effacer des valeurs d'identifieur ou de tare (l'effacement a lieu après avoir appuyé une touche suivante, par ex.)
Lors d'une entrée par le bloc numérique le caractère entré en dernier est effacé

- Touche de préparation pour afficher des valeurs d'identifieur ou de tare (Info après avoir appuyé une touche suivante, par ex.)

- , Touches d'identifieurs pour mémoriser et pour appeler des identifications de valeurs de pesée

Touches situées à droite de l'afficheur sur la Combics 2

Ces touches sont utilisées pour commander les applications. Leur description exacte se trouve dans les chapitres des applications respectives.


- Efface les valeurs d'initialisation en fonction de l'application ou la mémoire de totalisation.
- Modifie une valeur de référence réglée.
- Mémorise une valeur ou démarre un programme d'application.
- Commute entre différents types d'affichage à l'intérieur d'un programme d'application.

Entrée par l'entrée de commande numérique


Une entrée de commande (Universal-Input) est disponible. Il est possible d'y connecter une commande externe manuelle ou à édale. Dans le menu setup est possible d'affecter une des fonctions suivantes à l'entrée de commande :

- Touche
- Touche longuement
- Touche
- Touche longuement
- Touche
- Touche
- Touche

Concept du système

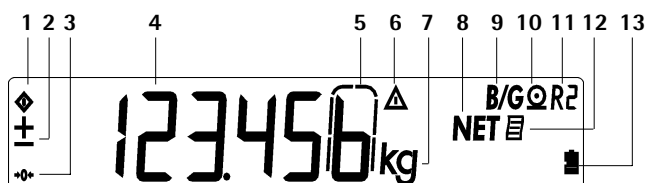

Afficheur (Combics 1, Combics 1 plus)
en mode de mesure (exemple)

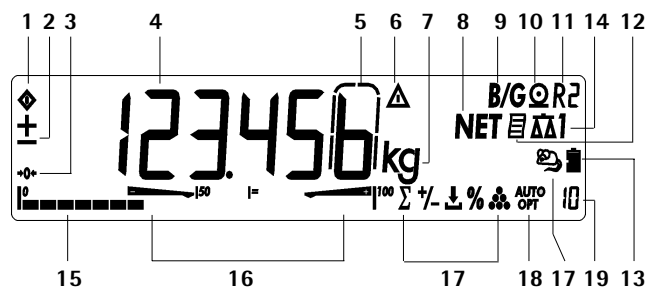

Afficheur (Combics 2) en mode de mesure
(exemple)

Afficheur en mode de mesure


Dans les figures représentées ci-dessus se trouvent tous les éléments et symboles pouvant être visibles en mode de mesure.

- 1 Le symbole En calcul indique un processus en cours (traitement interne)
- 2 Signe +/- pour la valeur affichée
- 3 Le symbole de mise à zéro apparaît après la mise à zéro de la balance ou de la plate-forme de pesée active
- 4 Valeur de mesure ou valeur calculée (affichage principal)
- 5 Sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé avec e = d une décimale encadrée ne doit pas être prise en compte
- 6 Indication de valeur calculée à l'affichage principal (valeur non autorisée en usage réglementé)
- 7 Unité de la valeur affichée
- 8 Valeur nette à l'affichage principal (mémoire de tare occupée)
- 9 Valeur brute à l'affichage principal (mémoire de tare occupée)
- 10 Symbole pour le processus d'impression actuellement en cours
- 11 Affichage de l'étendue active dans le cas de balances à plusieurs étendues
- 12 Symbole pour le procès-verbal BPF activé (uniquement sur les modèles Combics 1 plus et Combics2)
- 13 Affichage de charge de l'accumulateur (si l'accumulateur est vide, le symbole n'est pas rempli)


- 14 Affichage de la plate-forme de pesée active, clignote lors de la demande d'ajustage (uniquement sur le modèle Combics2)
- 15 Bargraphe (uniquement sur le modèle Combics2)
 - Affichage du pourcentage de l'étendue de pesée "utilisée" par le poids brut posé ou
 - Affichage de la valeur de mesure par rapport à une valeur de consigne (avec les applications «Contrôle» et «Classement»)
- 16 Symboles pour «Contrôle +/-» et «Classement» (uniquement sur le modèle Combics 2)
- 17 Symboles pour les applications «Totalisation», «Contrôle +/-», «Total net», «Pesée en pourcentage», «Comptage» et «Pesée d'animaux». Ces symboles sont expliqués plus en détails dans les chapitres concernant chaque application (uniquement sur le modèle Combics 2).
- 18 Auto/Opt (uniquement sur le modèle Combics 2)
 - Auto : en fonction de la valeur de pesée une réaction de l'application est déclenchée
 - Opt : optimisation autom. a eu lieu avec l'application Comptage
- 19 Affichage de numéros, par ex. pour représenter la valeur de référence (uniquement sur le modèle Combics 2)

Les paramètres d'application mémorisés (par ex. valeurs de référence) sont conservés et sont disponibles si

- Combics est arrêté et remis en marche
- vous commutez à nouveau dans l'application d'origine à partir d'une autre application (par ex. de «Calcul de la valeur moyenne» à «Comptage». Tous les paramètres qui ont été mémorisés auparavant pour «Comptage» sont à nouveau disponibles)

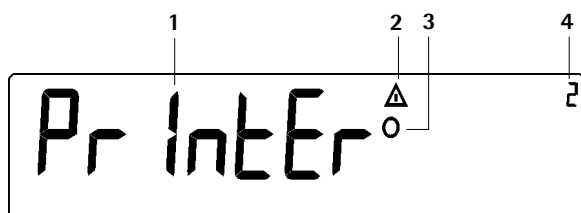

Afficheur menu setup : menu du texte (exemple)

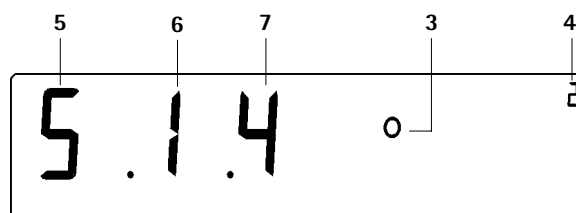

Afficheur menu setup : menu numérique (exemple)


Concept du système Menu

La navigation et les entrées dans le menu de l'appareil s'effectuent avec les touches situées sous l'afficheur (sur les modèles Combics 1 plus les entrées numériques peuvent s'effectuer dans le menu par le bloc numérique)

Entrer dans le menu

Mettre l'appareil hors tension et le remettre sous tension avec la touche ; pendant l'affichage de tous les segments appuyer brièvement sur la touche .

Naviger dans le menu

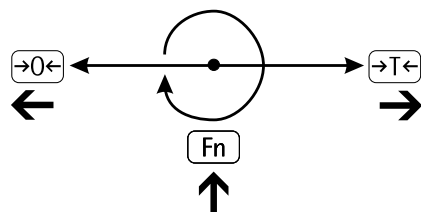


Quitter le niveau du menu actuel et afficher le niveau du menu supérieur (retour).

– Appuyer sur la touche pendant moins de 2 s : Sélectionner une option du menu et mémoriser.
– Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s : Quitter le menu.

Appeler la valeur suivante sur le même niveau du menu (l'affichage indique toujours la valeur suivante de manière rotatoire).

Impression des réglages du menu à partir de la position actuelle ou des données info.

Entrée de chiffres/de lettres dans le menu

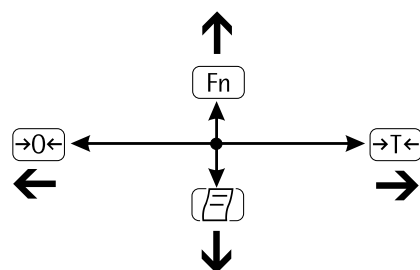

– Appuyer sur la touche pendant moins de 2 s : activer le caractère à gauche du caractère actuel (avec le premier caractère: quitter l'entrée sans mémoriser)
– Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s : quitter l'entrée sans mémoriser

– Appuyer sur la touche pendant moins de 2 s : mémoriser le caractère actuellement sélectionné et déplacer le curseur d'une position vers la droite (derrière le dernier caractère : mémoriser l'entrée avec mémorisation)
– Appuyer sur la touche pendant plus de 2 s : mémoriser l'entrée avec mémorisation et afficher l'option du menu correspondante

– Le curseur est sur le 1er caractère et aucun caractère n'est encore traité : effacer la chaîne de caractères et utiliser 0
– Modifier le caractère affiché, feuilleter en avant (ordre : 0 ... 9, point décimal, signe moins, Z ... A, espace)
Affichage du menu setup : menu texte (exemple) Affichage du menu setup : Menu numérique (exemple)

– Le curseur est sur le 1er caractère et aucun caractère n'est encore traité : effacer la chaîne de caractères et utiliser l'espace (blanc)
– Modifier le caractère affiché, feuilleter en arrière (ordre : espace, A ... Z, signe moins, point décimal, 9 ... 0)

Entrée numérique dans le menu avec le modèle Combics 1 plus :

Entrer les valeurs directement par le clavier numérique (date/heure, etc.)

Affichage dans le menu

Dans les figures représentées ci-dessus se trouvent tous les éléments et symboles pouvant être visibles dans le menu setup.

- 1 Option de menu sélectionnée au niveau textuel (par ex. Printer pour le réglage de l'imprimante connectée)
- 2 Indique qu'aucun autre sous-menu n'est disponible
- 3 Réglage actuellement activé
- 4 Histoire du menu (indique au niveau du menu supérieur dans le menu setup)
- 5 Premier niveau dans le Menu numérique
- 6 Deuxième niveau dans le Menu numérique
- 7 Troisième niveau dans le Menu numérique

Sauvegarde dans le menu

Les paramètres sélectionnés dans le menu de l'appareil restent mémorisés après l'arrêt de Combics.

L'accès au setup dans le menu de l'appareil peut être verrouillé par un mot de passe (code). Cela permet d'empêcher un réglage non autorisé des paramètres sélectionnés dans le menu.

Fonctionnement

Pesée $\Delta\Delta$

Cette application est disponible à tout moment comme fonction de base.

Caractéristiques :

- Mise à zéro avec la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$
- Mémoriser le poids de tare de la balance avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$
- Tarer automatiquement le poids du récipient
- Entrer le poids de tare par le lecteur de code-barres (uniquement sur les modèles Combics 1 plus et Combics 2)
- Entrer le poids de tare par le clavier numérique (uniquement sur les modèles Combics 1 plus)
- Effacer les valeurs de tare par l'entrée numérique $\square 0$ et $\rightarrow T \leftarrow$ / $\square C$ et $\rightarrow T \leftarrow$ (uniquement sur les modèles Combics 1 plus)
- Commutation de l'afficheur avec la touche $\square Fn$ entre :
 - valeur brute et valeur nette
 - 1ère et 2ème unité de poids ou
 - résolution normale et 10 fois supérieure
- Pesée avec deux plates-formes de pesée (uniquement sur les modèles Combics 2)
- Identification individuelle de valeurs de pesée avec identifiants numériques (uniquement sur les modèles Combics 1 plus)
- Imprimer la valeur de pesée :
 - impression BPF
 - impression automatique
 - sortie des données automatique (voir chapitre Interfaces)

Tarage automatique (option du menu 3.7) :

Si l'option du menu est activée (3.7.2), le premier échantillon qui dépasse la charge minimale prédéfinie est mémorisé dans la mémoire de tare lors de la stabilité. La balance repasse à l'état initial si le poids déposé est inférieur à 50% de la charge minimale.

Charge minimale pour le tarage automatique et impression automatique (option du menu 3.5) :

Pour la charge minimale il est possible de régler :

1 incrément d'affichage (pas de charge minimale)
2 incréments d'affichage
5 incréments d'affichage
10 incréments d'affichage
20 incréments d'affichage
50 incréments d'affichage
100 incréments d'affichage
200 incréments d'affichage
500 incréments d'affichage
1000 incréments d'affichage

Les incréments d'affichage représentent la largeur d'échelons partiels de la plate-forme de pesée connectée. Si la largeur d'échelons partiels est de 1 g et que 1000 incréments d'affichage sont exigés, la charge minimale est de 1000 g (1000 échelons partiels). Si la largeur d'échelons partiels de la plate-forme de pesée est de 5 g et qu'on demande le même nombre d'incréments d'affichage que ci-dessus, la charge minimale est de 5000 g.

Si la charge déposée est supérieure à la limite de la charge minimale, la plate-forme de pesée est automatiquement tarée ou une impression automatique de procès-verbal a lieu dans la mesure où les options du menu correspondantes pour le tarage automatique (option du menu 3.7.2) ou pour l'impression automatique (option du menu 7.13.2) sont activées.

Impression automatique (option du menu 7.13) :

Si l'option du menu est activée (7.13.2), la première valeur pondérale qui dépasse la charge minimale est imprimée. Si en outre l'option du menu pour le tarage automatique est activée, en cas de dépassement de la charge minimale seul le tarage a lieu, dans ce cas une impression automatique n'a pas lieu.

Balance de préférence lors du démarrage (uniquement sur le modèle Combics 2)

La plate-forme de pesée dont la valeur de mesure après la mise en marche de Combics doit être affichée en premier, peut être réglée dans le menu setup sous « $\square L \square L \square L$ » (option du menu 8.9.).

Entrer le poids de tare avec le lecteur de code-barres (uniquement Combics 1 plus et Combics 2)

La valeur de tare du récipient peut être entrée par lecteur de code-barres. A cet effet l'option du menu «Valeur comme valeur de tare ($\square T \square E$)» doit être activée dans le menu sous Setup, code-barres. La saisie et la mémorisation de la valeur s'effectue automatiquement, la touche $\square Tare$ ne doit pas être appuyée. Le contenu de la mémoire de tare est édité dans le mode Info (touche $\square \square$ -longuement).

Entrer des identifiants avec le lecteur de code-barres (uniquement Combics 1 plus)

Les identifiants peuvent être entrés par lecteur de code-barres.

ID1 : A cet effet l'option du menu «Mémoriser la valeur comme identifiant 1 ($\square ID \square 1$)» doit être activée dans le menu sous Setup, code-barres. La saisie et la mémorisation de la valeur s'effectue automatiquement, la touche $\square ID1$ ne doit pas être appuyée.

ID2 : Pour mémoriser la valeur la touche $\square ID2$ doit être appuyée.

Afficher le contenu des identifiants :

- Touche $\square Info$ et $\square ID1$
- Touche $\square Info$ et $\square ID2$

Compteur d'ajustage de configuration avec des balances standard

Description générale

Saisie automatique de modifications avec des paramètres d'ajustage et de pesée par deux compteurs indépendants. La mémorisation des compteurs a lieu dans une EEPROM. Les valeurs sont conservées pour la durée de vie du composant. Pour afficher les deux compteurs, maintenir la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$ enfoncée pendant plus de 2 secondes. Le «compteur de configuration» est d'abord affiché sur l'afficheur de la valeur de pesée pour 3 secondes (caractérisé par un «P»). Puis le «compteur d'ajustage» est affiché pour 3 secondes supplémentaires (caractérisé par un «C»). L'affichage de l'information est automatiquement quitté après 6 secondes.

Caractéristiques du compteur d'ajustage :

- Longueur du compteur limitée à 9999
- Compteur sur «C 0000» lors de la mise en service du matériel
- Le compteur ne peut pas être remis à zéro
- Le compteur est automatiquement actualisé (incrémenté) en cas de :
 - ajustage / linéarisation réussi
 - poids de calibrage, d'ajustage ou de linéarisation de l'utilisateur modifié (option du menu 1.18.)
- Modification des paramètres suivants :
 - Fonction de la touche $\boxed{\text{CAL}}$ (option du menu 1.9.)
 - Etendue de mise à zéro (option du menu 1.11.)
 - Etendue de mise à zéro initiale (option du menu 1.12.)
 - Remise des paramètres ci-dessus sur le réglage d'usine (option du menu 9.1.1)

Caractéristiques du compteur de configuration :

- Longueur du compteur limitée à 9999
- Compteur sur «C 0000» lors de la mise en service du matériel
- Le compteur ne peut pas être remis à zéro
- Le compteur est automatiquement actualisé (incrémenté) en cas de :
 - Modification des paramètres suivants :
 - Lieu d'installation (option du menu 1.1.)
 - Filtres d'application (option du menu 1.2.)
 - Largeur de stabilité (option du menu 1.3.)
 - Tarage (option du menu 1.5.)
 - Zéro automatique (option du menu 1.6.)
 - Unité de poids 1 (option du menu 1.7.)
 - Unité de poids 2 (option du menu 3.1.)
 - Unité de poids 3 (option du menu 3.3.)
 - Remise des paramètres ci-dessus sur le réglage d'usine (option du menu 9.1.1)
 - Commuter l'affectation de la touche $\boxed{\text{Fn}}$ sur ou de la résolution 10 fois supérieure
 - Mise en service ou hors service du tarage automatique des applications (option du menu 3.7.)
 - Remise des paramètres ci-dessus sur le réglage d'usine (option du menu 9.1.1)

Paramètres de l'appareil

Code d'accès

L'accès aux réglages des paramètres «SEUP» et aux paramètres des applications «APP» (Combics 2) peut être protégé par un mot de passe contre des réglages non autorisés dans le menu setup sous «C0dE» (voir également le chapitre Réglages).

Signal acoustique

Un signal acoustique retentit si une touche a été actionnée (un seul bip sonore si les touches sont activées, un double bip sonore si les touches ne sont pas activées)

Dans le menu du setup «SEUP» il est possible de mettre le signal acoustique en service et hors service sous «uE IL lE» (option du menu 8.2.).

Clavier

Le clavier peut être bloqué et libéré dans le menu setup sous «uE IL lE» pour l'entrée (option du menu 8.3.).

Mise hors tension automatique de Combics

Il est possible de régler dans le menu setup sous «uE IL lE» que Combics s'éteigne automatiquement après une durée prédéfinie avec l'horloge (option du menu 8.7.)

Rétroéclairage de l'afficheur

Pour le rétroéclairage de l'afficheur il est possible d'effectuer les réglages suivants dans le menu setup sous «uE IL lE» :

- en service (8.8.1)
- hors service (8.8.2)
- hors service automatique après un intervalle de temps prédéfini dans l'horloge (8.8.3)

Horloge

 
L'horloge peut être réglée dans le menu setup sous «uE IL lE» sur 2, 4 ou 10 minutes (option du menu 8.9.)

Fonctionnement


Exemple
Mettre Combics sous tension, mettre à zéro, tarer le poids du récipient, remplir le récipient, commuter sur l’affichage du poids brut, de la 2ème unité de poids ou de la résolution 10 fois supérieure



Mettre Combics sous tension



 Tous les éléments de l’affichage apparaissent pendant env. 1 seconde (test de l’affichage)




Affichage indiquant que la balance est déchargée



Mettre la balance à zéro



Affichage indiquant que la balance est déchargée

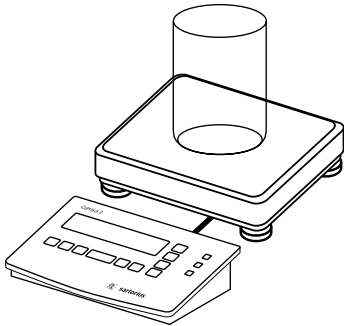


Poser le récipient sur la plate-forme de pesée




Le poids du récipient s’affiche



 Tarer la balance



Affichage pour la balance tarée avec récipient

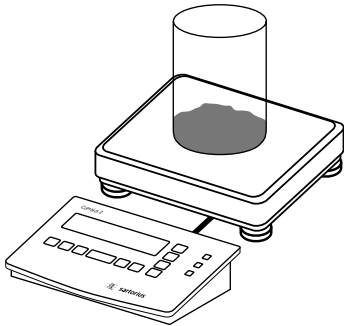


Remplir le récipient (ici par ex. avec 120,2 g)



Affichage pour la balance tarée avec récipient rempli



 Commuter l'affichage, selon le réglage apparaît



le poids brut
(ici par ex. 50 g pour le récipient + 120,2 g de substrat) ou



affichage de la 2ème unité de poids (ici par ex. kg) ou



affichage avec une résolution 10 fois supérieure



Revenir à l'affichage précédent
(avec l'affichage avec une résolution 10 fois supérieure, on repasse automatiquement à l'affichage précédent au bout de 10 sec.)



Imprimer le procès-verbal

```

      DURACIER
    GOETTINGEN
24.02.2002      15:10
-----
G#      +      170.2 g
T        +       50.0 g
N        +      120.2 g
-----
  
```

Fonctionnement : Combics 1 plus

 
Exemple :

Modèle Combics 1 plus : Pesée avec entrée numérique du poids de tare, imprimer le résultat



Mettre Combics 1 plus sous tension.


Un test automatique est effectué. Lorsque l'affichage du poids apparaît, Combics 1 plus est prêt à et automatiquement remis à zéro. Avec la touche la plate-forme de pesée déchargée peut être à tout moment remise à zéro.



Entrer le poids de tare connu par le clavier (ici par ex. 0,25 kg).



Mémoriser le poids de tare entré.

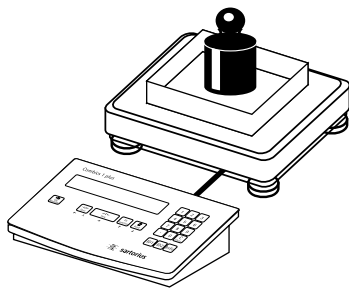


Poser l'échantillon avec le récipient sur la balance.



Lire le résultat.



 Commutation de l'affichage de la valeur pondérale nette. Apparaît alors :



le poids brut (ici par ex. 0,250 kg pour le récipient plus 2,000 kg pour le produit).

Fn

+ 2000 kg NET

(=)

05.04.2004 10:09
Type CIS1N
Ser.no. 12345678
Vers. 1.0001.04.4
BVers. 01-33-01

DURACIER
GOETTINGEN
NO. LOT 123456
CLIENT 6.789
05.04.2004 10:09

G# + 2.250 kg
T + 0.000 kg
PT2 + 0.250 kg
N + 2.000 kg

05.04.2004 10:10
Nom :

C + **→T←**

ou

0 + **→T←**

Revenir à l'affichage précédent.

Imprimer le résultat.

Début de l'en-tête BPF (est imprimé uniquement, si l'impression BPF est réglée)

Fin de l'en-tête BPF
Lignes d'en-tête

Identifieur 1
Identifieur 2

Début du bas de page BPF (est imprimé uniquement, si l'impression BPF est réglée)

Fin du bas de page BPF

Effacer le poids de tare entré par le clavier.

Fonctionnement : Combics 1 plus


Exemple :

Modèle Combics 1 plus : Pesée avec différentes valeurs de tare, imprimer le résultat et effacer les valeurs de tare



Mettre Combics 1 plus sous tension.

Un test automatique est effectué. Lorsque l'affichage du poids apparaît, l'appareil est prêt à peser et automatiquement remis à zéro. Avec la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$ la plate-forme de pesée déchargée peut être à tout moment remise à zéro.

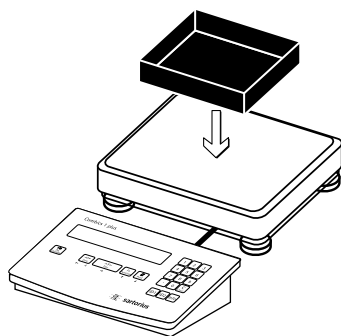

Poser le récipient vide sur la balance.




Tarer la balance


Remarque : si la fonction de tarage automatique est activée, la balance n'a pas besoin d'être tarée avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$. La balance mémorise le poids de tare automatiquement dès que le récipient est posé.




Attendre jusqu'à ce que l'affichage du zéro et le symbole NET (poids net) apparaissent.

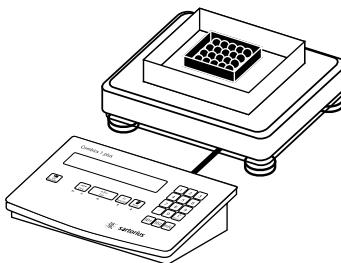

 Poser l'échantillon dans l'emballage dans le récipient.



 Entrer le poids de tare connu de l'emballage dans l'unité de pesée actuelle par le clavier (ici par ex. 0,25 kg).



Mémoriser le poids de l'emballage entré (les deux valeurs de tare sont additionnées).



Lire le poids net.



Imprimer le résultat.


G#	+	6.433	kg
T	+	4.183	kg
PT2	+	0.250	kg
N	+	2.000	kg



Entrer un 0 par le clavier.



 Mémoriser la valeur entrée (les valeurs de tare sont effacées, la valeur brute apparaît à l'affichage).



Imprimer le résultat.

G#	+	6.433	kg
T	+	0.000	kg
N	+	6.433	kg

Fonctionnement : Combics 1 plus

Identification individuelle (identifieur)

Pendant le fonctionnement en mode de pesée il est possible d'attribuer des identifications à la saisie des valeurs de mesure (par ex. nom du produit, numéro de lot etc.).

Caractéristiques

- Deux identifieurs sont disponibles.
- Il est possible d'affecter un nom et une valeur à chaque identifieur.
- Le nom de chaque identifieur est imprimé justifié à gauche, la valeur justifiée à droite. Si le nom plus la valeur sont trop longs pour une ligne d'impression, l'impression a lieu sur plusieurs lignes.
- Les noms pour l'identifieur sont entrés alphanumériquement dans le menu setup sous :
5EtuP: Prcs-verb (procès-verbaux d'impression) :
7.4.3 (ID1)
et
7.4.4 (ID2)
- La longueur du nom est au maximum de 20 caractères. Lors de l'entrée de la valeur ID apparaissent au maximum onze caractères, mais tous les 20 caractères sont imprimés.
- La longueur des valeurs pour l'identifieur est au maximum de 21 caractères.
- Entrer l'identifieur avec les valeurs numériques du clavier numérique et mémoriser avec la touche (ID1) ou (ID2).
- Effacer les caractères de la valeur de l'identifieur entrés en dernier pendant l'entrée : appuyer sur la touche (C)
Effacer toutes les valeurs de l'identifieur :
Touche (C) et (ID1) ou (ID2)
- Si tant le nom que la valeur d'un identifieur est vide, il n'est pas imprimé.

- Imprimer l'identifieur : pour les réglages correspondants voir le menu setup.
Une impression a lieu par COM1 (sélection du menu 7.7.x) ou UNICOM (sélection du menu 7.8.x).
- Afficher l'identifieur :
Touche (Info) et (ID1) ou (ID2)
- Mémoriser les valeurs avec le lecteur de code-barres : Lire la valeur pour ID1

Touches de fonction

- (ID1) Mémoriser l'entrée comme valeur pour le premier ou (ID2) le deuxième identifieur.
- (C) Effacer la valeur d'identifieur sélectionnée
- (Info) Afficher l'identifieur

Paramètres d'application Identifieur

Setup	
PrtProt	Procès-verbaux d'impression
7.4.	Entrée
	Nom de l'identifieur
7.4.3	ID1
7.4.4	ID2
7.7	COM1 : Configurer l'impression
7.7.6	ID1 et ID2
7.8	UNICOM : Configurer l'impression
7.8.6	ID1 et ID2

Exemple :

Entrer des valeur d'identifieur.

Pour l'identifieur 1 et l'identifieur 2 doivent être entrées comme valeurs «123.456» et «678.9».

Entrer le nom de l'identifieur voir chapitre Réglages : Entrer le mot de passe

0000 kg

1 2 3 .
4 5 6

Entrer la valeur d'identifieur 1 (ici : 123.456).

123.456

ID1

Confirmer la valeur pour le premier identifieur.

0000 kg

6 7 8
. 9

Entrer la valeur d'identifieur 2 (ici : 678.9).

678.9

ID2

Confirmer la valeur pour le deuxième identifieur.

6.433 kg

Poser l'échantillon sur la balance.

(=)

Imprimer la valeur de pesée (le cas échéant effectuer d'autres pesées et imprimer)

ID1	123.456
ID2	6.789
24.02.2003	10:09

No. ser.	12345678
G#	+ 6.433 kg
T	+ 0.000 kg
N	+ 6.433 kg

Identifieur 1

Identifieur 2

C ID1

Effacer l'identifieur :

Lorsque les pesées sont terminées, effacer respectivement chaque identifieur.

C ID2

Fonctionnement

Calibrage, ajustage

Fonction

La précision des résultats de mesure doit être contrôlée grâce au calibrage et à l'ajustage.

Lors du calibrage on peut voir un écart possible entre la valeur de mesure affichée et la véritable valeur de masse.
Lors du processus de calibrage, aucune modification n'est effectuée à l'intérieur de la balance.

Ajuster signifie supprimer la différence entre la valeur de mesure affichée et la véritable valeur de masse ou réduire celle-ci de telle manière qu'elle se trouve à l'intérieur des limites d'erreur autorisées.

Caractéristiques

La plate-forme de pesée configurée détermine quelles caractéristiques sont disponibles parmi les caractéristiques suivantes :

- Ajustage externe avec le poids du réglage d'usine – poids standard (1.9.1), pas sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé
- Ajustage externe avec le poids de l'utilisateur (1.9.3), pas sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé
- Ajustage interne pour les plates-formes IS (1.9.4), uniquement plate-forme de pesée 2
- Bloquer la fonction de la touche $\rightarrow T \leftarrow$ (longuement) afin que les fonctions citées ci-dessus ne puissent pas être déclenchées (1.9.10)
- Calibrage avec ajustage automatique (1.10.1), pas sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé
- Calibrage avec la possibilité de déclencher manuellement la fonction d'ajustage (1.10.2)
- Instruction d'ajustage – symbole $\Delta \nabla$ clignotant (1.15.2). Si plusieurs balances sont connectées, le numéro de la balance correspondante clignote également.

- Verrouillage de l'ajustage externe (1.16.2)
- Affichage de l'altitude, de la latitude et de l'accélération gravitationnelle après l'affichage de CAL lors du démarrage du processus de calibrage (option du menu 8.12.2). Ces valeurs sont uniquement affichées si elles ont été inscrites et activées dans le menu Service. Les termes Altitude (ALT), Latitude (LAT) et Accélération gravitationnelle (G) s'affichent chacun pendant 1 seconde, puis la valeur correspondante qui doit être validée avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$.

Remarque

Sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé, la fonction Ajustage externe n'est possible que si le commutateur de verrouillage est ouvert après avoir brisé le sceau (voir chapitre Service). L'appareil doit alors subir une nouvelle vérification.

Exemple

Calibrage externe et ajustage manuel avec des poids standard

Réglages dans le setup :
1.9.1; 1.10.2



Décharger la balance et la mettre à zéro



longuement


Démarrer le calibrage (par ex. après une instruction d'ajustage, symbole $\Delta \nabla$ clignotant)




Cet affichage apparaît pendant 2 secondes



Un message demandant de poser le poids de calibrage/d'ajustage apparaît (par ex. 10 kg)

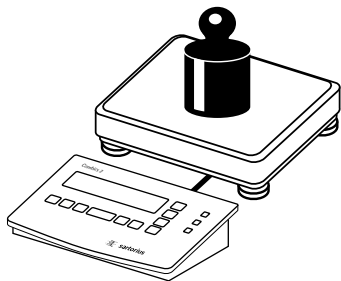

 Poser le poids de calibration/d'ajustage sur la plate-forme de pesée



La différence entre la valeur de mesure et la véritable valeur de masse s'affiche avec un signe + ou -.

```
Calibrage externe
Cons. + 10000.0 g
Diff. - 0.3 g
-----
```

Un procès-verbal est imprimé si vous n'effectuez pas l'ajustage et si vous interrompez le processus avec la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$



Déclencher l'ajustage manuellement (interrompre le calibrage/l'ajustage avec la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$)




Une fois l'ajustage terminé, le poids d'ajustage apparaît

```
-----
14.01.2002 13:00
Type Cisl2
No.ser. 12345678
Vers. 1.1007.12.1
BVers. 01-25-01
-----
```

Le procès-verbal BPF est imprimé

```
Calibrage externe
Cons. + 10000.0 g
Diff. - 0.3 g
Ajustage externe
Diff. + 0.0 g
-----
```

```
14.01.2002 13:02
Nom:
-----
```

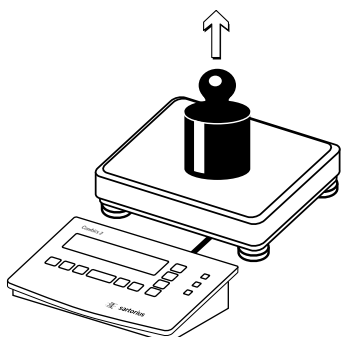



Décharger la balance

Fonctionnement : Combics 2


Comptage ☼


Lorsque l'application Comptage est sélectionnée, vous pouvez avec la balance compter des pièces qui ont pratiquement le même poids.

  Caractéristiques :


- Mémoriser le poids de référence de la balance
- Entrer le poids de référence par un lecteur de codes-barres
- Entrer le poids de tare par un lecteur de codes-barres
- Optimisation de référence automatique (réglable)
- Comptage avec 2 plates-formes de pesée
- Commutation de l'affichage entre poids et pièce et inversement avec la touche 
- Mode Info pour afficher le poids de pièce moyen et le nombre de pièce de référence avec la touche -longue-ment

 
Pour pouvoir calculer le nombre de pièces, il faut connaître le poids moyen d'une pièce. Vous avez 2 manières différentes de saisir ce poids dans Combics :

 - en posant sur la plate-forme de pesée connectée le nombre de pièces prédéfini par le nombre de pièces de référence et en calculant et en mémorisant le poids moyen d'une pièce avec la touche .

Le nombre de pièces de référence apparaît sur l'affichage numérique, il peut être modifié avec la touche .

 Le calcul du poids de référence dépend de la résolution réglée sous l'option du menu 3.9. Il s'effectue ou bien avec la précision de l'affichage, avec la précision de l'affichage fois 10 (+1 décimale), avec la précision de l'affichage fois 100 (+2 décimales), ou avec la résolution interne maximale.

 - en entrant le poids d'une pièce de référence (c'est-à-dire le poids d'une seule pièce) avec un lecteur de codes-barres (dans le menu l'option du menu «valeur comme référence» (-EF) doit être activée) sous Setup, lecteur de codes-barres. La saisie et la mémorisation de la valeur s'effectuent automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche .

La valeur du poids d'une pièce mémorisée dans la mémoire de référence reste active jusqu'à ce que vous l'effaciez avec la touche , vous la supprimez en la remplaçant ou que vous modifiez l'application. Le poids de la pièce de référence reste mémorisé même si vous éteignez Combics.

Paramètres d'application Comptage

3. 5.	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
3. 5. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 5. 2	2 incréments d'affichage
3. 5. 3	5 incréments d'affichage
3. 5. 4	10 incréments d'affichage
3. 5. 5	20 incréments d'affichage
3. 5. 6	50 incréments d'affichage
3. 5. 7	100 incréments d'affichage
3. 5. 8	200 incréments d'affichage
3. 5. 9	500 incréments d'affichage
3. 5.10	1000 incréments d'affichage
3. 6.	Charge minimale pour initialisation
3. 6. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 6. 2	2 incréments d'affichage
3. 6. 3	5 incréments d'affichage
3. 6. 4	10 incréments d'affichage
3. 6. 5	20 incréments d'affichage
3. 6. 6	50 incréments d'affichage
3. 6. 7	100 incréments d'affichage
3. 6. 8	200 incréments d'affichage
3. 6. 9	500 incréments d'affichage
3. 6.10	1000 incréments d'affichage
3. 7.	Tarage autom. : 1er poids taré
3. 7. 1 *	Hors service
3. 7. 2	En service
3. 8.	Démarrage automatique de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
3. 8. 1	Automatique (en service)
3. 8. 2 *	Manuel (hors service)
3. 9.	Résolution pour le calcul du poids des pièces
3. 9. 1 *	Avec la précision de l'affichage
3. 9. 2	Avec la précision de l'affichage + 1 décimale
3. 9. 3	Avec la précision de l'affichage + 2 décimales
3. 9. 4	Résolution interne
3.11	Critère de mémorisation
3.11. 1 *	Avec stabilité
3.11. 2	Avec stabilité accrue
3.12.	Optimisation du poids des pièces
3.12. 1	Hors service
3.12. 3 *	Automatique
3.13.	Balance de référence
3.13. 1 *	Pas de plate-forme de pesée
3.13. 2	Plate-forme de pesée PP1
3.13. 3	Plate-forme de pesée PP2

Critère de mémorisation

Le poids de référence est mémorisé lorsque la balance est stable. La stabilité de la balance est reconnue lorsque la variation de la valeur mesurée se trouve à l'intérieur d'une étendue de tolérance prédéfinie. Plus l'étendue de tolérance est petite, plus la stabilité est reconnue avec précision.

Ce réglage est également pris en compte lors de la mise à zéro de la balance. Sous l'option du menu 3.11, il est possible de régler le critère de mémorisation sur «Avec stabilité» (étendue de tolérance normale) ou sur «Avec stabilité accrue» (étendue de tolérance faible). Si le réglage est effectué sur «Avec stabilité accrue», la mémorisation d'un poids de référence est plus sûre et plus reproductible ; toutefois, il est possible que la mesure dure plus longtemps.

Charge minimale pour initialisation


La charge minimale pour l'initialisation est réglée sous l'option du menu 3.6. Si avec la charge déposée la limite de la charge minimale est dépassée, la balance peut être initialisée. Si la charge déposée est trop faible, voici ce qui se passe :

- le message d'erreur inf 29 apparaît
- un double bip sonore (signalant l'erreur) retentit
- l'initialisation n'a pas lieu
- le nombre de pièces de référence réglé est mémorisé

Optimisation de référence

Sous l'option du menu 3.12 on détermine si une optimisation de référence automatique doit avoir lieu pendant la série de mesures. Afin de pouvoir effectuer une optimisation de référence, les six critères suivants doivent être remplis :

1. L'option du menu 3.12.3 doit être sélectionnée
2. Le nouveau nombre de pièces doit être supérieur d'au moins 2 pièces à l'ancien nombre de pièces
3. Le nouveau nombre de pièces ne doit pas représenter plus du double de l'ancien nombre de pièces (cette restriction n'est pas valable pour la première optimisation si le nombre de pièces a été saisi par un lecteur de codes-barres).

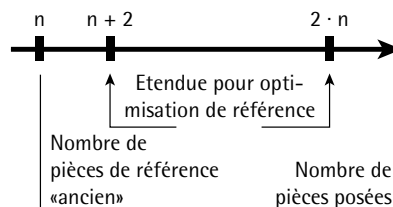

4. Le nouveau nombre de pièces doit être inférieur à 100.
5. Le nombre de pièces calculé de manière interne (par ex. 17,24) doit différer de moins de $\pm 0,3$ pièce par rapport au nombre entier (dans l'exemple : 17).
6. Le critère de stabilité de la balance doit être rempli.

Si l'optimisation de référence automatique est sélectionnée et que le nombre de pièces (pcs) est affiché, le symbole *AUTO* s'affiche à côté du symbole de comptage \clubsuit . Si une optimisation a vraiment été effectuée, le symbole *OPT* apparaît en dessous. Pendant la phase d'optimisation, *OPT* et le nombre de pièces optimisé apparaissent brièvement sur l'afficheur principal.

Une fois qu'une optimisation a été effectuée, un bip sonore retentit et le nouveau poids des pièces de référence et le nouveau nombre de pièces de référence sont mémorisés. Dans le mode Info, ces deux nouvelles valeurs peuvent être appelées (touche \square -longuement).

Comptage avec 2 plates-formes de pesée

Pour le comptage, il est possible d'utiliser 2 plates-formes de pesée en même temps. On distingue alors 2 modes d'exploitation :

- Comptage avec 2 plates-formes de pesée de même type
- Comptage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités

Comptage avec 2 plates-formes de pesée de même type :

Ce mode d'exploitation est utilisé afin de compter des pièces dont la différence de poids est importante. L'une des plates-formes sert à peser les pièces légères, l'autre les pièces plus lourdes. Après avoir changé de plate-forme manuellement avec la touche (\overline{A}), l'application est à nouveau initialisée. Vous pouvez régler l'une des deux balances comme balance de préférence (option du menu 8.11). après la mise en marche de Combics c'est toujours la balance de préférence qui est activée, indépendamment d'une initialisation automatique de l'application Comptage.

Comptage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités : Avec ce mode d'exploitation, la balance de référence est une balance à résolution élevée avec une charge maximale relativement faible. La balance pour grandes quantités est une balance avec une charge maximale élevée mais à résolution relativement faible.


Ainsi l'opérateur peut calculer le poids de référence avec une précision élevée, c'est-à-dire compter avec une très grande précision sans avoir à acheter une très onéreuse plate-forme de pesée à haute résolution et avec une charge maximale élevée.

Sous l'option du menu 3.13 une des plates-formes de pesée peut être définie comme balance de référence. Pour initialiser on passe alors toujours automatiquement à la balance de référence ($\sim F$ apparaît sur l'affichage principal). Après l'initialisation, on passe toujours à la balance pour grandes quantités.

L'optimisation de référence automatique a toujours lieu avec la balance actuellement active, c'est-à-dire sans changement automatique de balance.

Fonctionnement : Combics 2


Exemple :

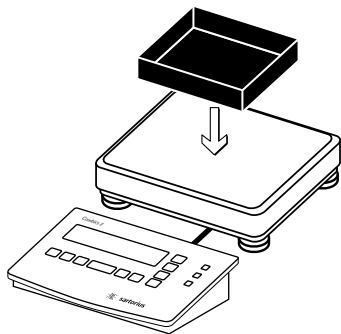

Poser le récipient vide sur la balance




 Tarer la balance



REF si nécessaire appuyer plusieurs fois

Régler le nombre de pièces de référence souhaité (ici par ex. 20)

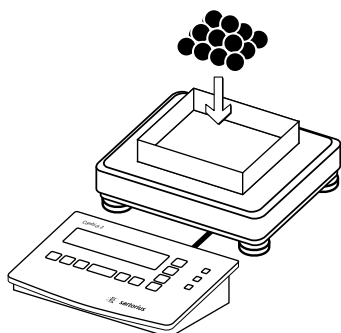


Poser dans le récipient le nombre de pièces correspondant au nombre de pièces de référence réglé



Poser d'autres pièces (ici par ex. 18 pièces)



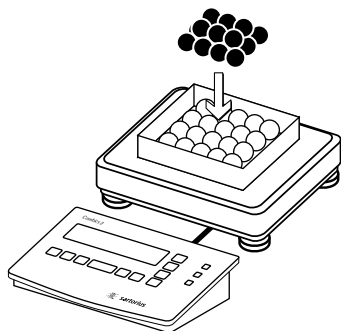


Poser d'autres pièces (ici par ex. 18 pièces)



OPL apparaît si une optimisation de référence automatique a lieu




 Commutation de l'affichage de pièce sur poids



-longuement

 
Commuter dans le mode Info



Affichage du poids des pièces



 Passer à l'information suivante



Affichage du nombre de pièces de référence



-longuement

Retour dans le mode de pesée



Imprimer le résultat



G#	+	610.0 g
T	+	200.0 g
N	+	410.0 g
Qnt		38 pcs

Fonctionnement : Combics 2


Mesure neutre


Si vous avez sélectionné l'application «Mesure neutre» dans le menu d'application, vous pouvez avec la balance effectuer des mesures de longueur, de surface et de volume qui ont un poids spécifique presque identique. L'affichage indique **o** comme unité.

 Caractéristiques :



- Mémoriser le poids de référence de la balance
- Entrer le poids de référence par un lecteur de codes-barres
- Entrer le poids de tare par un lecteur de codes-barres
- Commutation de l'affichage entre valeur de mesure et poids et inversement avec la touche 
- Mode info pour l'affichage du poids de référence avec la touche -longue-ment

 Pour calculer le résultat, il faut connaître le poids moyen d'une référence (par ex. le poids d'1 m de câble électrique). Le poids de référence moyen peut être entré de 2 manières différentes dans Combics :

- en posant sur la plate-forme de pesée connectée le nombre d'unités prédéfini par la valeur de mesure de référence et en calculant et en mémorisant le poids moyen d'une unité avec la touche .

La valeur de mesure de référence apparaît sur l'affichage numérique, elle peut être modifiée avec la touche .

 Le calcul du poids de référence dépend de la résolution réglée sous l'option du menu 3.9. Il s'effectue avec la précision de l'affichage, avec la précision de l'affichage fois 10 (+ 1 décimale), avec la précision de l'affichage fois 100 (+ 2 décimales), ou avec la résolution interne maximale.

- en entrant le poids de référence (c'est-à-dire le poids pour une unité) avec un lecteur de codes-barres (dans le menu l'option du menu «valeur comme référence» ()) doit être activée sous Setup, Code-barres). La mémorisation de la valeur s'effectue automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche .

La valeur mémorisée dans la mémoire de référence reste active jusqu'à ce que vous l'effaciez, la supprimiez en la remplaçant ou que vous modifiez l'application. Cette valeur reste mémorisée même si vous éteignez Combics.

Paramètres d'application mesure neutre

- 3. 5. Charge minimale pour Tarage automatique et pour impression autom.
 - 3. 5. 1 * 1 incrément d'affichage
 - 3. 5. 2 2 incréments d'affichage
 - 3. 5. 3 5 incréments d'affichage
 - 3. 5. 4 10 incréments d'affichage
 - 3. 5. 5 20 incréments d'affichage
 - 3. 5. 6 50 incréments d'affichage
 - 3. 5. 7 100 incréments d'affichage
 - 3. 5. 8 200 incréments d'affichage
 - 3. 5. 9 500 incréments d'affichage
 - 3. 5.10 1000 incréments d'affichage
- 3. 6. Charge minimale pour initialisation
 - 3. 6. 1 * 1 incrément d'affichage
 - 3. 6. 2 2 incréments d'affichage
 - 3. 6. 3 5 incréments d'affichage
 - 3. 6. 4 10 incréments d'affichage
 - 3. 6. 5 20 incréments d'affichage
 - 3. 6. 6 50 incréments d'affichage
 - 3. 6. 7 100 incréments d'affichage
 - 3. 6. 8 200 incréments d'affichage
 - 3. 6. 9 500 incréments d'affichage
 - 3. 6.10 1000 incréments d'affichage
- 3. 7. Tarage autom. : 1er poids taré
 - 3. 7. 1 * Hors service
 - 3. 7. 2 En service
- 3. 8. Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
 - 3. 8. 1 Automatique (en service)
 - 3. 8. 2 * Manuel (hors service)
- 3. 9. Résolution calcul de la valeur de référence
 - 3. 9. 1 * Avec la précision de l'affichage
 - 3. 9. 2 Avec la précision de l'affichage + 1 décimale
 - 3. 9. 3 Avec la précision de l'affichage + 2 décimales
 - 3. 9. 4 Résolution interne
- 3.10. Décimales de l'affichage du résultat
 - 3.10. 1 * Aucune
 - 3.10. 2 1 décimale
 - 3.10. 3 2 décimales
 - 3.10. 4 3 décimales
- 3.11. Critère de mémorisation
 - 3.11. 1 * Avec stabilité
 - 3.11. 2 Avec stabilité accrue
- 3.13. Balance de référence
 - 3.13. 1 * Hors service
 - 3.13. 2 Plate-forme de pesée PP1
 - 3.13. 3 Plate-forme de pesée PP2

Critère de mémorisation

Le poids de référence est mémorisé lorsque la balance est stable. La stabilité de la balance est reconnue lorsque la variation de la valeur mesurée se trouve à l'intérieur d'une étendue de tolérance prédéfinie. Plus l'étendue de tolérance est petite, plus la stabilité est reconnue avec précision. Ce réglage est également pris en compte lors de la mise à zéro de la balance.

Sous l'option du menu 3.11, il est possible de régler le critère de mémorisation sur «Avec stabilité» (étendue de tolérance normale) ou sur «Avec stabilité accrue» (étendue de tolérance faible). Si le réglage est effectué sur «Avec stabilité accrue», la mémorisation d'un poids de référence est plus sûre et plus reproductible ; toutefois, il est possible que la mesure dure plus longtemps.

Décimales de l'affichage du résultat

Avec une mesure neutre il est possible d'afficher non seulement des valeurs entières mais aussi des valeurs décimales (par ex. 1,25 ou câble électrique).

Le nombre des décimales affichées avec une mesure neutre peut être réglé sous l'option du menu 3.10. Le résultat de mesure peut être affiché sans, avec 1, 2 ou 3 décimales.

Charge minimale pour initialisation

Charge minimale pour initialisation

La charge minimale pour l'initialisation est réglée sous l'option du menu 3.6.

Si avec la charge déposée la limite de la charge minimale est dépassée, la balance peut être initialisée. Si la charge déposée est trop faible, voici ce qui se passe :


- le message d'erreur inf 29 apparaît
- un double bip sonore (signalant l'erreur) retentit
- l'initialisation n'a pas lieu
- la valeur de référence réglée est mémorisée

Mesure neutre avec 2 plates-formes de pesée

Pour la mesure neutre, il est possible d'utiliser 2 plates-formes de pesée en même temps. On distingue alors 2 modes d'exploitation :

- Mesure neutre avec 2 plates-formes de pesée de même type
- Mesure neutre avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités

Mesure neutre avec 2 plates-formes de pesée de même type :

Ce mode d'exploitation est utilisé afin de mesurer des échantillons dont la différence de poids est importante. L'une des plates-formes sert à mesurer les pièces légères, l'autre les pièces plus lourdes. Après avoir changé de plate-forme manuellement avec la touche , l'application est à nouveau initialisée. Vous pouvez régler l'une des deux balances comme balance de préférence (option du menu 8.11). après la mise en marche de Combics c'est toujours la balance de préférence qui est activée, indépendamment d'une initialisation automatique de l'application Mesure neutre.

Mesure neutre avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités :

Avec ce mode d'exploitation, la balance de référence est une balance à résolution élevée avec une charge maximale relativement faible. La balance pour grandes quantités est une balance avec une charge maximale élevée mais à résolution relativement faible.


Ainsi l'opérateur peut calculer le poids de référence avec une précision élevée, c'est-à-dire mesurer avec une très grande précision sans avoir à acheter une très onéreuse plate-forme de pesée à haute résolution et avec une charge maximale élevée.

Sous l'option du menu 3.13 une des plates-formes de pesée peut être définie comme balance de référence. Pour initialiser on passe alors toujours automatiquement à la balance de référence ($-F$ apparaît sur l'affichage principal). Après l'initialisation, on passe toujours à la balance pour grandes quantités.

Fonctionnement : Combics 2

Exemple :


Mesurer la longueur d'un câble électrique en pesant la valeur de mesure de référence prédéfinie.

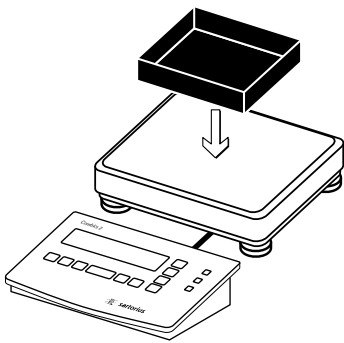

Poser le récipient vide sur la balance





 Tarer la balance



si nécessaire appuyer plusieurs fois

 
Régler la valeur de référence souhaitée (ici par ex. 2)

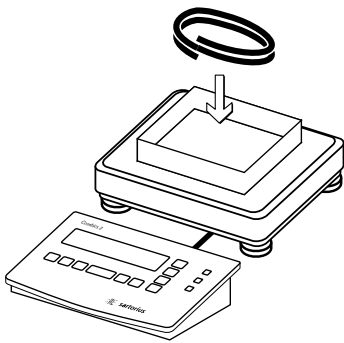


Poser dans le récipient le poids de référence correspondant à la valeur de référence réglée (ici par ex. 2 mètres de câble électrique)



 Confirmer le poids de la pièce de référence



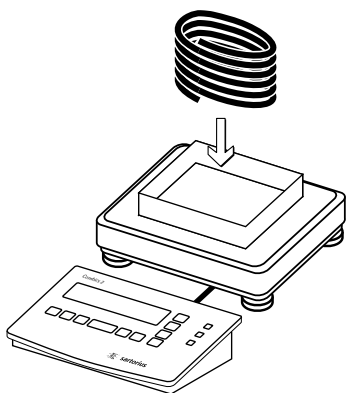

Enlever l'objet de référence de la balance et poser l'échantillon
(ici par ex. 8 m de câble électrique)



Imprimer le résultat

G#	+	734.1 g
T	+	200.0 g
N	+	534.1 g

Qnt		8 o
-----	--	-----

Fonctionnement : Combics 2

Contrôle +/-

Si vous avez sélectionné l'application «Contrôle +/-», vous pouvez vérifier avec la balance si un échantillon à peser correspond à une valeur de consigne prédéfinie ou s'il se trouve à l'intérieur d'une tolérance prédéfinie. L'étendue de tolérance est fixée par une limite inférieure et par une limite supérieure. Le résultat est indiqué sur l'affichage principal, sur le bargraphe et par un voyant de contrôle de couleur.

Caractéristiques :

- Entrée de la valeur de consigne comme valeur pondérale pesée par l'intermédiaire d'une balance et sélection des valeurs limites comme différence en pourcentage par rapport à la valeur de consigne à partir d'une liste prédéfinie : 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5% ou 10%.
- Entrée de la valeur de consigne, de la valeur limite inférieure (minimum) et de la valeur limite supérieure (maximum) comme valeurs pondérales pesées par l'intermédiaire la plate-forme de pesée
- Contrôles lors de l'entrée de la valeur de consigne et des valeurs limites afin que Limite supérieure \geq Limite de consigne \geq Limite inférieure 1 incrément d'affichage
- Etendue de contrôle soit de 30% à 170% de la valeur de consigne ou de 10% à l'infini
- Démarrage automatique de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
- Tarage automatique
- Impression automatique
- Commutation de l'affichage entre représentation du poids et représentation des valeurs limites et inversement avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{S} \\ \text{S} \end{smallmatrix} \right]$. Avec la représentation des valeurs limites, des valeurs hors des limites sont représentées avec «LL» (trop léger) ou avec «HH» (trop lourd).
- Interface d'entrée/sortie numérique
- Mode info pour l'affichage des limites réglées avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{S} \\ \text{S} \end{smallmatrix} \right]$ -longuement.

Pour le contrôle il est nécessaire d'avoir une valeur de consigne afin de pouvoir la comparer avec la valeur actuelle. Cette valeur de consigne a une étendue de tolérance. L'étendue de tolérance est indiquée par des valeurs absolues ou des pourcentages (option du menu 4.5)


- Indication de l'étendue de tolérance par des valeurs absolues, c.-à-d. des valeurs pondérales pesées (option du menu 4.5.1) :
Démarrage de l'initialisation avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \end{smallmatrix} \right]$; les segments du milieu du bargraphe clignotent, indiquant qu'il faut poser un poids pour la valeur de consigne sur la plate-forme de pesée. Poser la valeur de consigne et mémoriser avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \end{smallmatrix} \right]$.
Le segment du bargraphe pour la limite inférieure clignote, indiquant qu'il faut poser un poids pour la limite inférieure sur la plate-forme de pesée. Poser le poids et mémoriser avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \end{smallmatrix} \right]$.
Le segment du bargraphe pour la limite supérieure clignote, indiquant qu'il faut poser un poids pour la limite supérieure sur la plate-forme de pesée. Poser le poids et mémoriser avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \end{smallmatrix} \right]$.
- Indication de l'étendue de tolérance par des pourcentages (option du menu 4.5.2) :
Un pourcentage est affiché sur l'affichage numérique pour la limite, de plus le signe de pourcentage est représenté. Cette valeur peut être modifiée avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{REF} \end{smallmatrix} \right]$ (0,1%, 0,2%, 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2%, 3%, 5%, 10%).
Démarrage de l'initialisation avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \end{smallmatrix} \right]$; les segments du milieu du bargraphe clignotent, indiquant qu'il faut poser un poids pour la valeur de consigne sur la plate-forme de pesée. Poser la valeur de consigne et mémoriser avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \end{smallmatrix} \right]$. Avant de mémoriser la valeur de consigne il est encore possible de modifier le pourcentage pour les limites avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{REF} \end{smallmatrix} \right]$.

Avant une nouvelle initialisation, les données d'initialisation actuelles doivent être effacées avec la touche $\left[\begin{smallmatrix} \text{CF} \end{smallmatrix} \right]$.

Paramètres d'application Contrôle +/-

3. 5.	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
3. 5. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 5. 2	2 incréments d'affichage
3. 5. 3	5 incréments d'affichage
3. 5. 4	10 incréments d'affichage
3. 5. 5	20 incréments d'affichage
3. 5. 6	50 incréments d'affichage
3. 5. 7	100 incréments d'affichage
3. 5. 8	200 incréments d'affichage
3. 5. 9	500 incréments d'affichage
3. 5.10	1000 incréments d'affichage
3. 7.	Tarage autom. : 1er poids taré
3. 7. 1 *	Hors service
3. 7. 2	En service
3. 8.	Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
3. 8. 1	Automatique (en service)
3. 8. 2 *	Manuel (hors service)
4. 2.	Etendue de contrôle
4. 2. 1 *	30 à 170%
4. 2. 2	10% à l'infini
4. 3.	Activer la sortie d'information de commande «SET» comme :
4. 3. 1 *	Sortie «SET»
4. 3. 2	Etat de service
4. 4.	Sorties de commande
4. 4. 1	Désactivées
4. 4. 2	Toujours activées
4. 4. 3	Activer avec stabilité
4. 4. 4 *	Activées dans l'étendue de contrôle
4. 4. 5	Activées dans l'étendue de contrôle avec stabilité
4. 5.	Entrée des paramètres
4. 5. 1 *	Valeur min, max, de consigne
4. 5. 2	Uniquement valeur de consigne avec limites en pourcentage
4. 6.	Impression automatique
4. 6. 1 *	Hors service
4. 6. 2	En service
4. 6. 3	Uniquement impression pour produits en tolérance
4. 6. 4	Uniquement impression pour produits hors limites

 Affichage

Le résultat d'une mesure est affiché sur la représentation du poids ou sur la représentation de la valeur limite. Il est possible de commuter entre les deux types de représentation en appuyant sur la touche .

- Représentation du poids
Les valeurs pondérales sont toujours affichées sur l'affichage principal même si les valeurs correspondantes n'atteignent pas ou dépassent les valeurs limites.
Le bargraphe s'affiche avec les symboles pour la limite inférieure, la valeur de consigne et la limite supérieure. Il indique le poids de l'échantillon à déposer dans l'étendue de 0 à la charge minimale de manière logarithmique et de manière linéaire.
Le voyant de contrôle correspondant s'allume :
jaune : valeur de pesée > valeur limite supérieure
vert : valeur de pesée dans l'étendue en tolérance
rouge : valeur de pesée < valeur limite inférieure
Si aucun voyant n'est allumé :
 - l'application n'est pas encore entièrement initialisée,
 - la valeur de pesée se trouve hors de l'étendue de contrôle (voir option du menu 4.2)
 - la balance n'est pas stable
- Représentation des valeurs limites
omme la représentation du poids mais :
 - LL apparaît sur l'affichage principal pour les valeurs de pesée plus petites que la valeur limite inférieure
 - HH apparaît sur l'affichage principal pour les valeurs de pesée plus grandes que la valeur limite supérieure

Interface d'entrée/sortie numérique

L'application de contrôle +/- supporte l'interface d'entrée/sortie numérique. 4 sorties sont activées comme suit (voir également la figure ci-contre) :

- Inférieur
- Egal
- Supérieur
- Set

La sortie «Set» change normalement de niveau si le poids est proche du poids de consigne. La fonction «Etat de service» (4.3.2) peut également être affectée à cette sortie.


Sous l'option du menu 4.4 il est possible de régler si ces sorties d'informations de commande sont

- désactivées (4.4.1)
- toujours activées (4.4.2)
- activées avec stabilité (4.4.3)
- activées dans l'étendue de contrôle (4.4.4)
- activées dans l'étendue de contrôle avec stabilité (4.4.5)


Il est ainsi possible par exemple de réaliser un affichage optique externe simple du résultat de pesée ou de mesure, semblable aux 3 voyants de contrôle de Comblis 2.

Toutes les sorties ont un niveau élevé si :

- l'application n'est pas initialisée
- la balance n'est pas stable et le réglage du menu «Avec stabilité ...» (4.4.3 et 4.4.5) a été sélectionné
- le poids ne se trouve pas dans l'étendue de contrôle (4.4.4)

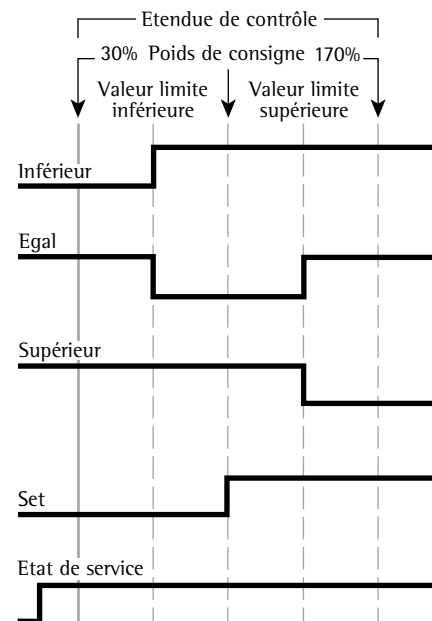

Interface d'entrée/sortie numérique
Sortie d'information de commande «SET» :
set et sorties de commandes :
toujours/toujours avec stabilité

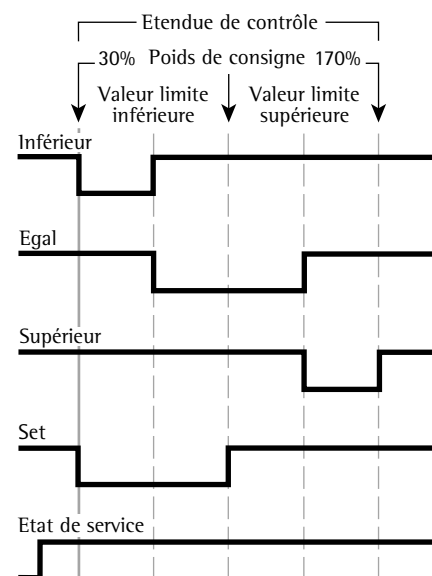

Interface d'entrée/sortie numérique
Sortie d'information de commande «SET» :
set et sorties de commandes : dans l'étendue de contrôle/dans l'étendue de contrôle avec stabilité

Spécifications des sorties :

- Au repos les niveaux sont sur Haut : >3.7 V/+4 mA
 - Lorsque les sorties sont actives, les niveaux sont sur Bas : <0.4 V/-4 mA
- ⚠ Les sorties ne résistent pas aux courts-circuits !

Fonctionnement : Combics 2

Exemple :
Application Initialiser le «contrôle +/-» en mémorisant une valeur pondérale pour la valeur de consigne, détermination des limites par indication en pourcentage (option du menu 4.5.2)

 
CF

Si nécessaire, effacer l'initialisation actuelle




OK

Démarrer l'initialisation



Les segments du milieu du bargraphe clignotent, indiquant qu'il faut poser sur la plate-forme de pesée un poids pour la valeur de consigne

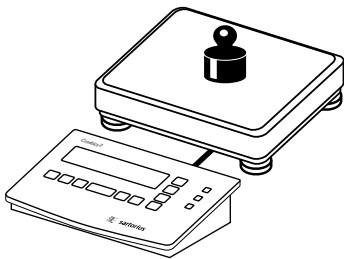

Poser le poids pour la valeur de consigne (ici par ex. 100,0 g)



REF si nécessaire appuyer plusieurs fois

Régler le pourcentage souhaité pour les limites (ici par ex. 5%)



OK

Mémoriser la valeur de consigne et calculer l'étendue de tolérance à l'aide du pourcentage réglé




Le cas échéant -longuement

 
Commuter dans le mode Info pour appeler les valeurs mémorisées




La valeur de consigne est affichée

Le cas échéant 

Commuter sur l'information suivante



 
Le pourcentage pour les limites est affiché

Le cas échéant 

Commuter sur l'information suivante



 
La valeur pondérale pour la limite inférieure (minimum) est affichée

Le cas échéant 


Commuter sur l'information suivante (valeur pondérale pour la limite supérieure)

Le cas échéant  -longuement

Quitter le mode Info

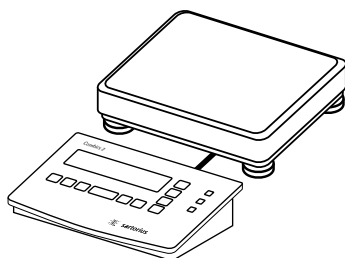


Décharger la plate-forme de pesée

 

Fonctionnement : Combics 2

Exemple :
contrôler un poids inconnu, affichage sous forme de représentation des valeurs limites

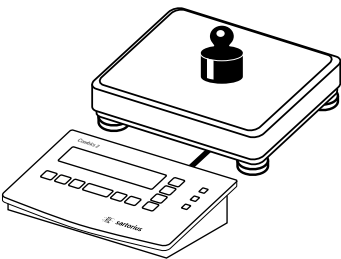


Charger la plate-forme de pesée avec un poids inconnu



Si le poids se trouve en dessous de l'étendue de tolérance, LL (poids trop faible) apparaît sur l'affichage principal lors de la représentation des valeurs limites (dans la représentation du poids apparaît la valeur pondérale mesurée)



 Si le poids est dans l'étendue de tolérance (ici par ex. 103,2 g), la valeur pondérale apparaît à l'affichage



Si le poids se trouve en dessous de l'étendue de tolérance, HH (poids trop élevé) apparaît sur l'affichage principal lors de la représentation des valeurs limites (dans la représentation du poids apparaît la valeur pondérale mesurée)



Impression du procès-verbal

DURACIER		
GOETTINGEN		
19.03.2002		15:43

Setp	+	100.0 g
Min	+	95.0 g
Max	+	105.0 g
G#	+	103.2 g
T	+	0.0 g
N	+	103.2 g
Lim	+	3.20 %
Diff.W	+	3.2 g

Lignes d'en-tête

Valeur de consigne
Minimum
Maximum

Poids brut
Poids de tare
Poids net

 
 
Différence en pourcentage par rapport à la valeur de consigne*
Différence absolue par rapport à la valeur de consigne

* Uniquement lors de la représentation des valeurs limites:
Si le poids est inférieur au minimum, apparaît ici : **S t a t** LL
si le poids est supérieur au maximum, apparaît ici : **S t a t** HH


Classement

Si vous avez sélectionné l'application «Classement» dans le menu d'application, vous pouvez constater avec la balance si une valeur pondérale se trouve à l'intérieur d'une classe de poids prédéfinie.


Caractéristiques :

- Réglage de 3 ou 5 classes (option du menu 4.8)
- Les classes sont entièrement contiguës les unes avec les autres
- Les classes recouvrent l'étendue de pesée tout entière de la plate-forme
- L'étendue de poids jusqu'à la charge minimale est appelée classe 0
- Entrée des limites comme limite supérieure de la classe correspondante en mémorisant des valeurs pondérales ou indication d'une valeur pondérale et d'une valeur en pourcentage
- Affichage du poids déposé sur l'affichage principal sous la forme de valeur pondérale ou de membre d'une classe
- Affichage du poids déposé également à l'aide d'une diode électroluminescente correspondante (pour 3 classes) ou d'une ou deux diodes électroluminescentes (pour 5 classes)
- Commutation de l'affichage entre représentation du poids et représentation de la classe et inversement avec la touche .
- Interface d'entrée/sortie numérique
- Mode info pour l'affichage des limites réglées avec la touche -longuement.

 Pour le classement, il faut entrer des valeurs limites qui séparent une classe de la classe suivante.



- Démarrage de l'initialisation avec la touche . La limite inférieure de la classe 1 est fixée par la charge minimale prédéfinie. Des valeurs pondérales inférieures à la charge minimale font partie de la classe 0, entre autre afin d'éviter qu'une plate-forme déchargée n'affiche déjà une valeur désignant une classe.

 Les autres limites peuvent être entrées comme valeurs absolues ou comme valeurs en pourcentage (option du menu 4.9)

- Entrée des limites comme valeurs absolues c.-à-d. valeurs pondérales pesées (option du menu 4.9.1) :
Un poids est déposé sur la plate-forme de pesée pour chaque limite supérieure sauf pour la dernière classe et la valeur pondérale est mémorisée comme limite supérieure en appuyant sur la touche .

Le bargraphe et l'affichage numérique indiquent la limite devant être réglée actuellement.

  
Lors de chaque entrée d'une limite, le système contrôle si la limite supérieure est plus élevée ou égale à la limite supérieure entrée auparavant. Un bip sonore signale que les valeurs non valables sont refusées et qu'il faut entrer une nouvelle valeur.

- Entrée de la limites par des valeurs en pourcentage (option du menu 4.9.2) :
La limite supérieure de la classe 1 est fixée en mémorisant une valeur pondérale provenant de la plate-forme de pesée avec la touche . Cette valeur pondérale correspond à 100 %.
La limite supérieure de la classe 2 correspond à la valeur 100 % plus l'entrée d'un pourcentage qui est réglé avec la touche  (1, 2, 5, 10, 15, 30, 50, 70, 100, 150, 199 %).

Exemple : 100 g sont mémorisés à partir de la plate-forme de pesée comme limite supérieure de la classe 1. Ensuite, 15 % est entré et fixe ainsi la limite supérieure des autres classes.

Avec 5 classes :

 Classe 0 : jusqu'à la charge minimale
Classe 1 : charge minimale – 100 g
Classe 2 : 100 g – 115 g
Classe 3 : 115 g – 130 g
Classe 4 : 130 g – 145 g
Classe 5 : 145 g – charge maximale

Avant une nouvelleinitialisation les données d'initialisation actuelles doivent être effacées avec la touche .

Paramètres d'application Classement


3. 5.	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
3. 5. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 5. 2	2 incréments d'affichage
3. 5. 3	5 incréments d'affichage
3. 5. 4	10 incréments d'affichage
3. 5. 5	20 incréments d'affichage
3. 5. 6	50 incréments d'affichage
3. 5. 7	100 incréments d'affichage
3. 5. 8	200 incréments d'affichage
3. 5. 9	500 incréments d'affichage
3. 5. 10	1000 incréments d'affichage
3. 6.	Charge minimale pour initialisation et détermination de la limite inférieure de la classe 1
3. 6. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 6. 2	2 incréments d'affichage
3. 6. 3	5 incréments d'affichage
3. 6. 4	10 incréments d'affichage
3. 6. 5	20 incréments d'affichage
3. 6. 6	50 incréments d'affichage
3. 6. 7	100 incréments d'affichage
3. 6. 8	200 incréments d'affichage
3. 6. 9	500 incréments d'affichage
3. 6. 10	1000 incréments d'affichage
3. 7.	Tarage autom. : 1er poids taré
3. 7. 1 *	Hors service
3. 7. 2	En service
3. 8.	Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
3. 8. 1	Automatique (en service)
3. 8. 2 *	Manuel (hors service)
4. 3.	Activer la sortie d'information de commande «SET» comme :
4. 3. 1 *	Sortie «SET»
4. 3. 2	Etat de service pour systèmes de guidage
4. 7.	Sorties de commande
4. 7. 1	Hors service
4. 7. 2	Toujours activées
4. 7. 3 *	Activées avec stabilité
4. 8.	Nombre de classes
4. 8. 1 *	3 classes
4. 8. 2	5 classes
4. 9.	Entrée des paramètres
4. 9. 1 *	Valeurs pondérales
4. 9. 2	Valeurs en pourcentage
4. 10.	Impression automatique
4. 10. 1 *	Hors service
4. 10. 2	En service






  
 
 
Fonctionnement : Combics 2

Charge minimale pour l'initialisation et la détermination de la limite inférieure de la classe 1

La charge minimale fixe la limite inférieure de la classe 1 (limite entre la classe 0 et la classe 1). L'initialisation de l'application peut uniquement commencer (détermination de la limite supérieure de la classe 1) lorsque la charge déposée est supérieure à la charge minimale.

Affichage

Le résultat d'une mesure est affiché sur la représentation du poids ou sur la représentation des classes. Il est possible de commuter entre les deux types de représentation en appuyant sur la touche .

- Représentation du poids avec 3 classes :
Le poids actuel apparaît sur l'affichage principal, par ex. 108.7 g
 Classe 1 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 1
 Voyant lumineux : rouge allumé
 Classe 2 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 2
 Voyant lumineux : vert allumé
 Classe 3 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 3
 Voyant lumineux : jaune allumé
- Représentation du poids avec 5 classes
Le poids actuel apparaît sur l'affichage principal, par ex. 108.7 g
 Classe 1 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 1
 Voyant lumineux : rouge allumé
 Classe 2 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 2
 Voyant lumineux : rouge et vert allumé
 Classe 3 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 3
 Voyant lumineux : vert allumé
 Classe 4 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 4
 Voyant lumineux : vert et jaune allumé
 Classe 5 Bargraphe : 
 Affichage numérique : 5
 Voyant lumineux : jaune allumé
- Représentation de la classe avec 3 classes
La classe actuelle apparaît sur l'affichage principal, par ex. \overline{CLAS} 1, le bargraphe indique le poids déposé.
Les voyants lumineux s'allument comme avec la représentation du poids.
- Représentation de la classe avec 5 classes
La classe actuelle apparaît sur l'affichage principal, par ex. \overline{CLAS} 1, le bargraphe indique le poids déposé.
Les voyants lumineux s'allument comme avec la représentation du poids.

Interface d'entrée/sortie numérique

L'application Classement supporte l'interface d'entrée/sortie numérique. 4 sorties sont activées comme suit (voir également la figure ci-contre) :


- Inférieur
- Egal
- Supérieur
- Set

La sortie «Set» indique normalement le dépassement de la charge minimale. La fonction «État de service» (4.3.2) peut également être affectée à cette sortie.


Sous l'option du menu 4.7 il est possible de régler si ces sorties d'informations de commande sont

- désactivées (4.7.1)
- toujours activées (4.7.2)
- activées avec stabilité (4.7.3)

Il est ainsi possible par exemple de réaliser un affichage optique externe simple du résultat de pesée ou de mesure, semblable aux 3 voyants de contrôle de Combics 2, ou de commander un processus automatique.

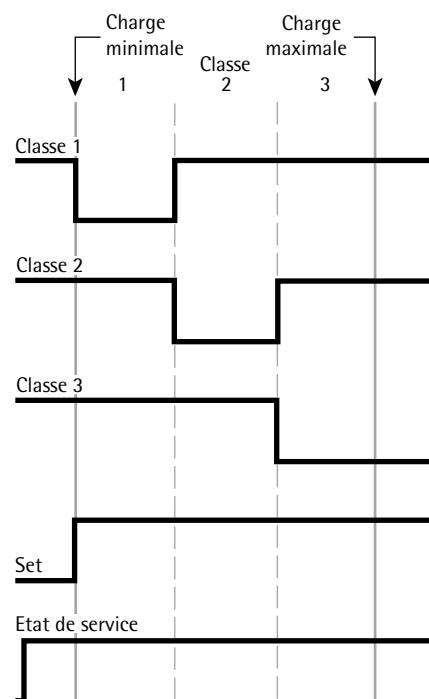

Interface d'entrée/sortie numérique
Comportement des sorties avec 3 classes

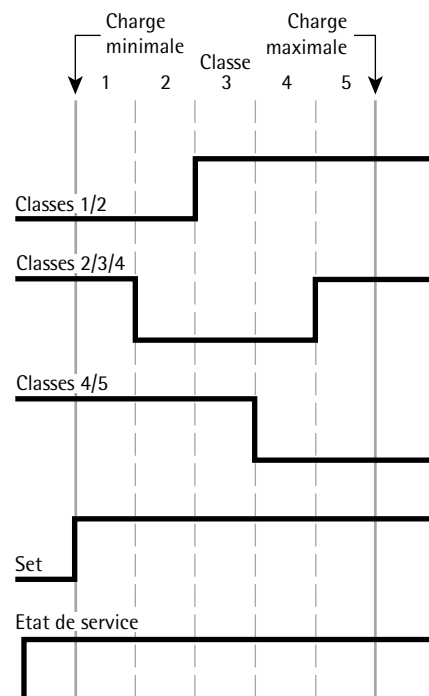

Interface d'entrée/sortie numérique
Comportement des sorties avec 5 classes

Exemple :

Initialiser le classement en mémorisant des valeurs pondérales (option du menu 4.9.1) pour 3 classes (option du menu 4.8.1)

CF

Le cas échéant effacer l'initialisation précédente




OK

Démarrer l'initialisation



L'indicateur «moins» du bargraphe clignote, indiquant qu'il faut poser un poids pour la limite supérieure de la première classe. A l'affichage numérique apparaît un 1.

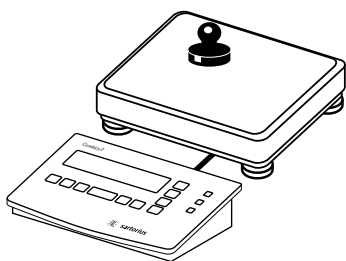


Poser le poids pour la limite supérieure de la première classe (ici par ex. 10,0 g)




OK

 Mémoriser le poids pour la limite supérieure de la première classe



Les éléments au milieu du bargraphe clignent, indiquant qu'il faut poser un poids pour la limite supérieure de la deuxième classe. A l'affichage numérique apparaît un 2.

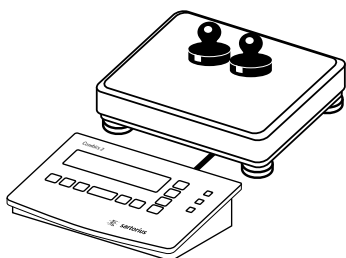

Poser le poids pour la limite supérieure de la deuxième classe (ici par ex. 20,0 g)



Fonctionnement : Combics 2

OK

Mémoriser le poids pour la limite supérieure de la deuxième classe




Après une initialisation terminée, la classe du poids posé est affiché dans la représentation de la classe

Le cas échéant -longuement

Commuter dans le mode Info pour appeler les valeurs mémorisées



La limite supérieure de la classe 1 s'affiche

Le cas échéant 


Commuter vers l'information suivante



Afficher la limite supérieure de la classe 2




Quitter le mode Info

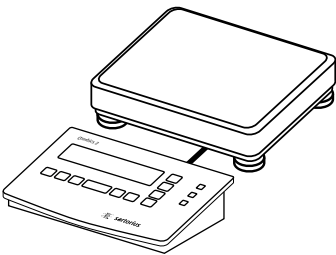


Décharger la plate-forme de pesée



Exemple :
Déterminer la classe d'un poids inconnu

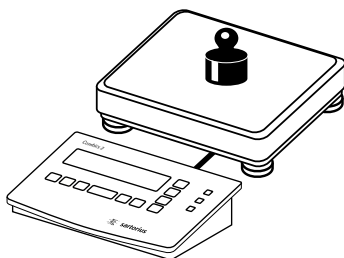

 
Poser un poids inconnu sur la plate-forme de pesée



La classe du poids inconnu s'affiche, ici classe 2 (10 g – 20 g)



 Commuter sur la représentation du poids



La valeur pondérale du poids posé s'affiche (par ex. 17,3 g)



Impression du procès-verbal

```

      ANIMALERIE
      GOETTINGEN
05.03.2002      09:43
-----
Lim1  +      10.0 g
Lim2  +      20.0 g

G#    +      17.3 g
T     +       0.0 g
N     +      17.3 g

Class      2
-----

```

Limite supérieure Classe 1
Limite supérieure Classe 2

Poids brut
Poids de tare
Poids net


 
Classe de poids

Fonctionnement : Combics 2

 
Pesée en pourcentage


Si l'application «Pesée en pourcentage» est sélectionnée, vous pouvez déterminer avec la balance le pourcentage d'une charge posée avec un poids de référence prédéfini. L'unité affichée est %.

Caractéristiques :


- Mémoriser le poids de référence de la balance
- Entrer le poids de référence par un lecteur de codes-barres
- Entrer le poids de tare par un lecteur de codes-barres
- Commutation de l'affichage entre pourcentage et poids et inversement avec la touche 
- Affichage de la valeur en pourcentage sous la forme d'une perte ou d'un reste
- Affichage de 3 décimales au maximum
- Mode Info pour afficher le poids de référence avec la touche -longue-ment


Pour calculer la valeur en pourcentage, vous devez entrer un poids de référence. Il existe 2 manières différentes d'entrer ce poids dans Combics :

- en posant sur la plate-forme de pesée connectée autant d'échantillons de référence que le prédéfinit le pourcentage de référence et en calculant et en mémorisant le poids moyen avec la touche .

Le pourcentage de référence apparaît sur l'affichage numérique, et il peut être modifié avec la touche .

 Le calcul du poids du pourcentage de référence dépend de la résolution réglée sous l'option du menu 3.9. Il s'effectue avec la précision de l'affichage, avec la précision de l'affichage fois 10 (+ 1 décimale), avec la précision de l'affichage fois 100 (+ 2 décimales), ou avec la résolution interne maximale.

 - en entrant le poids de référence (poids pour 100%) avec un lecteur de codes-barres (dans le menu l'option du menu «valeur comme référence» (REF) doit être activée sous Setup, Code-barres). La saisie et la mémorisation de la valeur s'effectuent automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche .

Le poids de référence mémorisée dans la mémoire de référence reste actif jusqu'à ce que vous l'effaciez avec la touche , le supprimez en le remplaçant ou que vous modifiez l'application. Le poids de référence reste mémorisé même si vous éteignez Combics.

Paramètres d'application Pesée en pourcentage

3. 5.	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
3. 5. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 5. 2	2 incréments d'affichage
3. 5. 3	5 incréments d'affichage
3. 5. 4	10 incréments d'affichage
3. 5. 5	20 incréments d'affichage
3. 5. 6	50 incréments d'affichage
3. 5. 7	100 incréments d'affichage
3. 5. 8	200 incréments d'affichage
3. 5. 9	500 incréments d'affichage
3. 5.10	1000 incréments d'affichage
3. 6.	Charge minimale pour initialisation
3. 6. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 6. 2	2 incréments d'affichage
3. 6. 3	5 incréments d'affichage
3. 6. 4	10 incréments d'affichage
3. 6. 5	20 incréments d'affichage
3. 6. 6	50 incréments d'affichage
3. 6. 7	100 incréments d'affichage
3. 6. 8	200 incréments d'affichage
3. 6. 9	500 incréments d'affichage
3. 6.10	1000 incréments d'affichage
3. 7.	Tarage autom. : 1er poids taré
3. 7. 1 *	Hors service
3. 7. 2	En service
3. 8.	Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
3. 8. 1	Automatique (en service)
3. 8. 2 *	Manuel (hors service)
3. 9.	Résolution pour le calcul de la valeur de référence
3. 9. 1 *	Avec la précision de l'affichage
3. 9. 2	Avec la précision de l'affichage + 1 décimale
3. 9. 3	Avec la précision de l'affichage + 2 décimales
3. 9. 4	Résolution interne
3.10.	Décimales de l'affichage du résultat
3.10. 1 *	Aucune
3.10. 2	1 décimale
3.10. 3	2 décimales
3.10. 4	3 décimales
3.11	Critère de mémorisation
3.11. 1 *	Avec stabilité
3.11. 2	Avec stabilité accrue
3.13.	Balance de référence
3.13. 1 *	Pas de plate-forme de pesée angewählt
3.13. 2	Plate-forme de pesée PP1
3.13. 3	Plate-forme de pesée PP2
3.15.	Affichage du calcul
3.15. 1 *	Reste
3.15. 2	Perte

Critère de mémorisation

Le poids de référence est mémorisé lorsque la balance est stable. La stabilité de la balance est reconnue lorsque la variation de la valeur mesurée se trouve à l'intérieur d'une étendue de tolérance prédéfinie. Plus l'étendue de tolérance est petite, plus la stabilité est reconnue avec précision. Ce réglage est également pris en compte lors de la mise à zéro de la balance.

Sous l'option du menu 3.11, il est possible de régler le critère de mémorisation sur «Avec stabilité» (étendue de tolérance normale) ou sur «Avec stabilité accrue» (étendue de tolérance faible). Si le réglage est effectué sur «Avec stabilité accrue», la mémorisation d'un poids de référence est plus sûre et plus reproductible ; toutefois, il est possible que la mesure dure plus longtemps.

Charge minimale pour initialisation

La charge minimale pour l'initialisation est réglée sous l'option du menu 3.6.

Si avec la charge déposée la limite de la charge minimale est dépassée, la balance peut être initialisée. Si la charge déposée est trop faible, voici ce qui se passe :

- le message d'erreur inf 29 apparaît
- un double bip sonore (signalant l'erreur) retentit
- l'initialisation n'a pas lieu
- la valeur de pourcentage de référence réglée est mémorisée

Pesée en pourcentage avec 2 plates-formes de pesée


Pour la mesure neutre, il est possible d'utiliser 2 plates-formes de pesée en même temps. On distingue alors 2 modes d'exploitation :

- Pesée en pourcentage avec 2 plates-formes de pesée de même type
- Pesée en pourcentage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités

Pesée en pourcentage avec 2 plates-formes de pesée de même type :

Ce mode d'exploitation est utilisé afin de mesurer des échantillons dont la différence de poids est importante.

L'une des plates-formes sert à mesurer les pièces légères, l'autre les pièces plus lourdes. Après avoir changé de plate-forme manuellement avec la touche

, l'application est à nouveau initialisée.

Vous pouvez régler l'une des deux balances comme balance de préférence (option du menu 8.11). après la mise en marche de Combics c'est toujours la balance de préférence qui est activée, indépendamment d'une initialisation automatique de l'application Pesée en pourcentage.

Pesée en pourcentage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités :

Avec ce mode d'exploitation, la balance de référence est une balance à résolution élevée avec une charge maximale relativement faible. La balance pour grandes quantités est une balance avec une charge maximale élevée mais à résolution relativement faible.

Ainsi l'opérateur peut calculer le poids de référence avec une précision élevée, c'est-à-dire mesurer avec une très grande précision sans avoir à acheter une très onéreuse plate-forme de pesée à haute résolution et avec une charge maximale élevée.

Sous l'option du menu 3.13 une des plates-formes de pesée peut être définie comme balance de référence. Pour initialiser on passe alors toujours automatiquement à la balance de référence (rF apparaît sur l'affichage principal). Après l'initialisation, on passe toujours à la balance pour grandes quantités.

Affichage du résultat

Avec la pesée en pourcentage le résultat peut être affiché comme reste ou comme valeur de perte. Réglable dans le menu sous l'option du menu 3.15.

Formules :


Reste = poids actuel / poids 100% * 100

Perte = (poids actuel -
poids 100%) /
poids 100% * 100

Fonctionnement : Combics 2

Exemple :

Mesurer des pourcentages en pesant une référence prédéfinie.

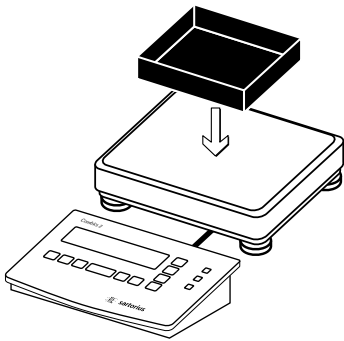

Poser le récipient vide sur la balance




Tarer la balance



REF si nécessaire appuyer plusieurs fois


Régler le pourcentage souhaité (ici par ex. 50%)

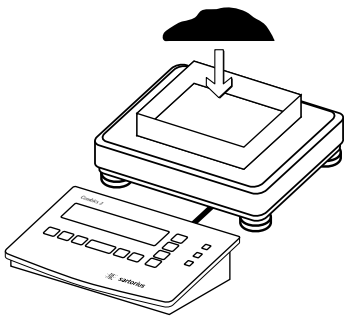


Poser dans le récipient l'échantillon de référence correspondant au pourcentage de référence réglé




 Confirmer le poids de référence



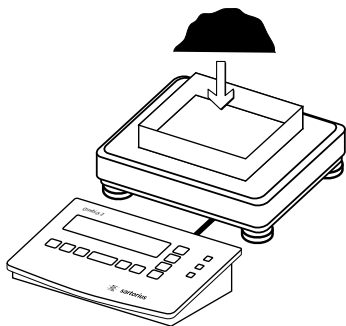

 Enlever l'échantillon de référence de la balance et poser l'échantillon



Le pourcentage de l'échantillon est affiché



Imprimer le résultat

G#	+	641.2 g
T	+	200.0 g
N	+	441.2 g

Prc	+	21.00 %

Représentation du reste

G#	+	641.2 g
T	+	200.0 g
N	+	441.2 g

D	-	79.00 %

Représentation de la perte

Fonctionnement : Combics 2

Calcul de la valeur moyenne (pesée d'animaux)

Si vous avez sélectionné l'application «Calcul de la valeur moyenne» dans le menu d'application, vous pouvez calculer avec la balance des valeurs moyennes à partir de plusieurs mesures pondérales. On utilise cette possibilité lorsque des objets à peser ou les conditions ambiantes ne sont pas stables pendant la mesure (par ex. des animaux).

Caractéristiques :

- Démarrage manuel ou automatique du calcul de la valeur moyenne
- Nombre de mesures pour le calcul de la valeur moyenne sélectionnable avec la touche **[REF]**.
- Commutation de l'affichage entre résultat de la dernière mesure et actuel et inversement avec la touche **[↔]**.

Pour le calcul de la valeur moyenne plusieurs mesures sont nécessaires. Ces mesures ont lieu automatiquement les unes après les autres dès que l'écart du poids de l'échantillon est inférieur à la différence prédéfinie de la mesure précédente.

L'écart est réglé en pourcentage sous l'option du menu 3.19 et représente avec la charge minimale un critère de démarrage pour chaque mesure.

Le démarrage manuel ou automatique sont réglés sous l'option du menu 3.18.

Le calcul de la valeur moyenne peut avoir lieu de 4 manières différentes :

- Démarrage manuel avec nombre de mesures préréglé
A cet effet, vous devez poser l'échantillon sur la balance et appuyer sur la touche **[OK]**.
- Démarrage manuel et modification du nombre de mesures
A cet effet, vous devez poser l'échantillon sur la balance, modifier le nombre de mesures avec la touche **[REF]** (5, 10, 20, 30, 40, 50) et appuyer sur la touche **[OK]**.


- Démarrage automatique avec nombre de mesures préréglé
Les mesures commencent lorsque l'échantillon posé sur la balance dépasse la charge minimale.
- Démarrage automatique et modification du nombre de mesures
Vous devez modifier le nombre de mesures avec la touche **[REF]** avant de poser l'échantillon sur la balance. La mesure commence alors automatiquement après que l'échantillon a été posé si l'échantillon sur la balance dépasse la charge minimale.

Si le tarage automatique (option du menu 3.7.2) est réglé, le 1er poids déposé est mémorisé comme poids de tare et les mesures commencent avec le 2^{ème} poids déposé s'il dépasse la charge minimale.

Charge minimale pour démarrage

La charge minimale pour le démarrage du calcul de la valeur moyenne est réglée sous l'option du menu 3.6. Si avec la charge déposée la limite de la charge minimale est dépassée, le calcul de la valeur moyenne peut démarrer.

Affichage


 
Une valeur moyenne calculée est affichée «gelée» sur l'affichage principal avec l'unité pondérale sélectionnée. Le symbole  est affiché. Avec la touche **[↔]**, il est possible de commuter entre l'affichage du résultat et l'affichage de la valeur actuelle et inversement.

Si le réglage «Affichage fixe jusqu'à ce que la touche CF soit activée» (option du menu 3.21.2) est effectué dans le menu, lorsque la balance est déchargée (poids inférieur à la moitié de la charge minimale) la commutation se fait automatiquement vers l'affichage de la valeur de pesée. Le résultat du dernier calcul de la valeur moyenne est perdu. Si le réglage «Affichage fixe jusqu'à ce que la touche **[CF]** soit activée» (option du menu 3.21.2) est effectué dans le menu, la valeur moyenne calculée reste affichée sur l'affichage principal une fois la balance déchargée et cela jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche **[CF]** ou qu'une nouvelle mesure soit démarrée manuellement ou automatiquement.

Paramètres d'application Pesée d'animaux

- 3. 5. Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
 - 3. 5. 1 * 1 incrément d'affichage
 - 3. 5. 2 2 incréments d'affichage
 - 3. 5. 3 5 incréments d'affichage
 - 3. 5. 4 10 incréments d'affichage
 - 3. 5. 5 20 incréments d'affichage
 - 3. 5. 6 50 incréments d'affichage
 - 3. 5. 7 100 incréments d'affichage
 - 3. 5. 8 200 incréments d'affichage
 - 3. 5. 9 500 incréments d'affichage
 - 3. 5.10 1000 incréments d'affichage
- 3. 6. Charge minimale pour le démarrage
 - 3. 6. 1 * 1 incrément d'affichage
 - 3. 6. 2 2 incréments d'affichage
 - 3. 6. 3 5 incréments d'affichage
 - 3. 6. 4 10 incréments d'affichage
 - 3. 6. 5 20 incréments d'affichage
 - 3. 6. 6 50 incréments d'affichage
 - 3. 6. 7 100 incréments d'affichage
 - 3. 6. 8 200 incréments d'affichage
 - 3. 6. 9 500 incréments d'affichage
 - 3. 6.10 1000 incréments d'affichage
- 3. 7. Tarage autom. : 1er poids taré
 - 3. 7. 1 * Hors service
 - 3. 7. 2 En service
- 3. 8. Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
 - 3. 8. 1 Automatique (en service)
 - 3. 8. 2 * Manuel (hors service)
- 3.18. Démarrage du calcul de la valeur moyenne
 - 3.18. 1 * Ma nuel
 - 3.18. 2 Automatique
- 3.19. Activité animal
 - 3.19. 1 0,1% de l'animal/objet
 - 3.19. 2 * 0,2% de l'animal/objet
 - 3.19. 3 0,5% de l'animal/objet
 - 3.19. 4 1% de l'animal/objet
 - 3.19. 5 2% de l'animal/objet
 - 3.19. 6 5% de l'animal/objet
 - 3.19. 7 10% de l'animal/objet
 - 3.19. 8 20% de l'animal/objet
 - 3.19. 9 50% de l'animal/objet
 - 3.19.10 100% de l'animal/objet
- 3.20. Impression automatique du résultat
 - 3.20. 1 * Hors service
 - 3.20. 2 En service
- 3.21. Affichage du résultat statiquement après décharge
 - 3.21. 1 * Affichage fixe jusqu'au seuil de décharge
 - 3.21. 2 Affichage fixe jusqu'à ce que la touche **[CF]** soit activée


Exemple :

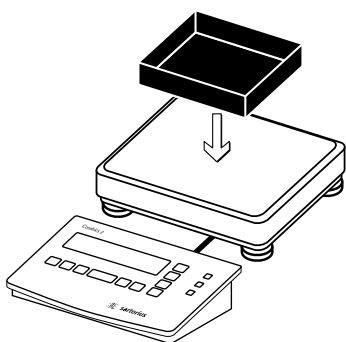

Poser le récipient vide sur la balance





 Tarer la balance



si nécessaire appuyer plusieurs fois

 
Régler le nombre de mesures souhaité (ici par ex. 20)

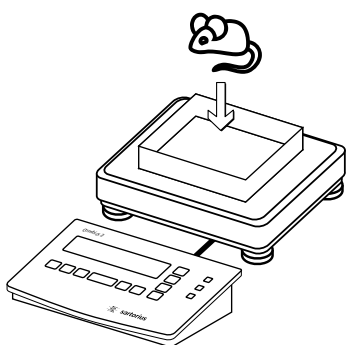


Mettre l'échantillon dans le récipient échantillon



 Démarrer la mesure



 La mesure démarre dès que toutes les conditions de démarrage sont remplies. Le nombre de mesures restantes apparaît sur l'affichage numérique.




Après les mesures, la valeur calculée est affichée, le symbole \triangle est affiché.

Fonctionnement : Combics 2



Imprimer le résultat

x-Net + 24.6 g

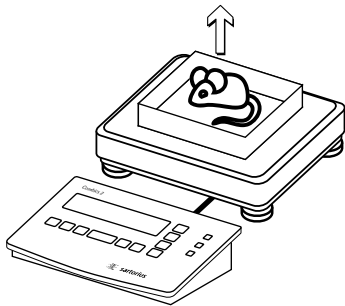

Décharger la plate-forme de pesée



 
 
Une fois la balance déchargée (moins de la moitié de la charge minimale), le poids actuel s'affiche

Total net



Lorsque l'application «Total net » est sélectionnée, il est possible de peser successivement sur la plate-forme de pesée plusieurs composants d'une formule. Chaque composant est mémorisé après la saisie dans la mémoire du total net.

Les poids de totalisation et de composants peuvent être imprimés.

Caractéristiques :

- Possibilité de peser successivement jusqu'à 199 composants d'une formule
- Affichage du compteur d'items actuel sur l'affichage numérique (par rapport au composant suivant)
- Changement du mode d'affichage de "Mode des composants" à "Mode additif" avec la touche  :
 - Mode des composants : affichage du poids du composant individuel correspondant (après la mémorisation pendant encore 1 seconde, ensuite la balance est tarée)
 - Mode additif : affichage du poids de tous les composants déposés sur la balance (après la mémorisation le poids des composants mémorisés dans la mémoire nette est affiché brièvement)
- Commutation vers une deuxième plate-forme pendant le processus de pesée
- Impression individuelle/des composants automatique lors de la mémorisation du poids
- Tarage automatique d'un poids de récipient
- Charge minimale pour tarage automatique
- Charge minimale pour mémorisation des valeurs
- Affichage avec la précision de calcul du contenu de la mémoire de composants dans le mode Info avec la touche  longuement

  Paramètres d'application Total net

3. 5.	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
3. 5. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 5. 2	2 incréments d'affichage
3. 5. 3	5 incréments d'affichage
3. 5. 4	10 incréments d'affichage
3. 5. 5	20 incréments d'affichage
3. 5. 6	50 incréments d'affichage
3. 5. 7	100 incréments d'affichage
3. 5. 8	200 incréments d'affichage
3. 5. 9	500 incréments d'affichage
3. 5.10	1000 incréments d'affichage
3. 6.	Charge minimale pour mémorisation des valeurs
3. 6. 1 *	1 incrément d'affichage
3. 6. 2	2 incréments d'affichage
3. 6. 3	5 incréments d'affichage
3. 6. 4	10 incréments d'affichage
3. 6. 5	20 incréments d'affichage
3. 6. 6	50 incréments d'affichage
3. 6. 7	100 incréments d'affichage
3. 6. 8	200 incréments d'affichage
3. 6. 9	500 incréments d'affichage
3. 6.10	1000 incréments d'affichage
3. 7.	Tarage autom. : 1er poids taré
3. 7. 1 *	Hors service
3. 7. 2	En service
3.17.	Impression individuelle/des composants lors de la mémorisation
3.17. 1	Impression automatique hors service
3.17. 2 *	Imprimer chaque fois toute la configuration d'impression standard avec la touche 
3.17. 3	Imprimer une fois toute la configuration d'impression standard avec la touche 

 
 
Charge minimale pour mémorisation des valeurs

La charge minimale pour la mémorisation des valeurs de pesée est réglée sous l'option du menu 3.6..

Si avec la charge déposée limite de la charge minimale est dépassée, la valeur posée peut être mémorisée dans la mémoire de total net.

Total net avec 2 plates-formes de pesée


Le mode d'exploitation Total net avec 2 plates-formes de pesée est utilisé afin de peser en même temps de petits et de grands composants.

Au cours d'une série de mesures, il est alors possible de passer une fois de la plate-forme de pesée pour petits composants à la plate-forme de pesée pour grands composants. Après le passage à la plate-forme de pesée pour grands composants, les touches  et  sont libérées jusqu'à la mémorisation d'un composant. Ainsi, il est possible de tarer le récipient partiellement rempli repris de la plate-forme pour petits composants.

Le contenu de la mémoire de composants de la plate-forme de pesée pour petits composants est transmis à la plate-forme pour grands composants ; l'unité pondérale est convertie dans la nouvelle unité, si nécessaire. Les types d'affichage, mode de composants et mode additif, sont immédiatement disponibles pour la plate-forme pour grands composants.

La valeur de pesée de la plate-forme active est mémorisée dans la mémoire des composants. Le résultat est représenté avec la précision de calcul avec l'unité à chaque fois active, exemple : 1243 g (d'une balance avec 1^{er} échelon) + 1,40 kg (d'une balance avec 5^{ème} échelon)

 
= 2,643 kg (résultat calculé)

En terminant une série de mesures avec la touche , les mémoires de tare des deux plates-formes de pesée sont effacées sauf si la plate-forme pour grands composants est une balance SBI. Elle sera alors seulement tarée.

Fonctionnement : Combics 2

Exemple :

Peser 3 composants, afficher le poids total des composants après le 2^{ème} composant (mode additif)

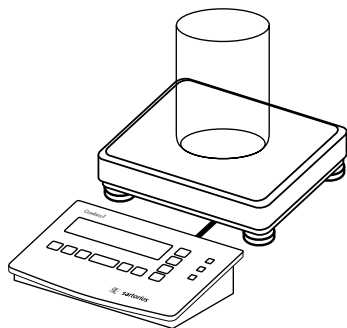


Poser un récipient vide sur la balance



Le poids du récipient et l'instruction de mettre le 1^{er} composant dans le récipient s'affichent



Tarer la balance

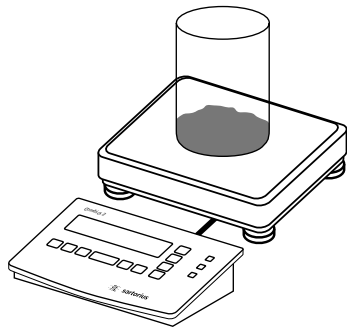


Mettre le 1^{er} composant dans le récipient (ici par ex. 68,3 g)



Le poids du 1^{er} composant s'affiche



Mémoriser le poids du 1^{er} composant

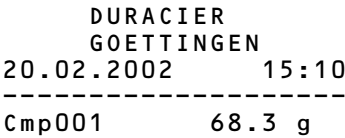


L'impression du composant a lieu conformément à la configuration de l'option du menu 7.7 ou 7.8. L'en-tête du procès-verbal n'est imprimé qu'une fois


Poids du composant



La balance est tarée automatiquement, le compteur de composants augmente de 1 (instruction de mettre le 2^{ème} composant dans le récipient)

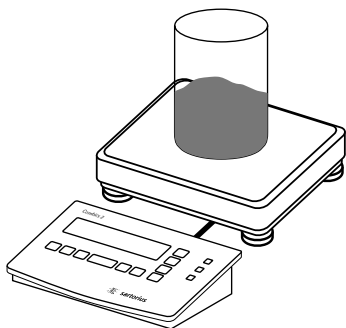

 Mettre le 2^{ème} composant dans le récipient (ici par ex. 82,7 g)




Le poids du 2^{ème} composant s'affiche



Mémoriser le poids du 2^{ème} composant

Cmp002 82.7 g

 
Le poids du composant est imprimé



La balance est tarée automatiquement, le compteur de composants augmente de 1 (instruction de mettre le 3^{ème} composant dans le récipient)



 Commutation dans le mode additif



Le poids des composants pesés jusqu'à présent plus le poids déposé s'affichent



Mettre le 3^{ème} composant dans le récipient (pesée vers le poids total souhaité)



Mémoriser le poids du 3^{ème} composant

Cmp003 49.1 g

Le poids du composant est imprimé



Terminer la pesée de composants

L'impression des résultats a lieu, comme configuré sous l'option du menu 7.9 ou 7.10

No. ser 12345678
n 3
S-Comp+ 200.1 g
Cont. T+ 50.0 g

Numéro de série
Nombre de composants
Contenu de la mémoire de composants
Contenu de la mémoire de tare (poids du récipient)
Ligne en pointillé

Fonctionnement : Combics 2

Totalisation Σ

Si vous avez sélectionné l'application «Totalisation», vous pouvez, avec la balance, additionner des poids dans la mémoire de totalisation. Le nombre des items additionnés est également mémorisé.

Caractéristiques :

- Possibilité de totaliser jusqu'à 199 items
- Affichage du compteur d'items actuel sur l'afficheur numérique (par rapport aux items déjà additionnés)
- Mémorisation manuelle ou automatique des valeurs
- Totalisation avec la précision de calcul de valeurs de pesée provenant de deux plates-formes de pesée
- Mémorisation assurée contre les coupures de courant d'une totalisation inachevée
- Commutation de l'affichage entre valeur de pesée et mode de totalisation avec la touche \square :
- mode de totalisation : affichage de la mémoire de totalisation avec le poids déposé actuellement sur la plate-forme de pesée active (pour peser un poids total)
- Impression individuelle/des composants lors de la mémorisation du poids
- Tarage automatique d'un poids de récipient
- Charge minimale pour tarage automatique
- Charge minimale pour mémorisation des valeurs
- Affichage de la mémoire de totalisation pour les valeurs nettes et pour les valeurs brutes ainsi que des items additionnés dans le mode Info, avec la précision du calcul de l'unité active avec la touche \square longuement.

Pour la totalisation, il existe une mémoire de totalisation pour les valeurs nettes et pour les valeurs brutes. Des valeurs de pesée peuvent être mémorisées de deux manières différentes dans la mémoire de totalisation :

- Manuellement en appuyant sur la touche \square . La valeur est additionnée au total existant dans la mémoire de totalisation, le compteur d'items augmente de 1.
Lors d'une totalisation manuelle, il n'est pas contrôlé si la balance a été déchargée avant une nouvelle pression sur la touche \square .
- Automatiquement avec la stabilité de la balance et dépassement de la charge minimale si le réglage a été effectué dans le menu sous l'option du menu 3.16..
La balance est considérée comme déchargée si la charge minimale (option du menu 3.6) n'atteint pas 50 %.

Le nombre d'items additionnés apparaît sur l'affichage numérique.

La mémoire de totalisation est effacée avec la touche \square et un procès-verbal de totalisation est alors imprimé.

En cas de raccordement de 2 plates-formes de pesée, les valeurs de pesée des deux plates-formes peuvent être additionnées dans la mémoire de totalisation. Le résultat est représenté avec la précision de calcul avec l'unité active actuellement.

Exemple : 1,243 kg (déterminé avec une balance avec 1^{er} échelon) additionné à 1,40 kg (déterminé avec une balance avec 5^{ème} échelon) est représenté sous la forme de 2.643 kg.

Paramètres d'application Totalisation


- 3. 5. Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
 - 3. 5. 1 * 1 incrément d'affichage
 - 3. 5. 2 2 incréments d'affichage
 - 3. 5. 3 5 incréments d'affichage
 - 3. 5. 4 10 incréments d'affichage
 - 3. 5. 5 20 incréments d'affichage
 - 3. 5. 6 50 incréments d'affichage
 - 3. 5. 7 100 incréments d'affichage
 - 3. 5. 8 200 incréments d'affichage
 - 3. 5. 9 500 incréments d'affichage
 - 3. 5.10 1000 incréments d'affichage
- 3. 6. Charge minimale pour mémorisation automatique des valeurs
 - 3. 6. 1 * 1 incrément d'affichage
 - 3. 6. 2 2 incréments d'affichage
 - 3. 6. 3 5 incréments d'affichage
 - 3. 6. 4 10 incréments d'affichage
 - 3. 6. 5 20 incréments d'affichage
 - 3. 6. 6 50 incréments d'affichage
 - 3. 6. 7 100 incréments d'affichage
 - 3. 6. 8 200 incréments d'affichage
 - 3. 6. 9 500 incréments d'affichage
 - 3. 6.10 1000 incréments d'affichage
- 3. 7. Tarage autom. : 1er poids taré
 - 3. 7. 1 * Hors service
 - 3. 7. 2 En service
- 3. 8. Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
 - 3. 8. 1 Automatique (en service)
 - 3. 8. 2 * Manuel (hors service)
- 3.16. Mémorisation automatique des valeurs
 - 3.16. 1 * Hors service
 - 3.16. 2 En service
- 3.17. Impression individuelle/des composants automatique lors de la mémorisation
 - 3.17. 1 Impression automatique hors service
 - 3.17. 2 * Imprimer chaque fois toute la configuration d'impression standard avec la touche \square
 - 3.17. 3 Imprimer une fois toute la configuration d'impression standard avec la touche \square

 
 
Charge minimale pour mémorisation des valeurs


La charge minimale pour la mémorisation des valeurs de pesée est réglée sous l'option du menu 3.6..



Si avec la charge déposée la charge minimale est dépassée, une mémorisation automatique des valeurs a lieu, dans la mesure où l'option du menu 3.16.2 (mémorisation automatique des valeurs en service) a été activée.

Affichage


La touche  permet de commuter entre le poids déposé actuellement et la valeur de totalisation plus le poids actuellement déposé.


En appuyant longuement sur la touche  on commute dans le mode Info. Dans le mode Info s'affiche d'abord le total des valeurs brutes. Le total des valeurs nettes s'affiche lorsque l'on appuie sur la touche .

  Si l'on appuie à nouveau sur la touche , le compteur d'items apparaît sur l'afficheur principal.

Si on appuie encore une fois sur la touche  on quitte le mode Info. Il est possible de quitter le mode Info plus tôt en appuyant longuement sur la touche .

Procès-verbal

 Sous l'option du menu 3.17 on peut régler si une impression doit avoir lieu manuellement en appuyant sur la touche  (option du menu 3.17.1) ou automatiquement lors de la mémorisation d'une valeur pondérale dans la mémoire de totalisation (3.17.2 ou 3.17.3).


Si une impression est déclenchée manuellement avec la touche , aucun compteur d'items n'est imprimé.

Si l'impression doit avoir lieu automatiquement, il peut s'agir d'une impression individuelle (3.17.2) ou d'une impression des composants (3.17.3).


Chaque impression individuelle commence avec les lignes d'en-tête, la ligne de la date et de l'heure ainsi qu'avec une ligne en pointillé avant que brut, tare, net et item ne soient imprimés.

Lors de l'impression de composants, les lignes d'en-tête, la ligne de la date et de l'heure et la ligne en pointillé sont imprimées uniquement lors de la première impression. Ensuite, seul brut, tare, net et item sont imprimés et si le réglage a été effectué dans le menu, le numéro de série également.

La forme de l'impression individuelle/des composants est réglée dans le menu sous les options 7.7 et 7.8


Le procès-verbal de totalisation est imprimé lorsque l'on efface la mémoire de totalisation (effacer avec la touche .

Le procès-verbal de totalisation se compose de la mémoire de totalisation brute (*G), de la mémoire de totalisation nette (*N), du total des items (n) et d'une ligne en pointillé.

Les zones sélectionnées dans le menu de configuration d'impression (7.9.x et 7.10.x) sont imprimées à chaque fois que l'on appuie sur la touche , indépendamment du fait que l'impression individuelle ou des composants soit sélectionnée.

Fonctionnement : Combics 2

Exemple :
Totaliser des valeurs pondérales avec impression de composants

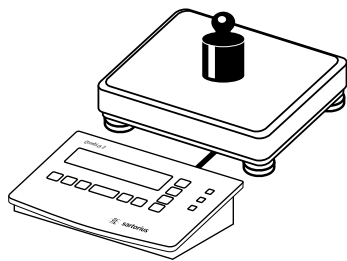

Poser le 1^{er} poids sur la plate-forme de pesée



La valeur pondérale s'affiche

OK


Mémoriser la valeur pondérale dans la mémoire de totalisation




Sur l'affichage principal : valeur pondérale du poids déposé
Sur l'affichage numérique : compteur d'items (ici : 1)

SARTORIUS			
GOETTINGEN			
06.02.2002		12:15	

G#	+	102.9	g
T	+	0.0	g
N	+	102.9	g
n		1	

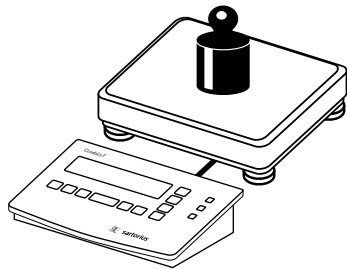

 Décharger la plate-forme de pesée et poser le 2^{ème} poids



La valeur pondérale s'affiche

Le cas échéant

Commutation vers le mode de totalisation



 
Sur l'affichage principal : mémoire de totalisation plus poids posé
Sur l'affichage numérique : compteur d'items (ici : 1)

OK

Mémoriser la valeur pondérale dans la mémoire de totalisation

SARTORIUS
GOETTINGEN
06.02.2002 12:19

G# + 215.2 g
T + 0.0 g
N + 215.2 g
n 2



Sur l'affichage principal : mémoire de totalisation plus poids posé
Sur l'affichage numérique : compteur d'items (ici : 2)

CF

Terminer la totalisation

L'impression du résultat a lieu, comme configuré sous l'option du menu 7.9 ou 7.10

*G + 318.1 g
*N + 318.1 g
n 2

Nombre de composants
Contenu de la mémoire de composants
Contenu de la mémoire de tare (poids du récipient)
Ligne en pointillé

Réglages

Vue d'ensemble du menu d'exploitation

Les indicateurs peuvent être adaptés aux exigences de l'opérateur dans le menu. Ainsi, il est possible d'entrer des données

de l'opérateur et de sélectionner des paramètres prédéfinis dans un menu. Le menu est un mélange de niveaux textuels et d'un menu numérique.


- ////// = Réglage et fonction uniquement sur les modèles Combics 1 plus
- = Réglage et fonction uniquement sur les modèles Combics 2
- = Réglage et fonction uniquement sur les modèles Combics 1 plus et Combics 2

Niveau 1	Niveau 2	Signification
Menu		
APPL	ΔΔ	Sélection et adaptation de programmes d'application
	■	Fonction de base »«Pesée»
	■	«Comptage»
	■	«Mesure neutre»
	■	«Calcul de la valeur moyenne» (pesée d'animaux)
	■	«Contrôle +/-»
	■	«Classement»
	■	«Pesée en pourcentage»
	■	«Total net»
	■	«Totalisation»
Fn-KEY	OFF	Détermination de la fonction de la touche de la touche Fn
	Grnet	Aucune Fonction
	2nd it	Commutation brut/net
	RES 10	2ème unité
		Résolution 10 fois supérieure
SETUP	11P 1	Adaptation de Combics aux exigences de l'utilisateur
	CoN 1	Réglages pour la plate-forme de pesée 1
	un iCoN	Adaptation de l'interface RS 232
	Ctrl In	Adaptation de la 2ème interface optionnelle
	bARcodE	Détermination de la fonction de l'entrée universelle (ligne de commande)
	PrEPPro	Détermination de la fonction codes-barres
	ut IL it	Adaptation de procès-verbaux d'impression
	t iNE	Règlage de fonctions supplémentaires
	dAtE	Règlage de l'heure
	codE	Règlage de la date
Info		Entrée d'un mot de passe pour verrouiller le setup
		Les informations spécifiques à l'appareil s'affichent (date du service, numéro de série, etc.)
LANG		Sélection de la langue pour procès-verbaux de calibrage, d'austage et BPF
	dEutSCH	Allemand
	EnGL iSH	Anglais
	uS ModE	Anglais avec date/heure US
	FrAnÇ	Français
	ItAL	Italien
	ESPAñol	Espagnol



PTB/GORR
 dwt NET 12
 kg/tb % pcs
 Σ % AUTO OFF

$$\rightarrow T \leftarrow$$

APPL 

Fn

LANG 

A diagram of a T-junction. A horizontal road with a red arrow pointing right and a blue arrow pointing left meets a vertical road from the top. The vertical road has a blue arrow pointing down.

ENGL 15H°

Fn

FrAnc.

→T←

FrAnC.°

 $\rightarrow 0 \leftarrow$

$\rightarrow T \leftarrow$

Réglages

Exemple : Protection des paramètres pour les programmes d'application «APPL» et le paramètre de l'appareil «SEtUP» d'un réglage non autorisé par un mot de passe (ici mot de passe : AB2)



Mettre Combics sous tension



Pendant le test d'affichage appuyer sur la touche



L'affichage pour sélectionner les programmes d'application «Appl» apparaît



 
Appeler l'option du menu setup
(appuyer sur la touche jusqu'à ce que SEtUP apparaisse à l'affichage)



Sélectionner le paramètre de l'appareil SEtUP



Appeler l'option du menu CoDE
(appuyer sur la touche jusqu'à ce que code apparaisse à l'affichage)



Sélectionner option du menu mot de passe de l'opérateur



Sélectionner le 1^{er} caractère avec les touches et (ici : A)



Mémoriser le caractère

A_

[F], [F], [F]

Sélectionner le 2^{ème} caractère avec les touches [F] et [Fn] (ici : b)

Ab

→T←

Mémoriser le caractère

Ab_

[Fn], [Fn], [Fn]

Sélectionner le 3^{ème} caractère avec les touches [F] et [Fn] (ici : 2)

Ab2

→T←

Mémoriser le caractère

Ab2_

Eventuellement sélectionner d'autres caractères avec les touches [F] et [Fn] et mémoriser avec la touche →T←

→T←

Mémoriser le mot de passe réglé

Code ^Δ

→0←

Quitter le niveau du menu pour le cas échéant effectuer d'autres réglages ou

→T← maintenir longuement enfoncée

Quitter le menu

◆ 00 g
1° 100 100

Pour effacer un mot de passe :

Remplacer l'ancien mot de passe par le nouveau mot de passe ou au lieu de l'ancien mot de passe entrer un blanc et mémoriser avec la touche →T←.

Réglages

Menu d'exploitation

- ////// = Réglage et fonction uniquement sur les modèles Combics 1 plus
- ===== = Réglage et fonction uniquement sur les modèles Combics 2
- ===== = Réglage et fonction uniquement sur les modèles Combics 1 plus et Combics 2

* réglage d'usine

Menu

APPL	
⚖	
3. 5.	
3. 5. 1 *	
3. 5. 2	
3. 5. 3	
3. 5. 4	
3. 5. 5	
3. 5. 6	
3. 5. 7	
3. 5. 8	
3. 5. 9	
3. 5.10	
3. 7.	
3. 7. 1 *	
3. 7. 2	
9. 1.	
9. 1. 1	
9. 1. 2 *	
●●●	
3. 5.	Menu numérique comme pour Pesée
3. 6.	
3. 6. 1 *	
3. 6. 2	
3. 6. 3	
3. 6. 4	
3. 6. 5	
3. 6. 6	
3. 6. 7	
3. 6. 8	
3. 6. 9	
3. 6.10	
3. 7.	
3. 7. 1 *	
3. 7. 2	
3. 8.	
3. 8. 1	
3. 8. 2 *	
3. 9.	
3. 9. 1 *	
3. 9. 2	
3. 9. 3	
3. 9. 4	
3.11.	
3.11. 1 *	
3.11. 2	
3.12.	
3.12. 1	
3.12. 3 *	
3.13.	
3.13. 1 *	
3.13. 2	
3.13. 3	
9. 1.	
9. 1. 1	
9. 1. 2 *	
Programmes d'application	
Fonction de base Pesée	
Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.	
1 incrément d'affichage	
2 incréments d'affichage	
5 incréments d'affichage	
10 incréments d'affichage	
20 incréments d'affichage	
50 incréments d'affichage	
100 incréments d'affichage	
200 incréments d'affichage	
500 incréments d'affichage	
1000 incréments d'affichage	
Tarage autom. : 1er poids taré	
Hors service	
En service	
Réglages d'usine de tous les programmes d'application	
Oui	
Non	
Comptage	
Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.	
Charge minimale pour initialisation	
1 incrément d'affichage	
2 incréments d'affichage	
5 incréments d'affichage	
10 incréments d'affichage	
20 incréments d'affichage	
50 incréments d'affichage	
100 incréments d'affichage	
200 incréments d'affichage	
500 incréments d'affichage	
1000 incréments d'affichage	
Tarage autom. : 1er poids taré	
Hors service	
En service	
Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes	
Automatique (en service)	
Manuel (hors service)	
Résolution pour le calcul de poids	
Avec la précision de l'affichage	
Avec la précision de l'affichage + 1 décimale	
Avec la précision de l'affichage + 2 décimales	
Résolution interne	
Critère de mémorisation	
Avec stabilité	
Avec stabilité accrue	
Optimisation du poids des pièces	
Hors service	
Automatique	
Balance de référence	
Pas de plate-forme de pesée sélectionnée	
Plate-forme de pesée PP1	
Plate-forme de pesée PP2	
Réglages d'usine de tous les programmes d'application	
Oui	
Non	



- 3. 5. Menu numérique comme pour Pesée
- 3. 6. Menu numérique comme pour Comptage
- 3. 7.
 - 3. 7. 1 *
 - 3. 7. 2
- 3. 8.
 - 3. 8. 1
 - 3. 8. 2 *
- 3. 9.
 - 3. 9. 1 *
 - 3. 9. 2
 - 3. 9. 3
 - 3. 9. 4
- 3.10.
 - 3.10. 1 *
 - 3.10. 2
 - 3.10. 3
 - 3.10. 4
- 3.11.
 - 3.11. 1 *
 - 3.11. 2
- 3.13.
 - 3.13. 1 *
 - 3.13. 2
 - 3.13. 3
- 9. 1.
 - 9. 1. 1
 - 9. 1. 2 *

Mesure neutre

- Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
- Charge minimale pour initialisation
- Tarage autom. : 1er poids taré
 - Hors service
 - En service
- Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
 - Automatique (en service)
 - Manuel (hors service)
- Résolution pour le calcul de la valeur de référence
 - Avec la précision de l'affichage
 - Avec la précision de l'affichage + 1 décimale
 - Avec la précision de l'affichage + 2 décimales
 - Résolution interne
- Décimales de l'affichage du résultat
 - Aucune
 - 1 décimale
 - 2 décimales
 - 3 décimales
- Critère de mémorisation
 - Avec stabilité
 - Avec stabilité accrue
- Balance de référence
 - Hors service
 - Après plate-forme de pesée PP1
 - Après plate-forme de pesée PP2
- Réglages d'usine de tous les programmes d'application
 - Oui
 - Non




- 3. 5. Menu numérique comme pour Pesée
- 3. 6. Menu numérique comme pour Comptage
- 3. 7.
 - 3. 7. 1 *
 - 3. 7. 2
- 3. 8.
 - 3. 8. 1
 - 3. 8. 2 *
- 3.18.
 - 3.18. 1 *
 - 3.18. 2
- 3.19.
 - 3.19. 1
 - 3.19. 2 *
 - 3.19. 3
 - 3.19. 4
 - 3.19. 5
 - 3.19. 6
 - 3.19. 7
 - 3.19. 8
 - 3.19. 9
 - 3.19.10
- 3.20.
 - 3.20. 1 *
 - 3.20. 2

Calcul de la valeur moyenne (pesée d'animaux)

- Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
- Charge minimale du seuil de charge pour démarrage automatique
- Tarage autom. : 1er poids taré
 - Hors service
 - En service
- Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
 - Automatique (en service)
 - Manuel (hors service)
- Démarrage du calcul de la valeur moyenne
 - Manuel
 - Automatique
- Activité animal
 - 0,1% de l'animal/objet
 - 0,2% de l'animal/objet
 - 0,5% de l'animal/objet
 - 1% de l'animal/objet
 - 2% de l'animal/objet
 - 5% de l'animal/objet
 - 10% de l'animal/objet
 - 20% de l'animal/objet
 - 50% de l'animal/objet
 - 100% de l'animal/objet
- Impression auto. du résultat
 - Hors service
 - En service

Réglages

APPL		
	3.21. <ul style="list-style-type: none">3.21.1 *3.21.2	Affichage du résultat statiquement après décharge Affichage fixe jusqu'au seuil de décharge Affichage fixe jusqu'à ce que la touche w soit activée
	9.1. <ul style="list-style-type: none">9.1.19.1.2 *	Réglages d'usine de tous les programmes d'application Oui Non
	+/-	Contrôle +/-
	3.5. <ul style="list-style-type: none">Menu numérique comme pour Pesée	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
	3.7. <ul style="list-style-type: none">3.7.1 *3.7.2	Tarage autom. : 1er poids taré Hors service En service
	3.8. <ul style="list-style-type: none">3.8.13.8.2 *	Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes Automatique (en service) Manuel (hors service)
	4.2. <ul style="list-style-type: none">4.2.1 *4.2.2	Etendue de contrôle 30 à 170% 10% à l'infini
	4.3. <ul style="list-style-type: none">4.3.1 *4.3.2	Activer la sortie d'information de commande "SET" comme : Sortie «SET» Etat de service (pour des systèmes de guidage)
	4.4. <ul style="list-style-type: none">4.4.14.4.24.4.34.4.4 *4.4.5	Sorties de commande Hors service Toujours activées Activées avec stabilité Activées dans l'étendue de contrôle Activées avec stabilité dans l'étendue de contrôle
	4.5. <ul style="list-style-type: none">4.5.1 *4.5.2	Entrée des paramètres Valeur min., max., de consigne Uniquement valeur de consigne avec limites en pourcentage
	4.6. <ul style="list-style-type: none">4.6.1 *4.6.24.6.34.6.4	Impression automatique Hors service En service Uniquement impression pour produits en tolérance Uniquement impression pour produits hors limites
	9.1. <ul style="list-style-type: none">9.1.19.1.2 *	Réglages d'usine de tous les programmes d'application Oui Non
	+/- CL	Classement
	3.5. <ul style="list-style-type: none">Menu numérique comme pour Pesée	Charge minimale pour tarage automatique et pour impression autom.
	3.6. <ul style="list-style-type: none">Menu numérique comme pour Comptage	Charge minimale pour initialisation et détermination de la limite inférieure »Classe 1«
	3.7. <ul style="list-style-type: none">3.7.1 *3.7.2	Tarage autom. : 1er poids taré Hors service En service
	3.8. <ul style="list-style-type: none">3.8.13.8.2 *	Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes Automatique (en service) Manuel (hors service)
	4.3. <ul style="list-style-type: none">4.3.1 *4.3.2	Activer la sortie d'information de commande "SET" comme : Sortie «SET» Etat de service
	4.7. <ul style="list-style-type: none">4.7.14.7.24.7.3 *	Sorties de commande Hors service Toujours activées Activées avec stabilité

APPL

+/- CL

- 4. 8.
 - 4. 8. 1 *
 - 4. 8. 2
- 4. 9.
 - 4. 9. 1 *
 - 4. 9. 2
- 4.10.
 - 4.10. 1 *
 - 4.10. 2
- 9. 1.
 - 9. 1. 1
 - 9. 1. 2 *

Nombre de classes
3 classes
5 classes

Entrée des paramètres
Valeurs pondérales
Valeurs en pourcentage

Impression automatique
Hors service
En service

Réglages d'usine de tous les programmes d'application
Oui
Non

%

- 3. 5.
 - Menu numérique comme pour Pesée
- 3. 6.
 - Menu numérique comme pour Comptage
- 3. 7.
 - 3. 7. 1 *
 - 3. 7. 2
- 3. 8.
 - 3. 8. 1
 - 3. 8. 2 *
- 3. 9.
 - 3. 9. 1 *
 - 3. 9. 2
 - 3. 9. 3
 - 3. 9. 4
- 3.10.
 - 3.10. 1 *
 - 3.10. 2
 - 3.10. 3
 - 3.10. 4
- 3.11.
 - 3.11. 1 *
 - 3.11. 2
- 3.13.
 - 3.13. 1 *
 - 3.13. 2
 - 3.13. 3
- 3.15.
 - 3.15. 1 *
 - 3.15. 2
- 9. 1.
 - 9. 1. 1
 - 9. 1. 2 *

Pesée en pourcentage

Charge minimale pour tarage automatique et impression autom.

Charge minimale pour initialisation autom.

Tarage autom. : 1er poids taré
Hors service
En service

Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
Automatique (en service)
Manuel (hors service)

Résolution pour le calcul de la valeur de référence
Avec la précision de l'affichage
Avec la précision de l'affichage + 1 décimale
Avec la précision de l'affichage + 2 décimales
Résolution interne

Décimales de l'affichage du résultat
Aucune
1 décimale
2 décimales
3 décimales

Critère de mémorisation
Avec stabilité
Avec stabilité accrue

Balance de référence
Hors service
Après plate-forme de pesée PP1
Après plate-forme de pesée PP2

Affichage du calcul
Reste
Perte

Réglages d'usine de tous les programmes d'application
Oui
Non

↓

- 3. 5.
 - Menu numérique comme pour Pesée
- 3. 6.
 - Menu numérique comme pour Comptage
- 3. 7.
 - 3. 7. 1 *
 - 3. 7. 2

Total net (2ème mémoire de tare)

Charge minimale pour tarage automatique et impression autom.

Charge minimale pour mémorisation de la valeur

Tarage autom. : 1er poids taré
Hors service
En service

Réglages

APPL	
↓	
3.17.	Impression individuelle/de composants avec mémorisation
3.17. 1	Impression automatique hors service
3.17. 2 *	Imprimer chaque fois toute la configuration d'impression standard avec la touche OK
3.17. 3	Imprimer une fois toute la configuration d'impression standard avec la touche OK
9. 1.	Réglages d'usine de tous les programmes d'application
9. 1. 1	Oui
9. 1. 2 *	Non
Σ	Totalisation
3. 5.	Charge minimale pour tarage automatique et impression autom.
Menu numérique comme pour Pesée	
3. 6.	Charge minimale pour mémorisation automatique de la valeur
Menu numérique comme pour Comptage	
3. 7.	Tarage autom. : 1er poids taré
3. 7. 1 *	Hors service
3. 7. 2	En service
3. 8.	Démarrage autom. de l'application lors de la mise en marche avec les données d'initialisation précédentes
3. 8. 1	Automatique (en service)
3. 8. 2 *	Manuel (hors service)
3.16.	Mémorisation automatique de la valeur
3.16. 1 *	Hors service
3.16. 2	En service
3.17.	Impression individuelle/de composants avec mémorisation
3.17. 1	Impression automatique hors service
3.17. 2 *	Impression individuelle d'un item avec la touche OK
3.17. 3	Impression des composants d'un item avec la touche OK
9. 1.	Réglages d'usine de tous les programmes d'application
9. 1. 1	Oui
9. 1. 2 *	Non
Fn-LEY	Affectation de la touche Fn
OFF *	Touche Fn sans fonction
GrossEt	Commutation brut/net
2. unit	Affichage de la 2ème unité
RES ID	Résolution 10 fois supérieure. Affichage : max. 10 secondes

SETUP			
	11P-1		
	off	Hors service	
	on	En service	
	1. 1.	Adaptation au lieu d'installation (adaptation filtre)	
	1. 1. 1	Environnement très stable	
	1. 1. 2 *	Environnement stable	
	1. 1. 3	Environnement instable	
	1. 1. 4	Environnement très instable	
	1. 2.	Filtre d'application	
	1. 2. 1 *	Lecture finale	
	1. 2. 2	Dosage	
	1. 2. 3	Filtration faible	
	1. 2. 4	Sans filtration	
	1. 3.	Etendue de stabilité	
	1. 3. 1	¼ digit	
	1. 3. 2	½ digit	
	1. 3. 3 *	1 digit	
	1. 3. 4	2 digits ¹⁾	
	1. 3. 5	4 digits ¹⁾	
	1. 3. 6	8 digits ¹⁾	
	1. 4.	Délai de stabilité	
	1. 4. 1	Aucun	
	1. 4. 2 *	Court	
	1. 4. 3	Moyen	
	1. 4. 4	Long	
	1. 5.	Tarage ¹⁾	
	1. 5. 1	Sans stabilité	
	1. 5. 2 *	Après stabilité	
	1. 6.	Zéro automatique	
	1. 6. 1 *	En service	
	1. 6. 2	Hors service	
	1. 7.	Unité de poids ^{1 2)}	
	1. 7. 2	Grammes /g	
	1. 7. 3	Kilogrammes /kg	
	1. 7. 4	Carats /ct ¹⁾	
	1. 7. 5	Livres /lb ¹⁾	
	1. 7. 6	Onces /oz ¹⁾	
	1. 7. 7	Onces de Troy /ozt ¹⁾	
	1. 7. 8	Taels Hongkong /tlh ¹⁾	
	1. 7. 9	Taels Singapour /tls ¹⁾	
	1. 7.10	Taels Taïwan /tlt ¹⁾	
	1. 7.11	Grains /GN ¹⁾	
	1. 7.12	Pennyweights /dwt ¹⁾	
	1. 7.13	Milligrammes /mg ¹⁾	
	1. 7.14	Pièces par livre /lb ¹⁾	
	1. 7.15	Taels chinois /tlc ¹⁾	
	1. 7.16	Mommes /mom ¹⁾	
	1. 7.17	Carats autrichiens /K ¹⁾	
	1. 7.18	Tolas /tol ¹⁾	
	1. 7.19	Bahts /bat ¹⁾	
	1. 7.20	Mesgahls /MS ¹⁾	
	1. 7.21	Tonnes /t	
	1. 8.	Avec la précision de l'affichage 1	
	1. 8. 1 *	Tous les digits	
	1. 8. 2	Réduit d'1 digit lors changement de charge	
	1. 8. 3	Réduit d'1 digit ¹⁾	
	1. 8. 4	Réduit de 2 digits ¹⁾	
	1. 8. 5	Réduit de 3 digits ¹⁾	

¹⁾ = Pas de modification de réglage sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé

²⁾ = En fonction du type de plate-forme de pesée


Réglages

SEtUP	
11P-1	
on	
1. 9.	Calibrage, ajustage
1. 9. 1 *	Cal./ajustage externe ; poids standard
1. 9. 3	Cal./ajustage externe ; poids sélectionnable (option du menu 1.18.1)
1. 9.10	Touche -longuement bloquée
1.10.	Séquence de calibrage/d'ajustage
1.10. 1	Calibrage avec ajustage autom.
1.10. 2 *	Calibrage avec ajustage manuel
1.11.	Etendue de mise à zéro
1.11. 1	1 pour cent/charge max.
1.11. 2 *	2 pour cent/charge max.
1.12.	Etendue de mise à zéro initiale
1.12. 2	2 pour cent/charge max.
1.12. 3 *	5 pour cent/charge max.
1.13.	Tare initiale/Zéro initial
1.13. 1 *	En service
1.13. 2	Hors service et rechargement des anciennes valeurs de tare
1.13. 3	Uniquement zéro initial
1.15.	Instruction d'austage
1.15. 1 *	Hors service
1.15. 2	Instruction d'austage «» clignote à l'affichage
1.16.	Ajustage externs ¹⁾
1.16. 1 *	Libre
1.16. 2 ²⁾	Bloqué
1.18.	Entrer le poids d'ajustage
1.18. 1	Poids d'ajustage externe des Anwender (Entrée, par ex. : 10.000kg)
3. 1.	Unité de poids ^{2 3)}
3. 1. 2	Grammes /g
3. 1. 3	Kilogrammes /kg
3. 1. 4	Carats /ct ¹⁾
3. 1. 5	Livres /lb ¹⁾
3. 1. 6	Onces /oz ¹⁾
3. 1. 7	Onces de Troy /ozt ¹⁾
3. 1. 8	Taels Hongkong /tlh ¹⁾
3. 1. 9	Taels Singapour /tls ¹⁾
3. 1.10	Taels Taïwan /tlt ¹⁾
3. 1.11	Grains /GN ¹⁾
3. 1.12	Pennyweights /dwt ¹⁾
3. 1.13	Milligrammes /mg ¹⁾
3. 1.14	Pièces par livres //lb ¹⁾
3. 1.15	Taels China /tlc ¹⁾
3. 1.16	Mommes /mom ¹⁾
3. 1.17	Carats autrichiens /K ¹⁾
3. 1.18	Tolas /tol ¹⁾
3. 1.19	Bahts /bat ¹⁾
3. 1.20	Mesgahls /MS ¹⁾
3. 1.21	Tonnes /t
3. 2.	Avec la précision de l'affichage 2
3. 2. 1 *	Tous les digits
3. 2. 2	Réduit d'1 digit lors changement de charge
3. 2. 3	Réduit d'1 digit ¹⁾
3. 2. 4	Réduit de 2 digits ¹⁾
3. 2. 5	Réduit de 3 digits ¹⁾
9. 1.	Réglages d'usine du menu numérique pour PP1
9. 1. 1	Oui
9. 1. 2 *	Non

¹⁾ = Pas de modification de réglage sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé

²⁾ = Réglage d'usine sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé

³⁾ = Menu dépend du type de plate-forme de pesée

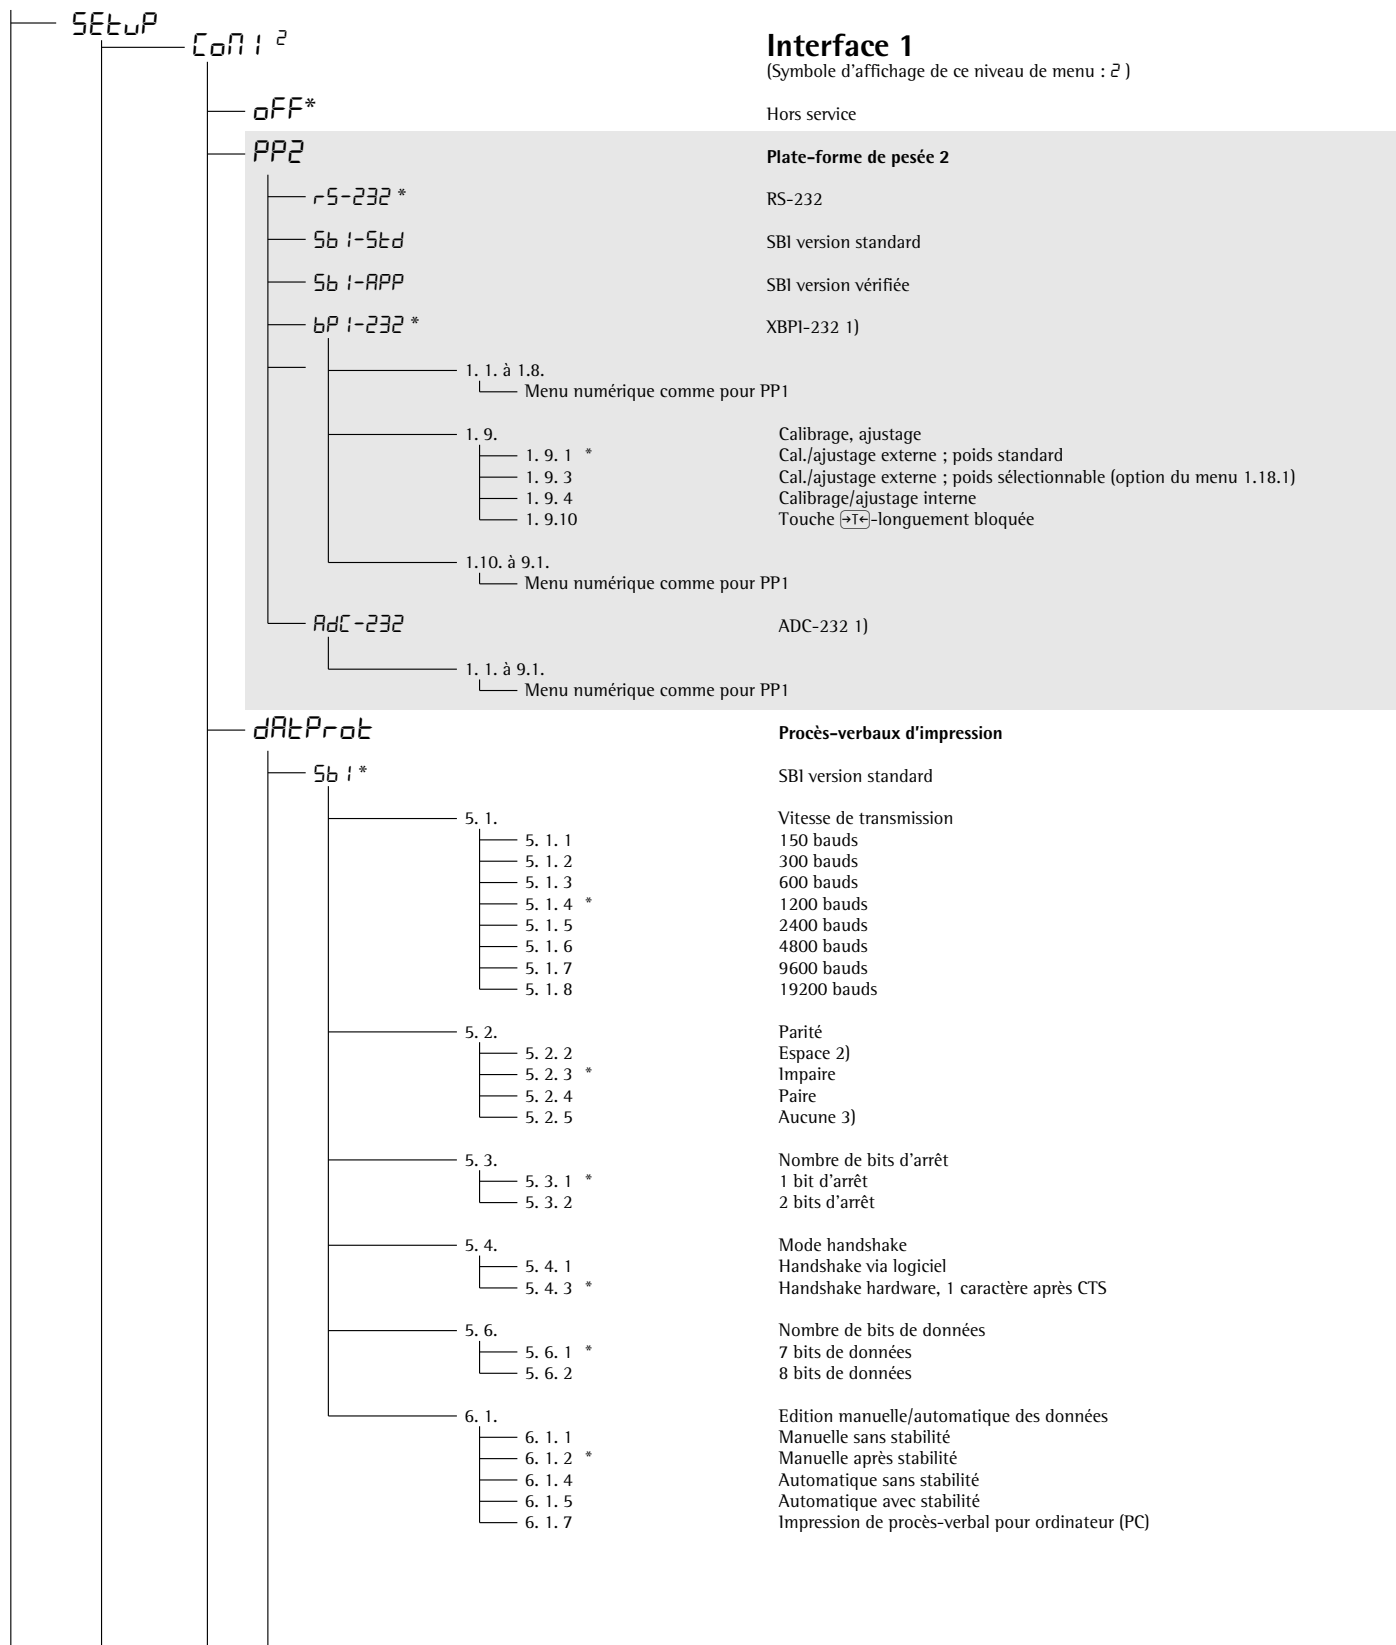



¹⁾ = Menu dépend du type de plate-forme de pesée

²⁾ = pas avec 5. 6. 2 (8 bits)


³⁾ = pas avec 5. 6. 1 (7 bits)

Réglages

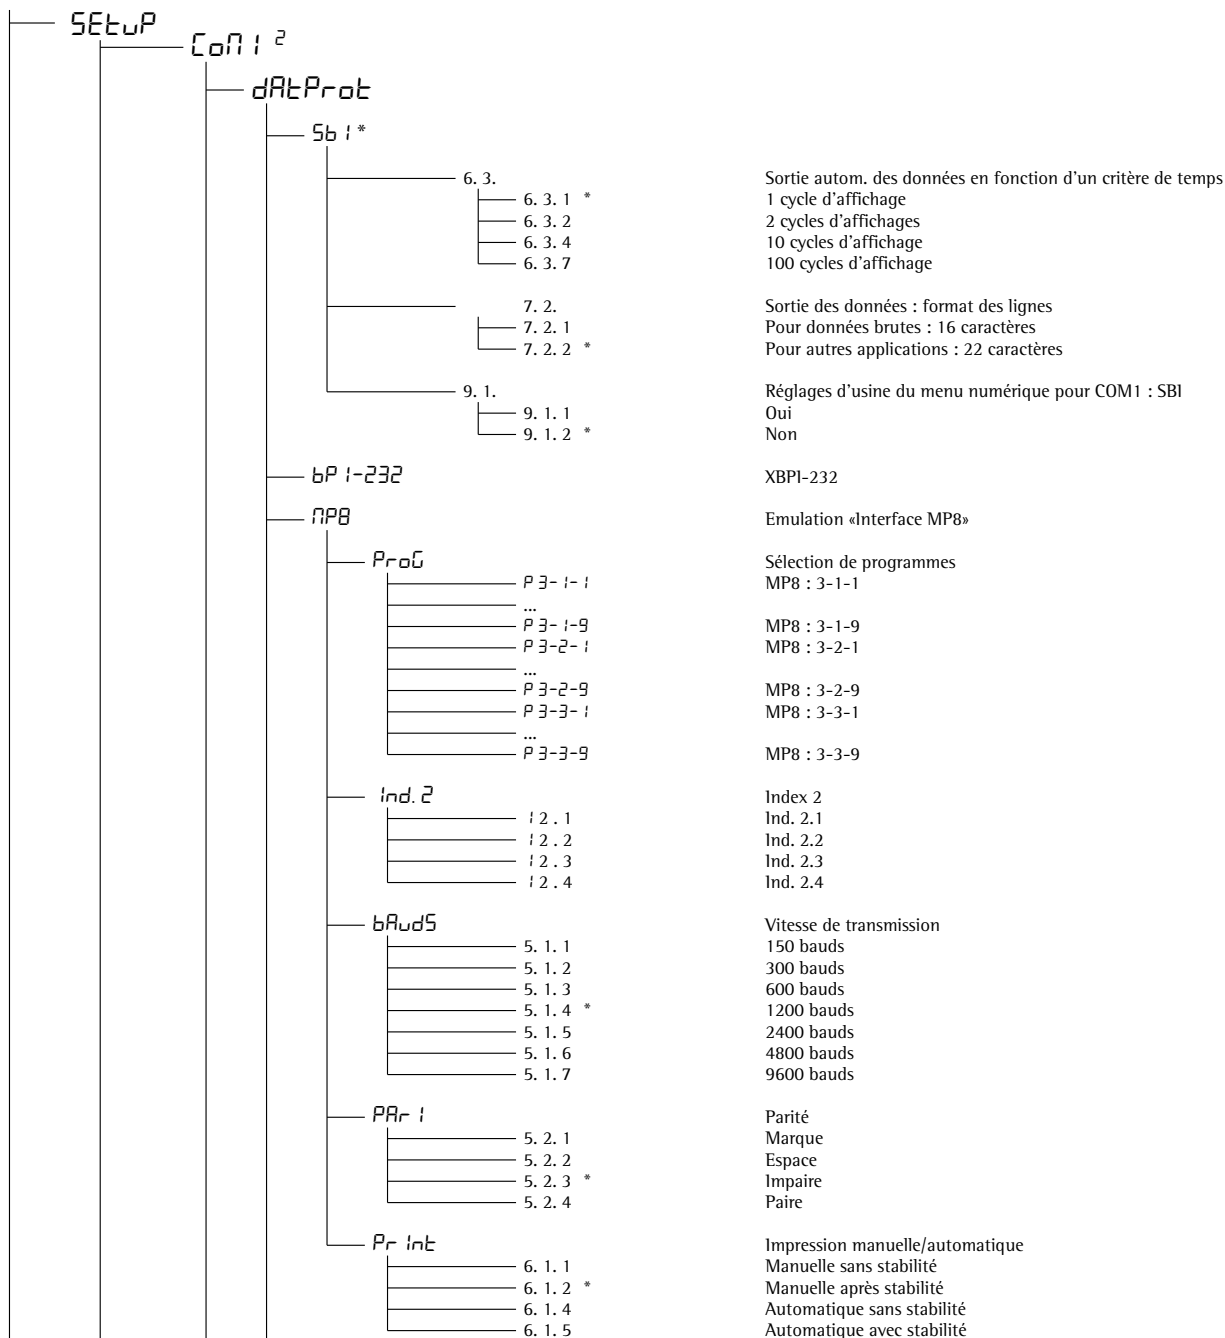


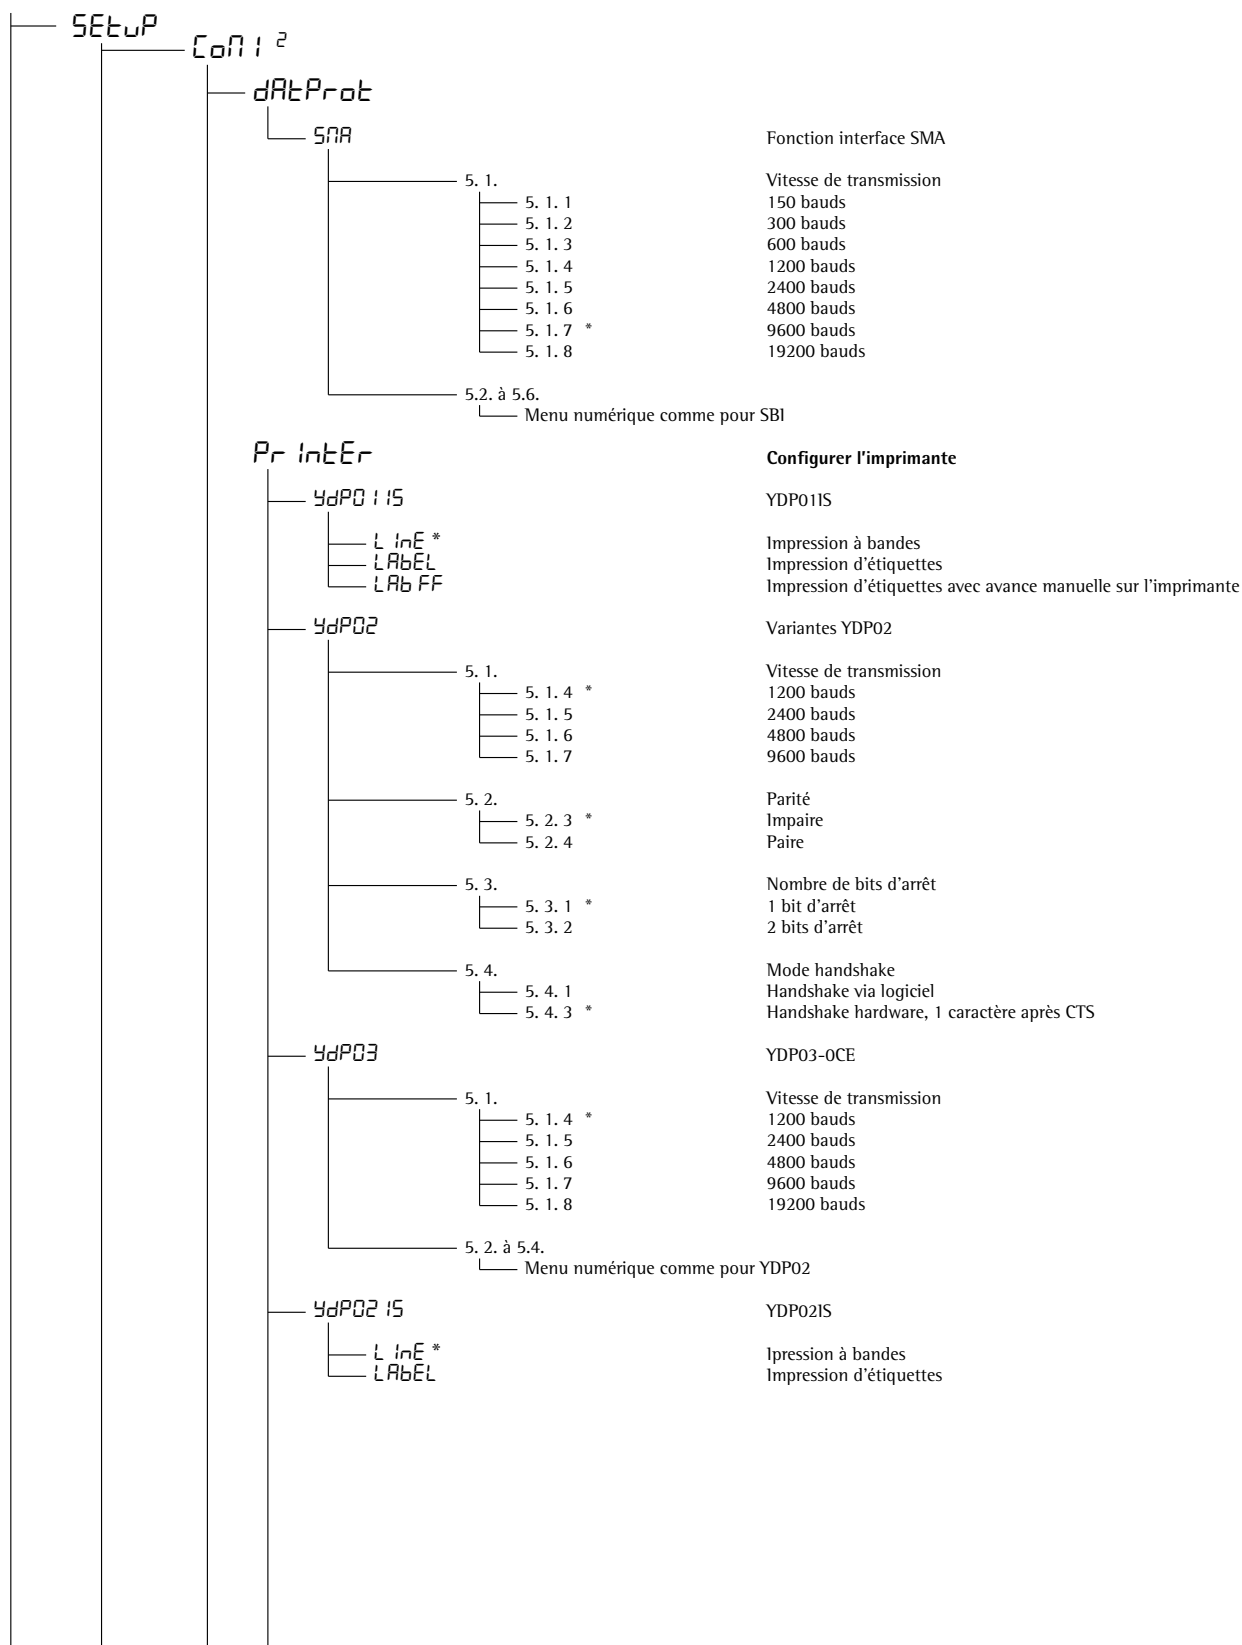

Réglages

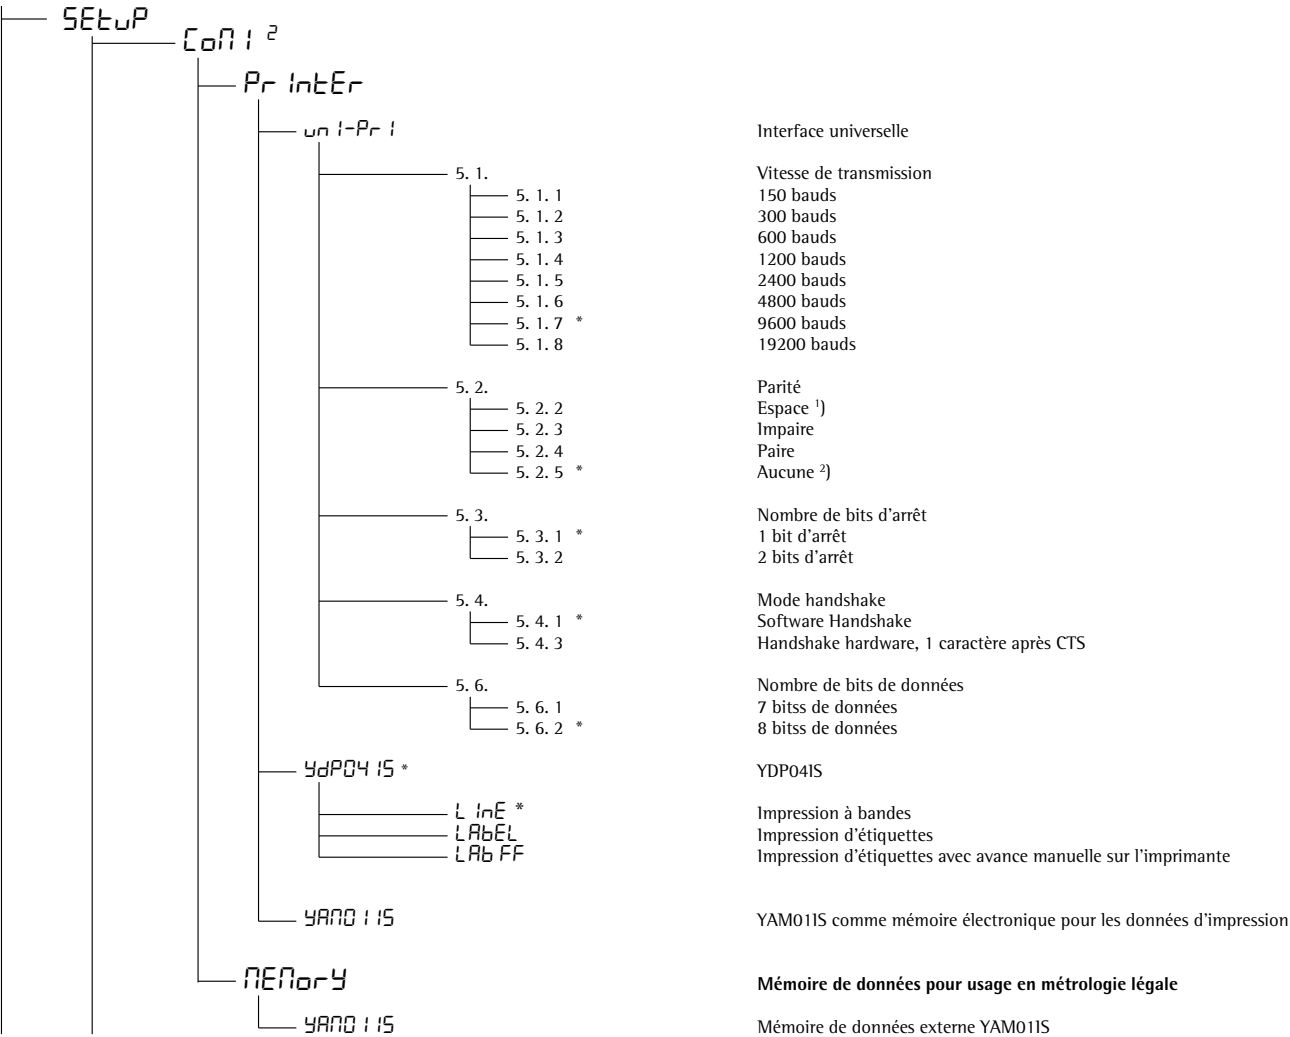


¹⁾ = pas avec 5. 6. 2 (8 bits)
²⁾ = pas avec 5. 6. 1 (7 bits)

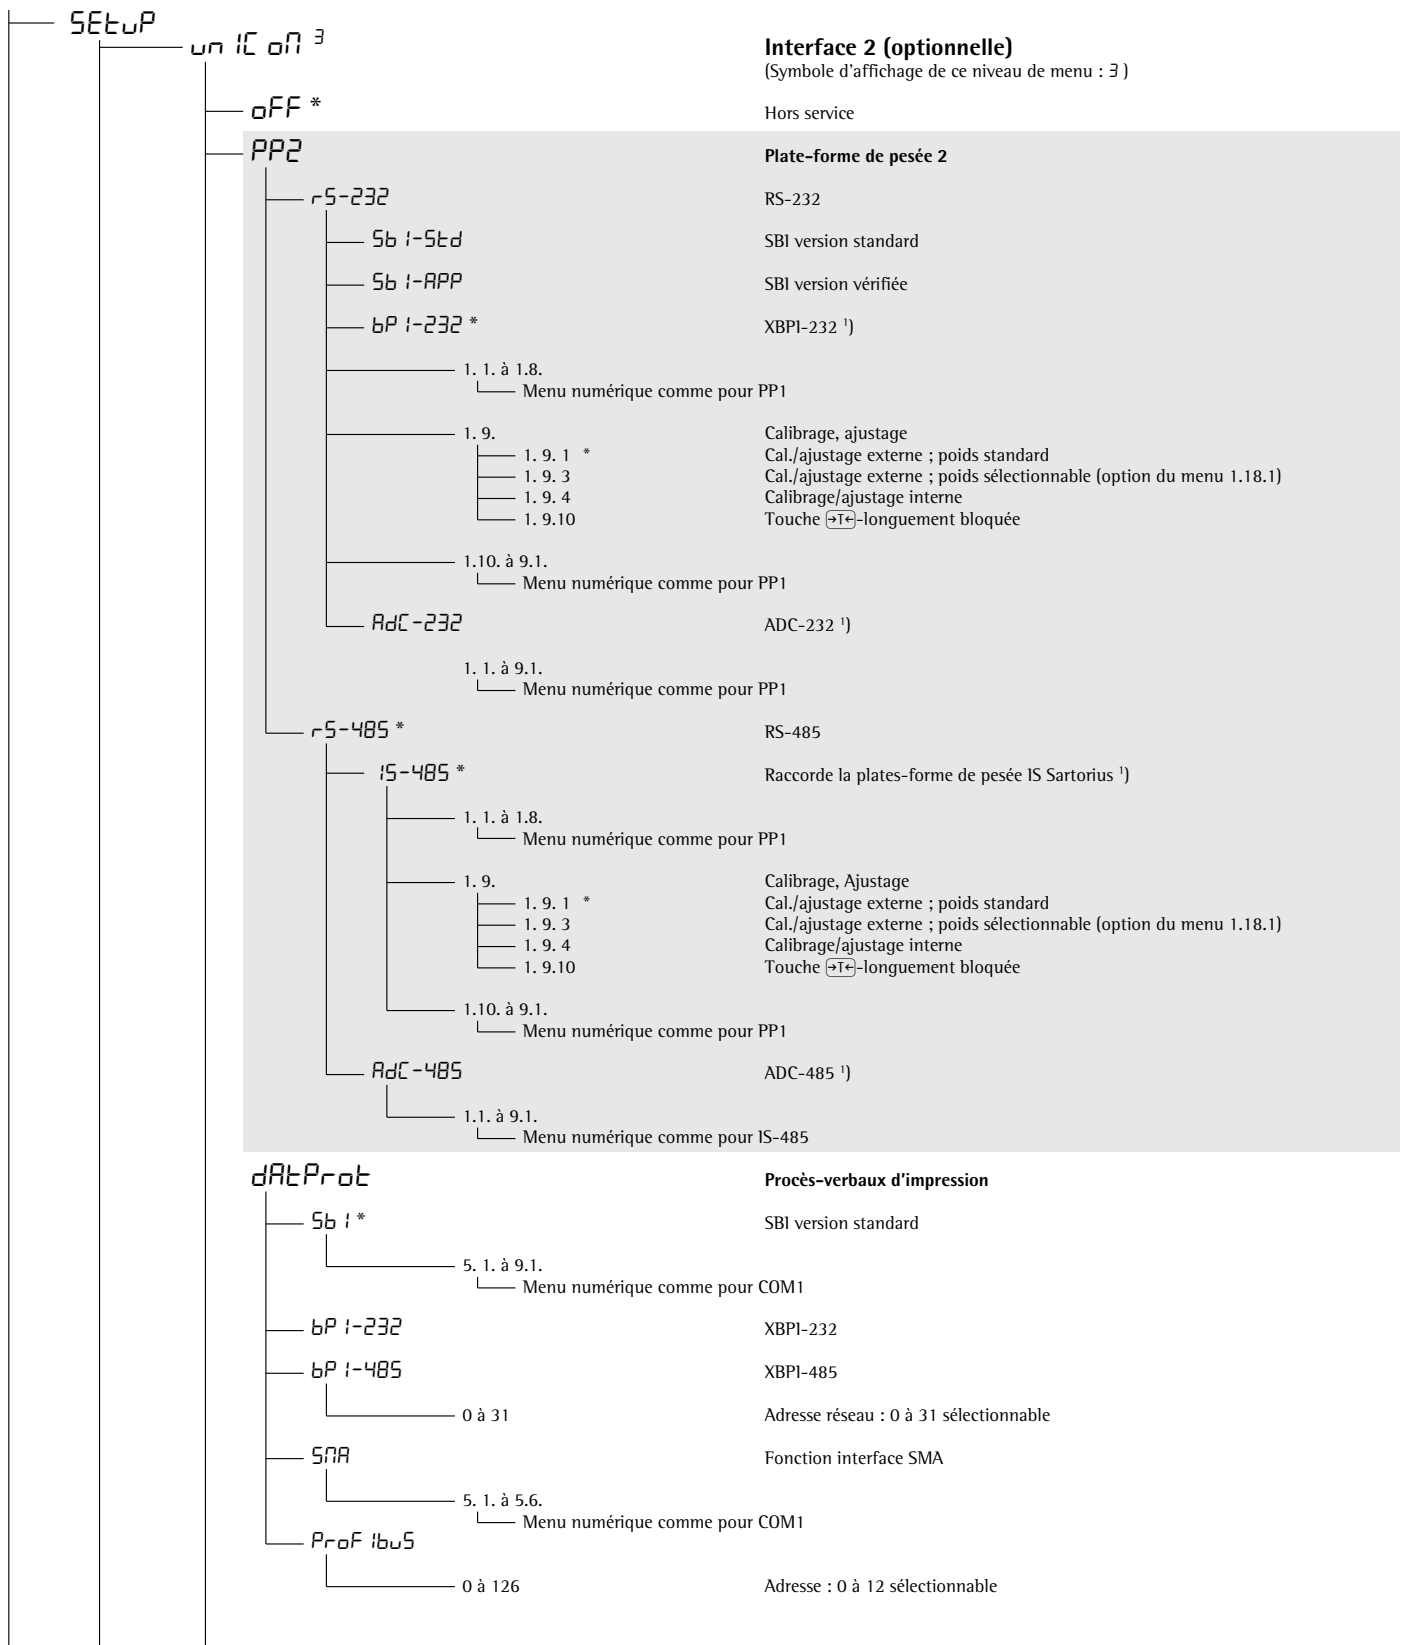
 





¹⁾ = Menu dépend de la balance/plate-forme de pesée connectée

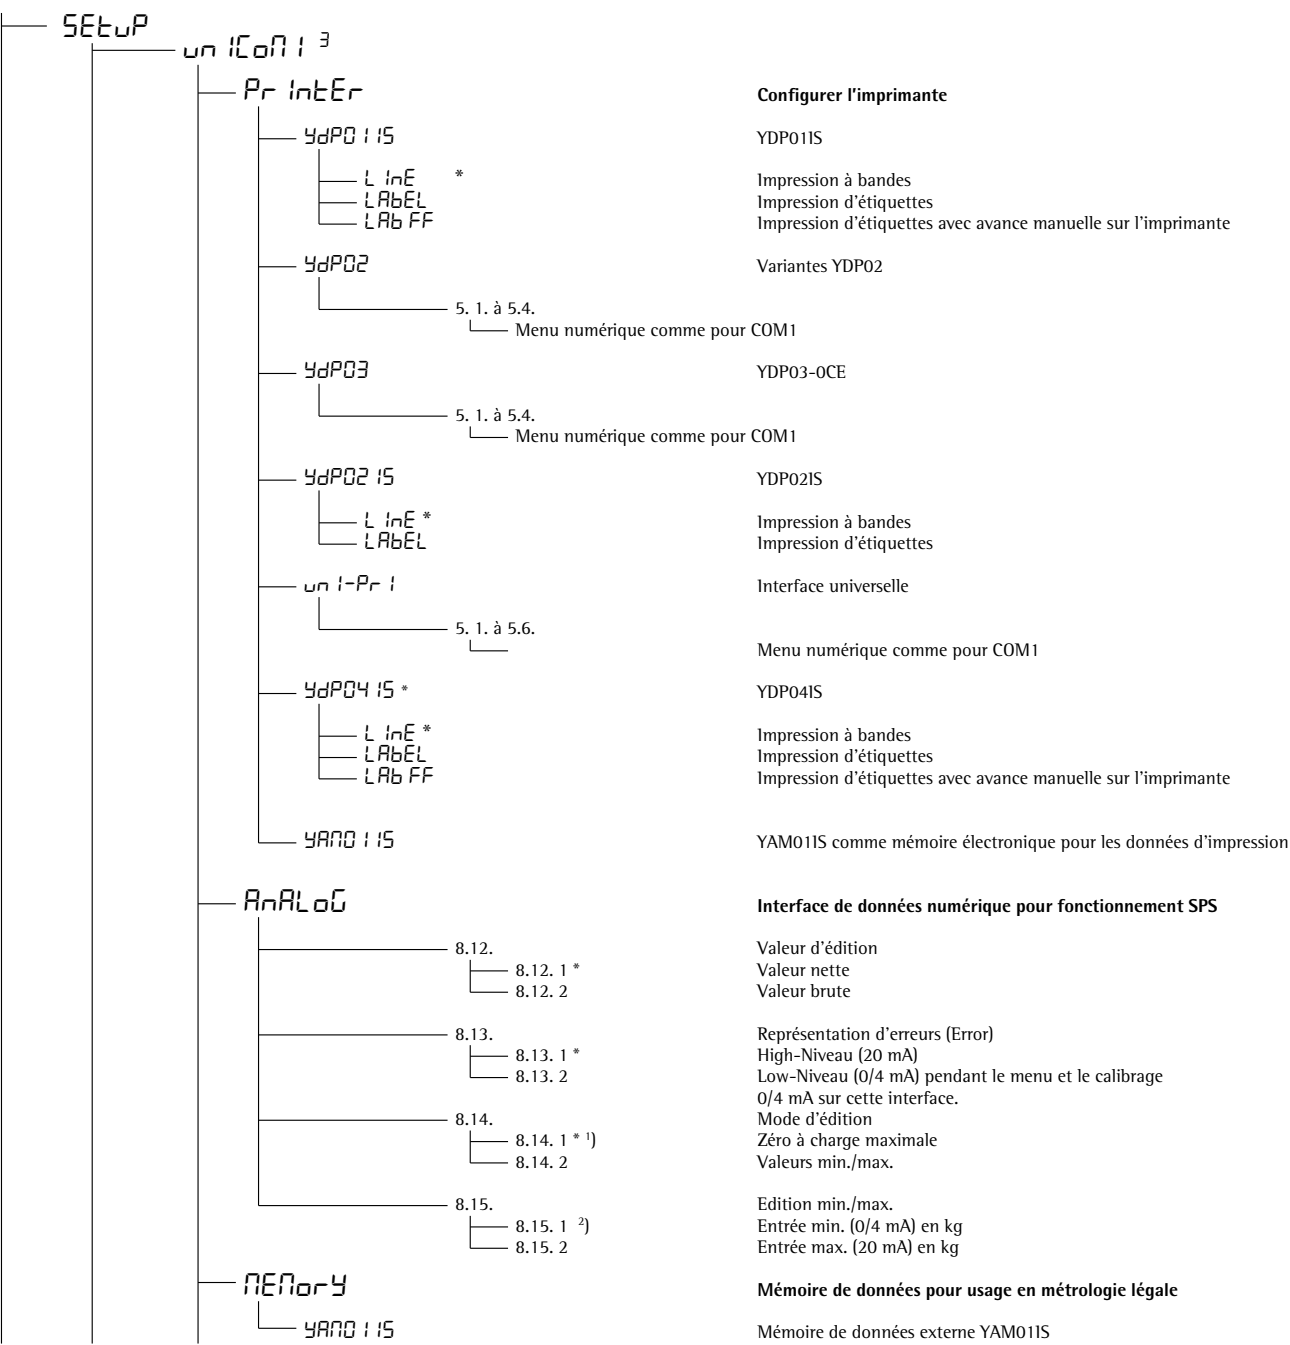Réglages




¹⁾ = Avec le réglage 8.14.1 la sortie des données numérique fonctionne uniquement pour les balances XBPI
²⁾ = Pas avec 8.14.1


SETUP	Ctrl In ⁴		
	8. 4.	8. 4. 1 *	
		8. 4. 2	
		8. 4. 3	
		8. 4. 4	
		8. 4. 5	
		8. 4. 6	
		8. 4. 7	
	bArCode ⁵		
		rEF *	Mémoriser la valeur directement comme référence
		tArE *	Mémoriser la valeur directement comme valeur de tare
		id 1	Mémoriser la valeur comme identificateur 1
		inPUt	Enter la valeur sur l'afficheur (déclenchement de la fonction avec la prochaine pression sur la touche)
		HEAdEr	Utiliser la valeur en fonction de l'identification du code-barres comme valeur de tare ou identificateur
	PrtProt ⁶		
	7. 4.	7. 4. 1 (leer)	Entrée en-tête
		7. 4. 2 (leer)	En-tête 1 (max. 20 caractères), entrée par ex. : «MARTIN»
		7. 4. 3 (ID 1)	En-tête 2 (max. 20 caractères), entrée par ex. : «ACIER»
		7. 4. 3 (ID 2)	Nom de l'identificateur pour ID 1 (max. 20 caractères)
			Nom de l'identificateur pour ID 2 (max. 20 caractères)
	7. 5.	7. 5. 1 *	Interface «COM1»
		7. 5. 2	1 impression
			2 impressions
	7. 6.	7. 6. 1 *	Interface optionnelle «UniCOM»
		7. 6. 2	1 impression
			2 impressions
	7. 7.	7. 7. 1 * ¹⁾	Interface «COM1» :
		7. 7. 2 * ¹⁾	Configurer impression standard (touche  , )
		7. 7. 3 * ¹⁾	En-tête 1, 2
		7. 7. 4 * ¹⁾	Date/Heure
		7. 7. 5 * ¹⁾	Données d'initialisation du programme d'application
		7. 7. 6 * ¹⁾	Identification de la balance
		7. 7. 7 ¹⁾	Résultat du programme d'application
		7. 7. 8 ¹⁾	Identificateur 1 et 2
			2 lignes supplémentaires
			3 lignes supplémentaires
	7. 8.	7. 8. 1 * ¹⁾	Interface optionnelle »UniCOM« :
		7. 8. 2 * ¹⁾	Configurer impression standard (touche  , )
		7. 8. 3 * ¹⁾	En-tête 1, 2
		7. 8. 4 * ¹⁾	Date/Heure
		7. 8. 5 * ¹⁾	Données d'initialisation du programme d'application
		7. 8. 6 * ¹⁾	Identification de la balance
		7. 8. 7 ¹⁾	Résultat du programme d'application
		7. 8. 8 ¹⁾	Identificateur 1 et 2
			2 lignes supplémentaires
			3 lignes supplémentaires
	7. 9.	7. 9. 1 * ¹⁾	Interface «COM1» :
		7. 9. 2 * ¹⁾	Impression du résultat avec la touche  avec les applications
		7. 9. 4 * ¹⁾	«Totalisation» et «Total net»
		7. 9. 5 * ¹⁾	En-tête 1, 2
		7. 9. 7 ¹⁾	Date/Heure
		7. 9. 8 ¹⁾	Identification de la balance
			Résultat du programme d'application
			2 lignes supplémentaires
			3 lignes supplémentaires


Commande externe


(Symbole d'affichage de ce niveau du menu : ⁴)

 
Fonction pour la commande externe (universelle)


Déclencher la touche 

 
Déclencher la touche  «longuement»

Déclencher la touche 

 Déclencher la touche  «longuement»

 Déclencher la touche 

 Déclencher la touche 

Déclencher la touche 

Code-barres

(Symbole d'affichage de ce niveau du menu : ⁵)

Mémoriser la valeur directement comme référence

Mémoriser la valeur directement comme valeur de tare

Mémoriser la valeur comme identificateur 1

Enter la valeur sur l'afficheur (déclenchement de la fonction avec la prochaine pression sur la touche)

Utiliser la valeur en fonction de l'identification du code-barres comme valeur de tare ou identificateur

Procès-verbaux d'impression

(Symbole d'affichage de ce niveau du menu : ⁶)

Entrée en-tête

En-tête 1 (max. 20 caractères), entrée par ex. : «MARTIN»

En-tête 2 (max. 20 caractères), entrée par ex. : «ACIER»

Nom de l'identificateur pour ID 1 (max. 20 caractères)

Nom de l'identificateur pour ID 2 (max. 20 caractères)

Interface «COM1»

1 impression

2 impressions

Interface optionnelle «UniCOM»

1 impression

2 impressions

Interface «COM1» :

Configurer impression standard (touche , )

En-tête 1, 2

Date/Heure

Données d'initialisation du programme d'application

Identification de la balance



Résultat du programme d'application

Identificateur 1 et 2

2 lignes supplémentaires

3 lignes supplémentaires

Interface optionnelle »UniCOM« :

Configurer impression standard (touche , )

En-tête 1, 2

Date/Heure

Données d'initialisation du programme d'application

Identification de la balance


Résultat du programme d'application

Identificateur 1 et 2

2 lignes supplémentaires

3 lignes supplémentaires

Interface «COM1» :

Impression du résultat avec la touche  avec les applications

«Totalisation» et «Total net»

En-tête 1, 2

Date/Heure

Identification de la balance

Résultat du programme d'application

2 lignes supplémentaires

3 lignes supplémentaires

¹⁾ Plusieurs sélections possibles

Réglages

SEtUP

PrEtProt 6

7.10.	Interface optionnelle «UniCOM» : Impression du résultat avec la touche CF avec les applications «Totalisation» et «Total net» En-tête 1, 2 Date/Heure Identification de la balance Résultat du programme d'application 2 lignes supplémentaires 3 lignes supplémentaires
7.10. 1 * 1)	
7.10. 2 * 1)	
7.10. 4 * 1)	
7.10. 5 * 1)	
7.10. 7 1)	
7.10. 8 1)	
7.11.	Procès verbal ISO/BPF Hors service Toujours pour un résultat de mesure Toujours pour plusieurs résultats de mesure
7.11. 1 *	
7.11. 2	
7.11. 3	
7.12.	Ligne d'impression Date/Heure : sans heure
7.12. 1 *	Hors service
7.12. 2	En service
7.13.	Une seule édition auto. de procès-verbal avec stabilité
7.13. 1 *	Hors service
7.13. 2	En service
7.14.	FlexPrint
7.14. 1 *	Hors service
7.14. 2	En service
9. 1.	Réglages d'usine du menu numérique «procès-verbal de données»
9. 1. 1	Oui
9. 1. 2 *	Non

ut IL IL 7

8. 2.	Signal acoustique En service Hors service
8. 2. 1 *	
8. 2. 2	
8. 3.	Clavier Libre Condamné
8. 3. 1 *	
8. 3. 2	
8. 7.	Arrêt automatique de l'indicateur Arrêt automatique en fonction de l'option du menu 8. 9. Pas d'arrêt autom.
8. 7. 1	
8. 7. 2 *	
8. 8.	Eclairage de l'afficheur En service Hors service Arrêt automatique en fonction de l'option du menu 8. 9.
8. 8. 1 *	
8. 8. 2	
8. 8. 3	
8. 9.	Horloge Après 1 + 1 min. repos (après 1 min. un avertissement 2) apparaît pendant 1 minute) Après 2 + 2 min. repos (après 2 min. un avertissement 2) apparaît pendant 2 minutes) Après 5 + 5 min. repos (après 5 min. un avertissement 2) apparaît pendant 5 minutes)
8. 9. 1 *	
8. 9. 2	
8. 9. 3	
8.11.	Balance de préférence lors du démarrage Plate-forme de pesée PP1 Plate-forme de pesée PP2
8.11. 1 *	
8.11. 2	
8.12.	Affichage des données géographiques avant le calibrage/l'ajustage Non Oui
8.12. 1 *	
8.12. 2	
9. 1.	Réglages d'usine pour le menu numérique «Fonctionnement»
9. 1. 1	Oui
9. 1. 2 *	Non

Fonctionnement

(Symbole d'affichage de ce niveau du menu : 7)

1) Plusieurs sélections possibles

2) Avertissement : les symboles «**ΔΔ** 12» clignotent (tous en même temps)

SETUP	TIME	Heure Entrée : par ex. 10.07.41 (Heures.Minutes.Secondes)
	DATE	Date Entrée : 01.05.02 (Jour.Mois.Année); mode U.S. : (Mois.Jour.Année)
	Code	Mot de passe de l'utilisateur Régler, modifier et effacer le mot de passe (max. 8 positions) : par ex. 12345678
Info	SERVICE	Informations spécifiques à l'appareil Informations pour le service après-vente Date du service
	TEMP	Indicateur Type de modèle Numéro de série Numéro de version de l'indicateur Version du logiciel
	PP-1	1ère plate-forme de pesée Version du logiciel : 1ère plate-forme de pesée Latitude (en degrés) ¹⁾ Altitude (en mètres) ¹⁾ Accélération gravitationnelle m/s ² ¹⁾
	PP-2	2ème plate-forme de pesée (par ex. plate-forme de pesée IS) Désignation du type : 2ème plate-forme de pesée Version du logiciel : 2ème plate-forme de pesée Numéro de série Latitude (en degrés) ¹⁾ Altitude (en mètres) ¹⁾ Accélération gravitationnelle m/s ² ¹⁾
	FLEX-INF	FlexPrint Nom du fichier ²⁾ ID ²⁾ Version ²⁾
	LANG.	Langue pour procès-verbaux d'ajustage et BPF Allemand Anglais Anglais avec date/heure U.S. Français Italien Espagnol


¹⁾ Soit édition de la latitude et de l'altitude, soit édition de l'accélération gravitationnelle (selon l'entrée avant la vérification)

²⁾ Les trois paramètres sont affichés pour chaque fichier chargé.

Connecter la plate-forme de pesée à PP1

Connexion d'une plate-forme analogique Sartorius CAPP, CAPS, IU et IF ou d'un capteur à jauge de contrainte en vente dans le commerce à PP1.

⚠ La connexion du câble de raccordement doit être réalisée uniquement par les techniciens du service après-vente autorisés par Sartorius. Toute installation non conforme fait perdre tout droit à la garantie.

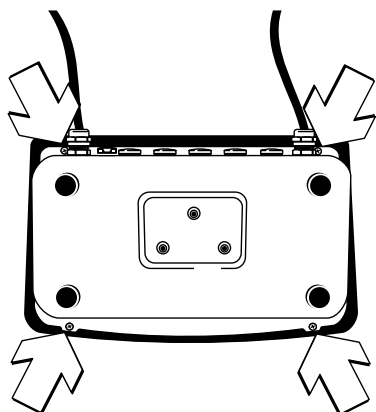

⚠ Avant de commencer les opérations de raccordement, débrancher l'appareil du secteur

● Installer la plate-forme de pesée (voir le mode d'emploi de la plate-forme de pesée)

● Relier le câble de la plate-forme de pesée à l'indicateur

● Ouvrir l'indicateur Combics :

Desserrer les 4 vis de la plaque avant. Retirer la plaque avant.




● Monter le câble de raccordement :

⚠ Le passe-câble (protection IP67) pour le raccordement de la plate-forme de pesée à l'indicateur est déjà monté. Tous les travaux de raccordement doivent être effectués avec le plus grand soin. Utiliser une clé dynamométrique. Moment de ce presse-étoupe : 5 Nm.


– Dénuder l'extrémité du câble sur env. 14 cm

– Raccourcir le blindage sur env. 2 cm et le tirer vers l'arrière de l'isolation

– Dénuder les conducteurs sur une longueur d'environ 5 mm et y mettre des embouts

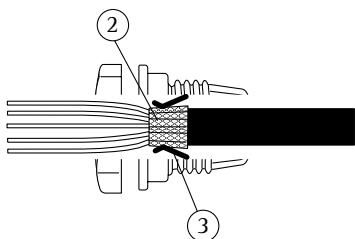


– Introduire le câble à travers le presse-étoupe jusqu'à ce que le blindage (1) soit bien en contact avec les bornes (2)

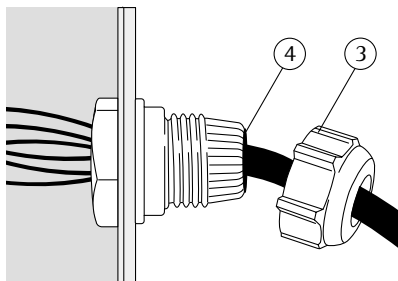

– Visser l'écrou de serrage (3) jusqu'à ce que la pièce d'étanchéité (4) entre l'écrou de serrage et le câble forme un léger bourrelet

– Contrôler que les bornes de connexion sont bien en contact avec le blindage

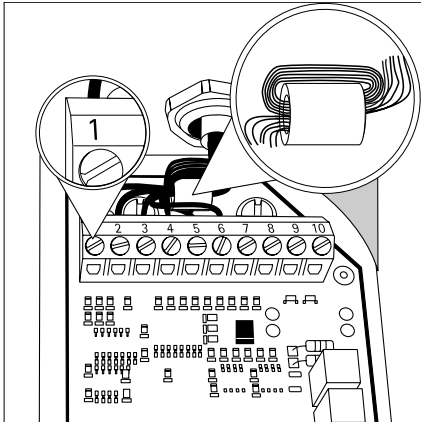


● Raccorder le câble:

- Introduire tous les conducteurs du câble à travers la douille en ferrite et avec un enroulement autour de la douille en ferrite introduire une nouvelle fois tous les conducteurs à travers la douille en ferrite
- Visser fermement les conducteurs aux bornes de connexion

Affectation des **connecteurs** :

N°	Nom du signal	Signification
1	BR_POS	Tension d'alimentation du pont (+)
2	SENSE_POS	Sense (+) pour tension d'alimentation du pont
3	OUT_POS	Signal positif
4	OUT_NEG	Signal négatif
5	SENSE_NEG	Sense (-) pour tension d'alimentation du pont
6	BR_NEG	Tension d'alimentation du pont (-)

- ⚠ Pour l'affectation des couleurs/signaux, utiliser le mode d'emploi/la fiche technique de la plate-forme de pesée. Isoler tous les conducteurs inutilisés
- ⚠ Lors du raccordement d'un récepteur de charge de système à 4 conducteurs (le câble de la plate-forme de pesée à connecter n'a que 4 lignes) il faut relier les bornes 1 et 2 (BR_ et SENSE_POS) ainsi que 5 et 6 (SENSE_NEG et BR_NEG) avec un pontage à fil.

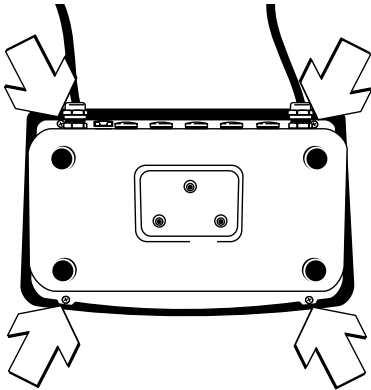


● Fermer l'indicateur Combics :

- Poser la plaque avant et la fixer avec les 4 vis

Montage de l'adaptateur de vérification


(état de la livraison pour usage en métrologie légale)

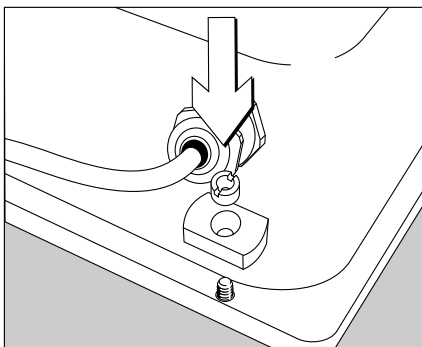

- Lors de la connexion d'une plate-forme de pesée **pour l'utilisation en usage réglementé** l'adaptateur de vérification doit être monté. Il empêche le démontage non autorisé de la plaque avant.

● Enlever l'écrou sur la face arrière de l'appareil.

- Fixer la plaque de l'adaptateur de vérification avec la vis à fente et fixer avec le tournevis.

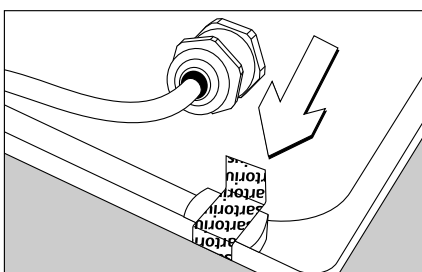

- Coller la bande de sécurité sur l'adaptateur de vérification et sur la vis.

Service

Menu du service technique

Fonction

Le menu du service technique permet d'accéder à des options du menu supplémentaire dans le menu setup (SEUP) qui ne sont pas visibles lorsque le mode «Service technique» est désactivé.

Dans le menu du service technique il est possible d'effectuer les travaux d'austage et de calibrage les plus importants dans l'indicateur et sur la plate-forme de pesée connectée.


Le mode Service technique activé est caractérisé par un «S» dans le coin en haut à droite de l'affichage. Il est désactivé par le redémarrage de l'indicateur.

Dans le mode Service technique, les extensions suivantes sont disponibles :

- Derrière les options du menu Date («DATE») et Code («CODE») les options du menu :
- Date du service technique «S-DATE» (Entrée de la prochaine date du service)
 - Numéro de mémoire «MEM-NO» (Entrée d'un code de transaction pour une mémoire alibi externe)
 - Désignation du modèle «model»
 - Numéro de série de l'indicateur «SER-NO» (Entrée du numéro de série de l'appareil)
 - Le menu numérique pour PP 1 («PP1») et PP 2 («PP2») est complété par les possibilités de réglage suivantes en vue de la configuration des plates-formes de pesée :

1. 9.	Calibrage, ajustage
1. 9. 5	Linéarisation interne (uniquement pour PP-2)
1. 9. 6	Linéarisation externe avec poids par défaut
1. 9. 7	Linéarisation externe avec poids définis par l'opérateur (entrée sous 1-18)
1. 9. 8	Mémoriser précharge
1. 9. 9	Effacer la précharge
1. 18.	Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation
1. 18. 2	Entrée poids lin. 1
1. 18. 3	Entrée poids lin. 2
1. 18. 4	Entrée poids lin. 3
1. 18. 5	Entrée poids lin. 4
1. 19.	Ajustage sans poids (entrée des paramètres des capteurs)
1. 19. 1	Charge nominale
1. 19. 2	Résolution
1. 19. 3	Sensibilité en mV/V pour capteur 1 (ou valeur moyenne calculée à partir de tous les capteurs)
1. 19. 4	Sensibilité en mV/V pour capteur 2
1. 19. 5	Sensibilité en mV/V pour capteur 3
1. 19. 6	Sensibilité en mV/V pour capteur 4
1. 19. 7	Mémoriser les valeurs pour 1. 19
1. 20.	Lieu d'ajustage (latitude et altitude, ou bien accélération gravitationnelle sur le lieu d'installation)
1. 20. 1	Latitude en degrés
1. 20. 2	Altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer
1. 20. 3	Accélération gravitationnelle
1. 20. 4	Mémoriser les valeurs pour 1. 20
11	Réglages du convertisseur analogique/numérique (menu voir page 79)
12.1	Mémorisation du numéro de série de la plate-forme de pesée (plate-forme de pesée approuvée pour l'utilisation en usage réglementé, connexion à PP2)
12.1.1	Mémoriser le numéro de série
12.1.2	Inactive (PP standard)

 Activation du mode Service technique




Appeler l'option du menu setup





Sélectionner le paramètre de l'appareil setup

 Si on vous demande alors un mot de passe, entrer le code d'accès du service technique (voir annexe) et mémoriser avec le code d'accès du service technique.
Si aucun mot de passe n'est demandé :



Appeler l'option du menu code

  (appuyer sur la touche  jusqu'à ce que code apparaisse à l'affichage)





Sélectionner l'option du menu Code et entrer le code d'accès du service technique (voir annexe)



Mémoriser le code d'accès du service technique

  Le mode «Service technique» est activé : «5» apparaît dans le coin supérieur droit de l'afficheur.



Retour au «Setup» dans le mode «Service technique».



Convertisseur analogique/numérique

Fonction

Adaptation des paramètres du convertisseur analogique/numérique au capteur à jauges de contrainte ou à la plate-forme de pesée connectés. Après la configuration du convertisseur analogique/numérique, celui-ci doit être défini comme balance en relation avec le récepteur de charge.

Conseils de réglage

- La configuration du convertisseur analogique/numérique est possible uniquement si le commutateur d'accès est en position ouverte. A la fin de la configuration du convertisseur analogique/numérique, il faut fermer le commutateur d'accès sinon les états «Surcharge» («H») et «Sous-charge» («L») ne s'affichent pas.

- La configuration du convertisseur analogique/numérique a lieu alors que le mode «Service technique» est activé dans le menu setup pour la première plate-forme de pesée sous «PP- 1» et pour la deuxième plate-forme de pesée sous « $\text{C}\alpha\text{P}\text{I}$, PP-2» ou « $\text{C}\alpha\text{P}\text{I}$, PP-2». Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant sous l'option du menu 11.
- Avant de commencer la configuration proprement dite du convertisseur analogique/numérique, sélectionner sous l'option du menu 9.1 si la plate-forme de pesée sera utilisée en usage réglementé ou non réglementé.
- Entrer les charges max. dans une unité de poids adaptée sans décimales (les décimales sont arrondies).

⚠ Un retour au niveau du menu supérieur sans mémorisation préalable des paramètres de la configuration (option du menu 11.10) efface tous les réglages déjà effectués.

- Les entrées de la configuration du convertisseur analogique/numérique ne sont pas concernées par un Reset du menu (remise des paramètres du setup sur le réglage d'usine).

⚠ Remarque :

Une influence des résultats de pesée par l'indicateur n'est plus possible après le verrouillage de la configuration du convertisseur analogique/numérique. Le nombre des fonctions de la balance possibles est fixé dans le convertisseur analogique/numérique. Les fonctions de la balance pouvant être déclenchées sont par ex. lire la valeur de pesée, tarage, ajustage, lire la valeur de tare, mémoriser/effacer l'entrée de la tare

Structure du menu pour la configuration du convertisseur analogique/numérique

Le menu numérique pour PP1 («PP-1») et PP2 (« $\text{C}\alpha\text{P}\text{I}$ ») est étendu dans le mode «Service technique» des possibilités de réglages supplémentaires suivantes pour configurer le convertisseur analogique/numérique :

Réglage d'usine/Reset du menu	
9.1	Configuration standard
11.2	Unité de poids pour la configuration du convertisseur analogique/numérique
11.2.1	Unité librement sélectionnable
11.2.2	Grammes
11.2.3	Kilogrammes
11.2.4	Carats
11.2.5	Livres
11.2.6	Onces
11.2.7	Troy
11.2.8	Tael Hongkong
11.2.9	Tael Singapour
11.2.10	Tael Taiwan
11.2.11	Grains
11.2.12	Pennyweights
11.2.13	Milligrammes
11.2.14	Pièces par livres
11.2.15	Taels China
11.2.16	Mommes
11.2.17	Carats autrichiens
11.2.18	Tolas
11.2.19	Bahts
11.2.20	Mesgahls
11.2.21	Tonnes
11.3	Étendues
11.3.1	Balance à une étendue
11.3.2	Balance à échelons multiples
11.3.3	Balance à plusieurs étendues
11.4	Balance à une étendue
11.4.1	Incrément d'affichage d
11.4.4	Charge max.
11.5	Balance à échelons multiples
11.5.1	Incrément d'affichage d
11.5.4	Étendue 1
11.5.5	Étendue 2
11.5.6	Étendue 3
11.5.7	Charge max.

9.1	9.1.4	Réglage d'usine/Reset du menu Configuration pour métrologie légale	11.6	11.6.1	Balance à plusieurs étendues
				11.6.4	Incrément d'affichage d
				11.6.5	Etendue 1
				11.6.6	Etendue 2
				11.6.7	Etendue 3
					Charge max.
			11.7	11.7.1	Unités de poids utilisables
				11.7.2	Librement sélectionnable /o
				11.7.4	Grammes /g
					Kilogrammes /kg
				11.7.21	Tonnes / t
			11.8	11.8.1	Unité de calibrage / d'ajustage
				11.8.2	Librement sélectionnable/o
				11.8.3	Grammes g
				...	Kilogrammes /kg
				11.8.21	Tonne / t
			11.10	11.10.1	Mémoriser les paramètres de configuration
				11.10.2	Oui
					Non
			11.1	11.1.4	Classe de précision
					Classe (III) / (III)
			11.2	11.2.1	Unité de poids pour convertisseur analogique/numérique
				11.2.2	Unité librement sélectionnable
				11.2.3	Grammes
				...	Kilogrammes
				11.2.21	Tonnes
			11.3	11.3.1	Etendues
				11.3.2	Balance à une étendue
				11.3.3	Balance à échelons multiples
					Balance à plusieurs étendues
			11.4	11.4.2	Balance à une étendue
				11.4.3	Echelon de vérification e
				11.4.4	Charge min.
					Charge max.
			11.5	11.5.2	Balance à échelons multiples
				11.5.3	Echelon de vérification e
				11.5.4	Charge min.
				11.5.5	Etendue 1
				11.5.6	Etendue 2
				11.5.7	Etendue 3
					Charge max.
			1.6	11.6.2	Balance à plusieurs étendues
				11.6.3	Echelon de vérification e
				11.6.4	Charge min.
				11.6.5	Etendue 1
				11.6.6	Etendue 2
				11.6.7	Etendue 3
					Charge max.
			11.7	11.7.1	Unités de poids utilisables
				11.7.2	Librement sélectionnable /o
				11.7.3	Grammes /g
				...	Kilogrammes /kg
				11.7.21	Tonnes /t
			11.8	11.8.1	Unité de calibrage / d'ajustage
				11.8.2	Librement sélectionnable /o
				11.8.3	Grammes /g
				...	Kilogrammes /kg
				11.8.21	Tonnes /t
			11.10	11.10.1	Mémoriser les paramètres de configuration
				11.10.2	Oui
					Non

Description des différentes options du menu pour la configuration du convertisseur analogique/numérique

Configuration standard – pour métrologie légale (options du menu 9.1.3 / 9.1.4)

Avant de commencer la configuration proprement dite du convertisseur analogique/numérique, il faut sélectionner si la plate-forme de pesée doit être configurée comme plate-forme de pesée standard ou pour usage en métrologie légale (approuvée pour une utilisation en usage réglementé).

- Configuration standard (9.1.3)
- Configuration pour métrologie légale (9.1.4).

Classe de précision (option du menu 11.1)

Affichée uniquement avec la configuration pour métrologie légale.

Ici seul l'option du menu 11.1.4 (classe de précision III / III) est sélectionnable. Si elle n'est pas caractérisée par un cercle (o) indiquant qu'elle est déjà sélectionnée, confirmer la sélection de cette option du menu en appuyant une fois sur la touche $\rightarrow T \leftarrow$.

Sélection de l'unité de configuration (option du menu 11.2)

L'unité de poids dans laquelle la configuration du convertisseur analogique/numérique doit avoir lieu doit être sélectionnée ici.

Sélection de l'étendue (option du menu 11.3)

En fonction du réglage sous cette option du menu les options du menu 11.5, 11.6 et 11.7 sont affichées ou retirées de l'affichage pour le reste de la configuration.

- Balance à une étendue (11.3.1)
L'étendue de pesée tout entière est subdivisée en échelons réels en fonction du plus petit incrément d'affichage d et du poids maximum. La précision de lecture dans toute l'étendue de pesée est toujours le plus petit incrément d'affichage d.
- Balance à plusieurs étendues (11.3.2)
Balance à deux ou trois étendues de pesée. Lorsque l'on dépasse la limite de l'étendue de pesée inférieure, la balance passe dans l'étendue de pesée supérieure (résolution plus faible) et y reste. Un retour à l'étendue de pesée inférieure (résolution plus élevée) a lieu uniquement lorsque la balance est entièrement déchargée après que l'on a appuyé sur la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$.
- Balance à échelons multiples (11.3.3)
La fonction «Balance à échelons multiples» divise l'étendue de pesée au maximum en 4 étendues ayant chacune une précision de lecture différente. Lors d'une configuration pour usage réglementé, elle n'est autorisée que dans les classes de précision III et III . Le changement cor-

respondant se produit automatiquement lorsque l'on atteint la limite prédéfinie de l'étendue. Lors du passage d'une étendue supérieure à une étendue inférieure, la résolution supérieure est automatiquement sélectionnée. Après le tarage, la résolution la plus élevée possible est disponible même lorsque la plate-forme de pesée est chargée.

Incrément d'affichage d

Le plus petit incrément d'affichage d indique la résolution de la balance. L'entrée n'est possible que par échelons de 1, 2, 5, 10, 20...etc...

Lors du réglage «Configuration pour métrologie légale» cette option du menu disparaît de l'affichage. Avec les plates-formes de pesée pour usage en métrologie légale (classe L et F) l'incrément d'affichage d est égal à l'échelon de vérification e.

Echelon de vérification e

L'échelon de vérification e indique la résolution de la balance en usage réglementé. L'entrée n'est possible que par échelons 1, 2, 5, 10, 20 etc..

Lors du réglage «Configuration standard» l'option du menu est supprimée de l'affichage.

Charge maximale (Charge max.)

Il s'agit de la charge maximale avec laquelle la balance peut être chargée.

Si des poids plus élevés sont déposés, la balance affiche alors «H».

Les échelons réels de la balance sont calculés à partir de la charge maximale et du plus petit incrément d'affichage d (par ex. charge max. = 15.000 kg, plus petit incrément d'affichage d = 0.005 kg, donne 3000 échelons réels).

En usage réglementé le nombre des incréments ne doit pas dépasser 3000 e ou avec des balances à échelons multiples 3000 e par étendue.

En usage non réglementé, une balance «SuperRange» peut être définie en augmentant les échelons réels autorisés, de plus de 3000. Mais il faut alors accepter les restrictions physiques pouvant éventuellement survenir.

Charge minimale (charge min.)

Dans le cas d'une «Configuration standard», cette option du menu n'apparaît pas.

Sous cette option du menu la charge minimale de la plate-forme de pesée connectée est entrée. La charge minimale est avec des balances de la classe III 20 e et avec III 10 e.

Attention : la charge minimale représente un avertissement à l'utilisateur signalant que sous cette charge, une addition de tolérances peut provoquer des erreurs de mesure importantes. En Allemagne, il est interdit de peser en dessous de la charge minimale.

Etendue 1, étendue 2, étendue 3

Les limites d'étendues sont entrées pour chaque étendue. Lorsque l'on dépasse ces limites, la précision change.

Lors de l'entrée, il faut respecter :

Etendue 1 \leq Etendue 2 \leq Etendue 3 \leq Charge max..

L'étendue de pesée peut ainsi être divisée jusqu'en 4 étendues. La résolution change par échelons de 1, 2, 5, 10, 20...etc..., la résolution la plus faible étant le plus petit incrément d'affichage d entré. Les étendues dont on n'a pas besoin doivent être mises à zéro.

Unités de poids utilisables (option du menu 11.7)

Avec cette fonction, vous pouvez condamner les unités qui ne doivent pas pouvoir être sélectionnées en mode de pesée. Les unités caractérisées par un cercle (o) sont accessibles (plusieurs sélections possibles).

Unité de calibrage/d'ajustage (option du menu 11.8)

L'unité de poids avec laquelle le calibrage doit être effectué est déterminée à l'aide de l'unité de calibrage. Celle-ci est également valable lorsqu'une autre unité a été sélectionnée pour le mode de pesée.


Mémoriser les données de configuration (option du menu 11.10)

Les données de configuration du convertisseur analogique/numérique sont mémorisées en sélectionnant l'option du menu 11.10.1.


Contrôle et configuration pour l'utilisation en usage réglementé

Une plaque métrologique est livrée avec l'indicateur.

Une fois que la configuration du convertisseur analogique/numérique est terminée, inscrire toutes les données métrologiques pour toutes les étendues sur la plaque adhésive. Recouvrir la plaque du film imperméable en acétate joint à la livraison.

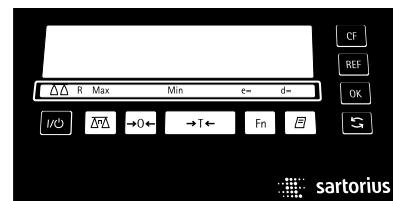

Vérifier sous l'option du menu 1.7 que seules les unités de poids autorisées sont sélectionnables.

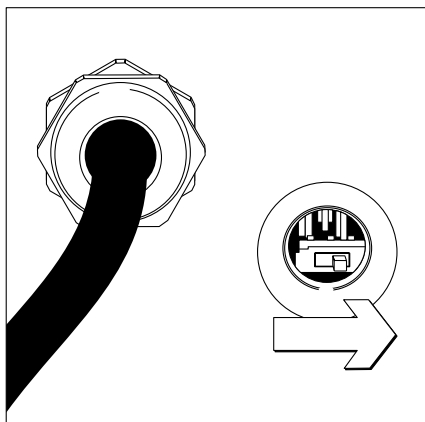

Configuration du convertisseur analogique/numérique

Ouvrir le commutateur

 
- Enlever le cache de protection se trouvant à gauche sur la face arrière du boîtier de l'indicateur
- Pousser le commutateur vers la droite (vers les connecteurs d'interface) («position libre»)



Régler le mode «Service technique» (voir page 77)




Sélectionner la plate-forme de pesée pour laquelle la configuration doit être effectuée (ici PP-1)



Sélectionner sous l'option du menu 9-1 si une configuration standard (9-1-3) ou une configuration pour usage réglementé (9-1-4) doit être effectuée.




 Effectuer sous l'option du menu 11 la configuration du convertisseur analogique/numérique



Une fois la configuration terminée, mémoriser les données sous l'option du menu 11-10-1. Un redémarrage de l'indicateur est automatiquement effectué.

Le **convertisseur analogique/numérique** peut maintenant être traité en relation avec le récepteur de charge comme chaque plate-forme de pesée standard.

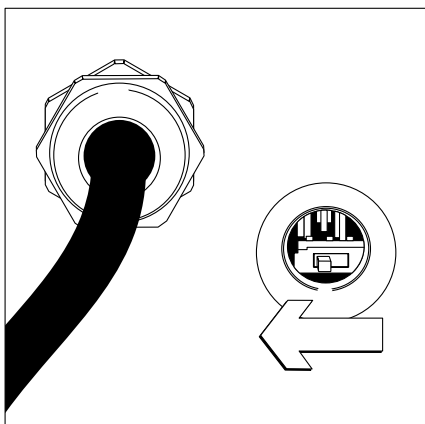

Fermer le commutateur

Une fois la configuration du convertisseur analogique/numérique terminée un ajustage (calibrage/ajustage et linéarisation) doit être effectué pour la plate-forme de pesée (voir page 20 «Calibrage/ajustage» et page 89 «Ajustage sans poids»)

Entrée de la latitude, de l'altitude et de l'accélération gravitationnelle

Fonction

L'entrée des données géographiques permet l'ajustage externe de la balance sur un lieu d'ajustage (par ex. chez le fabricant ou le vendeur) qui n'est pas identique au lieu d'installation. Si la balance est ajustée sur le lieu d'installation, l'entrée des données géographiques n'est pas nécessaire.

Lorsque l'on change le lieu d'installation d'une balance, on modifie sa sensibilité étant donné que l'accélération gravitationnelle dépend de la latitude et de l'altitude du lieu d'installation. En général, l'accélération gravitationnelle augmente en direction des pôles (c'est-à-dire plus la latitude est élevée) et diminue plus on s'éloigne du centre de la terre (c'est-à-dire plus l'altitude est élevée). En mémorisant les données géographiques il est possible de modifier le lieu d'installation de la balance après l'ajustage externe.

L'ajustage est valable pour le lieu d'installation y compris la zone de tolérance. Les zones de tolérance sont pour 3000 e par ex. ± 100 km de la latitude réglée et ± 200 m de l'altitude réglée au-dessus du niveau de la mer.

Le réglage «Allemagne (zone D)» constitue une exception :

La balance peut être utilisée dans toute l'Allemagne si les données géographiques suivantes sont entrées :

- 51,00° latitude nord
- 513 m altitude au-dessus du niveau de la mer.

L'accélération gravitationnelle pour l'«Allemagne (zone D)» est de 9,810 m/s². A la livraison, les données géographiques pour le lieu d'utilisation «Allemagne (zone D)» sont entrées dans l'indicateur.

Le réglage des données géographiques pour «Allemagne (zone D)» est recommandé avec un ajustage et des livraisons de la balance à l'intérieur de l'Allemagne. L'entrée des données géographiques augmente la précision mais limite la zone de tolérance.

Conseils de réglage

- L'entrée des données géographiques n'est possible uniquement que si le commutateur d'accès est ouvert.
- L'entrée des données géographiques a lieu lorsque le mode « Service technique » est activé dans le menu setup pour la première plate-forme de pesée sous «PP- 1» et la deuxième plate-forme de pesée sous «COP 1, PP-2» ou «COP, PP-2». Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant sous l'option du menu 1.20.

- On peut entrer ou bien la paire de valeurs latitude en degrés (option du menu 1.20.1) et altitude en m au-dessus du niveau de la mer (option du menu 1.20.2) ou la valeur de l'accélération gravitationnelle (option du menu 1.20.3).

Dans ce cas l'accélération gravitationnelle a priorité sur la latitude et l'altitude : si elle est entrée, 99999.99 est affiché pour la latitude et 9999999 pour l'altitude. Si uniquement altitude et latitude sont entrées, 0000000 apparaît pour l'accélération gravitationnelle.

- △ Un retour dans le niveau du menu supérieur du menu numérique sans mémorisation préalable des paramètres de configuration (option du menu 1.20.4) efface tous les réglages déjà effectués.

Manière de procéder

- Ouvrir le commutateur d'accès. Si l'appareil fait partie d'un dispositif de pesage approuvé pour l'utilisation en usage réglementé, cela n'est possible qu'en rompant le sceau adhésif. La balance doit alors être à nouveau vérifiée.
- Activer le mode Service technique
- Sélectionner la plate-forme de pesée
- Entrer les données géographiques pour l'ajustage sous l'option du menu 1.20.1 à 1.20.3 et mémoriser sous l'option du menu 1.20.4. Le service du cadastre ou de topographie compétent pourra vous communiquer ces données.
- Effectuer l'ajustage externe (voir page 20)

- Après l'ajustage entrer les données géographiques pour le lieu d'installation sous l'option du menu 1.20.1 à 1.20.3 en géométrie et mémoriser sous l'option du menu 1.20.4.
- Fermer le commutateur d'accès.
- La balance peut maintenant être utilisée sur le lieu d'installation y compris dans la zone de tolérance indiquée ci-dessus.

Remarque :

Les valeurs géographiques réglées s'affichent lors du processus d'ajustage si l'affichage de ces données est activé dans le menu setup sous «UE IL IE» option du menu 8.12.2 (réglage d'usine : 8.12.1, affichage désactivé).

Si l'affichage des données géographiques est activé, le processus d'ajustage se déroule comme suit :

Après le démarrage du processus d'ajustage «CAL», le mot «ALTE IEUD» suivi de l'altitude réglée (en mètres au-dessus du niveau de la mer) s'affiche brièvement lorsque l'on utilise les données «Altitude» et «Latitude». Cette information doit être confirmée avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$ (interruption du processus d'ajustage avec la touche $\rightarrow O \leftarrow$). Ensuite, le mot «LALTE IEUD» suivi de la latitude réglée en degrés s'affiche brièvement. Cette information doit elle aussi être confirmée avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$ (interruption du processus d'ajustage avec la touche $\rightarrow O \leftarrow$). Ensuite, le message demandant de déposer le poids d'ajustage apparaît. Si au lieu de l'altitude et de la latitude, on a entré l'accélération de la pesanteur, le mot «CAL IEUD» suivi de la valeur de l'accélération de la pesanteur réglée s'affiche brièvement après «CAL». Cette information doit être confirmée avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$ ou si la valeur n'est pas valable, il faut interrompre l'ajustage avec la touche $\rightarrow O \leftarrow$.

Structure du menu pour l'entrée des données géographiques

1. 20.	Lieu d'ajustage (latitude et altitude, ou bien accélération gravitationnelle sur le lieu d'installation)
1. 20. 1	Latitude en degrés
1. 20. 2	Altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer
1. 20. 3	Accélération gravitationnelle
1. 20. 4	Mémoriser les valeurs pour 1. 20

Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation

Fonction

Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation.

Conseils de réglage

- Pour l'entrée des poids de linéarisation sous les options du menu 1.18.2 à 1.18.5 l'activation du mode Service technique est nécessaire.

- L'entrée des poids d'ajustage et de linéarisation a lieu dans le menu setup pour la première plate-forme de pesée sous «PP-1» et la deuxième plate-forme de pesée sous «LON1, PP-2» ou «LON1-LOF, PP-2». Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant sous l'option du menu 1.18.
- Pour l'entrée du poids d'ajustage externe de l'utilisateur sous l'option du menu 1.18.1 l'activation du mode Service technique n'est pas nécessaire.
- Les poids d'ajustage et de linéarisation doivent être entrés dans l'unité sélectionnée dans la configuration du convertisseur analogique/numérique sous l'option du menu 1.18.

Manière de procéder


- Activer le mode Service technique (nécessaire uniquement si des poids de linéarisation sont entrés)
- Sélectionner la plate-forme de pesée.
- Entrer le poids d'ajustage externe de l'utilisateur sous l'option du menu 1.18.1
- Entrer le poids de linéarisation externe sous les options du menu 1.18.2 à 1.18.5.

Structure du menu pour l'entrée des poids d'ajustage et de linéarisation


1. 18.	Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation
1. 18. 1	Entrée du poids d'ajustage externe de l'utilisateur (le mode Service technique n'est pas nécessaire)
1. 18. 2	Entrée poids lin. 1
1. 18. 3	Entrée poids lin. 2
1. 18. 4	Entrée poids lin. 3
1. 18. 5	Entrée poids lin. 4

Affectation de la fonction de la Touche -longue-ment

 Fonction

La touche -longue-ment déclenche normalement la fonction de calibrage/ajustage. Lorsque le mode Service technique est activé, il est possible d'affecter d'autres fonctions à la touche :

 - Linéarisation externe avec poids par défaut (option du menu 1.9.6)
- Linéarisation externe avec les poids de linéarisation entrés sous l'option du menu 1.18 (option du menu 1.9.7)
- Linéarisation internes (uniquement pour PP-2) (option du menu 1.9.5)
- Mémoriser précharge (option du menu 1.9.8)
- Effacer la précharge (option du menu 1.9.9)

⚠ Après une linéarisation réussie ou après qu'une précharge a été fixée ou effacée, la fonction de la touche -longue-ment dans le menu setup doit retrouver sa fonction normale (par ex. Calibrage/ajustage externe avec poids par défaut)

Structure du menu pour l'affectation de la fonction de la touche -longue-ment

1. 9.	Calibrage, ajustage
_____ 1. 9. 1	Calibrage/ajustage externe avec poids par défaut (mode Service technique pas nécessaire)
_____ 1. 9. 3	Calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'opérateur (entrée sous 1-18), (mode Service technique pas nécessaire)
_____ 1. 9. 5	Linéarisation interne (uniquement pour PP-2)
_____ 1. 9. 6	Linéarisation externe avec poids par défaut
_____ 1. 9. 7	Linéarisation externe avec poids définis par l'opérateur (entrée sous 1-18)
_____ 1. 9. 8	Mémoriser précharge
_____ 1. 9. 9	Effacer la précharge
_____ 1. 9. 10	Touche bloquée

Linéarisation externe

Conseils de réglage

- △ La linéarisation externe avec des balances en usage réglementé est uniquement possible si le commutateur d'accès est ouvert.
- La fonction linéarisation externe (option du menu 1.9.6 ou 1.9.7) doit être affectée à la touche $\rightarrow T \leftarrow$ -longuement.

△ Après la linéarisation externe fermer le commutateur d'accès et rendre à la touche $\rightarrow T \leftarrow$ -longuement sa fonction d'origine (par ex. Calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'utilisateur) sous l'option du menu 1.9.

Manière de procéder



Mettre la plate-forme de pesée à zéro



-longuement

Démarrer la linéarisation



Après env. 2 secondes apparaît l'instruction pour poser le premier poids de linéarisation.



Poser le poids demandé. Après une brève période la différence entre la valeur de mesure affichée et la véritable valeur de masse s'affiche.



 
Mémoriser le poids de linéarisation (interruption avec la touche $\rightarrow 0 \leftarrow$).



L'instruction pour poser le deuxième poids de linéarisation apparaît. Répéter le processus pour tous les poids de linéarisation demandés.



Après la mémorisation du dernier poids de linéarisation apparaît l'instruction pour décharger complètement le plateau de la balance.





Décharger le plateau de la balance. Après une brève période le point zéro est automatiquement mémorisé, l'indicateur de la CombiCS retourne automatiquement dans le mode de pesée.

Service

Mémoriser précharge

  Conseils de réglage

- ⚠ Le réglage d'une précharge n'est possible qu'avec un commutateur d'accès ouvert.
- La fonction Mémoriser précharge (option du menu 1.9.8) doit être affectée à la touche  -longuement (voir page 85).
- ⚠ Après le réglage d'une précharge fermer le commutateur d'accès et rendre à la touche  -longuement sa fonction d'origine (par ex. Calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'utilisateur) sous l'option du menu 1.9.

Manière de procéder



Mettre la plate-forme de pesée à zéro



Poser le poids de précharge sur le plateau de la balance



-longuement

 
 
Démarrer "Mémoriser précharge"



Après une brève période la précharge est automatiquement mémorisée, l'indicateur de la Combics retourne automatiquement dans le mode de pesée.

Effacer la précharge


Conseils de réglage

- ⚠ L'effacement d'une précharge n'est possible qu'avec un commutateur d'accès ouvert.
- La fonction Effacer la précharge (option du menu 1.9.9) doit être affectée à la touche  -longuement (voir page 85).
- ⚠ Après avoir effacé une précharge fermer le commutateur d'accès et rendre à la touche  -longuement sa fonction d'origine (par ex. Calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'utilisateur) sous l'option du menu 1.9.


Manière de procéder



 Retirer le poids de précharge du plateau de la balance (une valeur de pesée avec un signe moins apparaît).



Démarrer «Effacer la précharge».

 

Après une brève période la précharge est automatiquement effacée, l'indicateur de la Combics retourne automatiquement dans le mode de pesée.

Ajustage sans poids

Dans le menu du service technique il est possible d'effectuer un ajustage sans poids en entrant les données caractéristiques des capteurs.

Conseils de réglage

- ⚠ L'ajustage sans poids ne doit pas être effectué avec des balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.
 - Un ajustage sans poids n'est possible qu'avec un commutateur d'accès ouvert dans le menu du service technique.
 - L'entrée des paramètres nécessaires pour l'ajustage sans poids a lieu lorsque le mode Service technique est activé dans le menu setup pour la première plate-forme de pesée sous «PP- 1» et la deuxième plate-forme de pesée sous «1.19.1, PP-2» ou «1.19.1, PP-2».
- Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant sous l'option du menu 1.19.

- Le paramètre «charge nominale» doit être entré dans l'unité kg.
- Le paramètre «résolution» doit être entré dans l'unité kg et concorder avec l'incrément d'affichage d'entrée dans la configuration du convertisseur analogique/numérique.
- Le paramètre «sensibilité» est entré en mV/V (vous trouverez la valeur par ex. dans la fiche technique).
- Remarque :
Les données entrées sont mémorisées en sélectionnant l'option du menu «1.19.7». Après la mémorisation les données ne peuvent plus être lues.

Manière de procéder

- Ouvrir le commutateur d'accès
- Activer le mode Service technique
- Sélectionner la plate-forme de pesée
- Entrer la charge nominale du(des) capteur(s) en kg sous l'option du menu 1.19.1. Avec une plate-forme de pesée se composant de plusieurs capteurs la charge nominale doit être multipliée en conséquence (par ex. 4 capteurs à chacun 50 kg donne une charge nominale de 200 kg)
- Entrer la résolution dans l'unité kg sous l'option du menu 1.19.2. La valeur doit concorder avec l'incrément d'affichage d'entrée sous l'option du menu 1.19.1.
- Entrer la sensibilité du capteur en mV/V sous l'option du menu 1.19.3.
- Avec des plates-formes de pesée avec plusieurs capteurs les valeurs individuelles des capteurs sont entrées dans 1.19.3 à 1.19.6 ou la valeur moyenne sur tous les capteurs dans 1.19.3.
- Mémoriser les valeurs pour l'ajustage sans poids sous l'option du menu 1.19.7
- Fermer le commutateur d'accès

Structure du menu pour l'ajustage sans poids

1.19	Ajustage sans poids (entrée des données caractéristiques du(des) capteur(s))
1.19.1	Charge nominale
1.19.2	Résolution
1.19.3	Sensibilité en mV/V pour capteur 1 (ou valeur moyenne calculée à partir de tous les capteurs)
1.19.4	Sensibilité en mV/V pour capteur 2
1.19.5	Sensibilité en mV/V pour capteur 3
1.19.6	Sensibilité en mV/V pour capteur 4
1.19.7	Mémoriser les valeurs pour 1.19

Interfaces de données

L'indicateur est équipé des interfaces de données suivantes :

- COM1 : interface de données standard (RS232)
- UniCOM : interface de données universelle (optionnelle)

Les deux interfaces peuvent être configurées dans le setup pour différentes fonctions d'entrée/de sortie (par ex. pour imprimante, 2^{ème} plate-forme de pesée, ordinateur, afficheur de contrôle).

L'interface optionnelle UniCOM peut être intégrée comme sortie RS232, RS485/422 ou comme sortie analogique (interface de tension/de courant). Le raccordement d'un lecteur de codes-barres (uniquement pour le modèle Combs 2) ou d'un accumulateur s'effectue par l'intermédiaire du connecteur femelle de l'interface UniCOM (sur les appareils CIS1/CIS1N/CIS2 par l'intermédiaire des bornes de connexion à vis correspondantes).

Caractéristiques

- Indicateurs CISL1, CISL1N et CISL2 (indice de protection IP44) : raccordement par l'intermédiaire du connecteur femelle Dsub à 25 pôles. Si un deuxième appareil doit être connecté à la même interface, il est nécessaire d'utiliser un connecteur en T (accessoires).
- Indicateurs CIS1, CIS1N et CIS2 (indice de protection IP67) : Les extrémités de câbles libres sont raccordées à l'aide de bornes de connexion à vis. Si un deuxième appareil doit être connecté à la même interface, son câble de raccordement est connecté à l'indicateur par l'intermédiaire d'un presse-étoupe séparé et les extrémités de câbles libres sont raccordées à l'aide de bornes de connexion à vis.

⚠ Attention si vous utilisez des câbles RS232 prêts à l'emploi :

Les câbles RS232 préparés par d'autres ont souvent une mauvaise affectation des broches pour les appareils Sartorius. C'est pourquoi vous devez vérifier les schémas de câblage avant de connecter et de supprimer les branchements non conformes. Le non-respect de cette opération peut conduire à un mauvais fonctionnement ou à la destruction de l'indicateur ou des appareils périphériques connectés.

Spécifications

Interface série :

Fonctionnement de l'interface :	Full duplex	
Niveau :	COM1 : UniCOM ¹⁾ :	RS232, RS232 ou RS422/485
Raccordement :	Appareils CISL1 et CISL2 (indice de protection IP44) : connecteur femelle Dsub à 25 pôles Appareils CIS1 et CIS2 (indice de protection IP67) : raccordement à des bornes de connexion à vis dans le boîtier, connexion au boîtier par l'intermédiaire d'un presse-étoupe.	
Vitesse de transmission :	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 bauds (selon le mode d'exploitation)	
Nombre de bits de données :	7, 8 bits	
Parité :	Espace, impaire, paire, aucune (selon le mode d'exploitation)	
Nombre de bits d'arrêt :	1 ou 2 bits d'arrêt	
Mode d'exploitation :	Logiciel (XON/XOFF), hardware (1 caractère après CTS)	
Procès-verbaux :	SBI, XBPI-232 ²⁾ , XBPI-485 ¹⁾²⁾ , MP8 binaire ³⁾ , SMA différentes imprimantes : <ul style="list-style-type: none">– YDP01IS– YDP02IS-Label– YDP01IS-Label– Universel– YDP02– YDP04IS– YDP03– YDP04IS-Label– YDP02IS– Mémoire alibi– YAM01IS	
Adresse réseau ⁴⁾ :	0, 1, 2, ..., 31	
SBI : sortie de données manuelle :	Sans stabilité, après stabilité, procès-verbal d'impression configurable	
SBI : sortie de données autom. :	Sans stabilité, bei stabilité, intervalle de temps réglable	
SBI : format d'édition :	16 caractères, 22 caractères	
Impression de procès-verbal d'application :	Edition d'un procès-verbal d'impression configurable	

Interface analogique UniCOM (optionnelle)

Niveau :	4 à 20 mA, 0 à 20 mA, 0 à 5V
Alimentation en courant :	interne ou externe
Réglage d'usine :	4 à 20 mA, alimentation en courant interne
Raccordement :	Appareils CISL1 et CISL2 (protection IP44) : connecteur femelle Dsub à 25 pôles Appareils CIS1 et CIS2 (IP67-Schutz) : raccordement des extrémités de câbles libres à des bornes à vis dans le boîtier, connexion au boîtier par l'intermédiaire d'un presse-étoupe.

¹⁾ Interface de données universelle optionnelle UniCOM

²⁾ Mode d'exploitation XBPI toujours avec 9600 bauds, 8-bits, parité : impaire, 1 bit d'arrêt

³⁾ Uniquement interface standard COM1

⁴⁾ Adresse réseau a n'a une signification que pour le mode d'exploitation XBPI

Interfaces de données

Possibilités de connexion

A COM1 et UniCOM il est possible de connecter les imprimantes suivantes :

- YDP02 (réglage libre des paramètres de l'interface)
- YDP03 (réglage libre des paramètres de l'interface)
- YDP011S (imprimante à bandes ou d'étiquettes)
- YDP021S (imprimante à bandes ou d'étiquettes)
- YDP041S (imprimante à bandes ou d'étiquettes)
- Imprimante universelle (réglage libre des paramètres de transmission)
- Mémoire alibi YAM011S

A COM1 il est possible de connecter les appareils suivants :

- Pédale de commande / boîtier de commande manuelle
- PC (interface RS232)
- 2ème plate-forme de pesée (uniquement pour le modèle Combics 2, interface RS232)
- Afficheur de contrôle externe par l'intermédiaire de l'entrée/sortie (I/O) (standard Sartorius)

Le connecteur prévu pour l'interface universelle UniCOM permet de manière standard :

- l'utilisation d'un accumulateur
- le raccordement d'un lecteur de codes-barres (uniquement pour le modèle Combics 1 plus et Combics 2)

Il est en outre possible de connecter les appareils suivants à l'interface universelle optionnelle UniCOM :

- PC (interface RS232)
- 2ème plate-forme de pesée (uniquement pour le modèle Combics 2, commutable entre les modes RS232 et RS485)
- 2ème imprimante (alimentation en courant externe obligatoire)
- Afficheur à distance
- Interface de courant (0/4-20 mA)

⚠ Le cas échéant utiliser les appareils périphériques par l'intermédiaire d'une alimentation externe.

Raccordement d'une 2ème plate-forme de pesée :

Le modèle Combics 2 permet de connecter une seconde plate-forme de pesée aussi bien à l'interface standard COM1 qu'à l'interface universelle optionnelle UniCOM.

L'interface standard COM1 fonctionne en mode RS232. Une deuxième plate-forme de pesée peut être utilisée dans le mode d'exploitation :

- SBI
- XBPI-232 (réglage d'usine)
- ADC-232

L'interface de données universelle optionnelle UniCOM peut fonctionner soit dans le mode RS232 ou dans le mode RS485. Une deuxième plate-forme de pesée peut être utilisée dans le mode d'exploitation :

- SBI (mode RS232)
- XBPI-232 (mode RS232)
- ADC-232 (mode RS232)
- IS485 (mode RS485, exploitation XBPI, réglage d'usine)
- ADC-485 (mode RS485)

Raccordement d'une imprimante

Pour l'exploitation comme interface d'imprimante il est possible d'utiliser l'interface standard COM1, l'interface universelle optionnelle UniCOM ou les deux.

Fonctionnement comme interface de communication

Pour l'exploitation comme interface de communication le procès-verbal de données peut être réglé sur le mode d'exploitation suivant :

- SBI (réglage d'usine)
- XBPI-232
- XBPI-485 (uniquement UniCOM)
- MP8 binaire (uniquement COM1)
- SMA

Les deux interfaces de communication peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre (par ex. enregistrement des données et commande par l'intermédiaire du PC par l'interface optionnelle UniCOM en cas d'édition simultanée par l'interface d'imprimante COM1).

Lors de l'exploitation SBI, l'indicateur et la plate-forme de pesée connectée peuvent être commandées avec des commandes ESC du PC par l'intermédiaire de l'interface de communication (COM1 ou UniCOM) (voir page 96)

⚠ Avec les deux interfaces (COM1 et UniCOM) chaque appareil peut uniquement être configuré une fois. Les appareils sont :

- PP-2
- Communication des données
- Mémoire alibi externe
- Sortie analogique

 
Si on essaie de configurer un appareil qui a déjà été configuré sur une autre interface (par ex. "Communication des données" sur COM-1) une deuxième fois (sur UniCOM), la tentative est empêchée par un message d'erreur INF 74.

Affectation des broches de connecteurs

Modèles CISL1, CISL1N et CISL2 (protection IP44) :

Connecteurs femelles COM1 et UniCOM :

Connecteur D-subminiature à 25 pôles DB25S avec raccord vissé



Vue de devant

Connecteur mâle nécessaire (recommandé) :
Connecteur D-subminiature à 25 pôles DB25 avec capot de blindage intégré et tôle de protection (type 826 985-1C) et vis de verrouillage (type Amp 164868-1)

Affectation des broches COM1

Broche 1 : écran
Broche 2 : sortie de données (TxD)
Broche 3 : entrée de données (Rx/D)
Broche 4 : non occupée
Broche 5 : Clear to Send (CTS)
Broche 6 : connexion interne
Broche 7 : masse interne (GND)
Broche 8 : masse interne (GND)
Broche 9 : non occupée
Broche 10 : non occupée
Broche 11 : +12V pour imprimante
Broche 12 : RES_OUT\
Broche 13 : +5V
Broche 14 : masse interne (GND)
Broche 15 : touche de commande universelle
Broche 16 : sortie de commande «inférieur»
Broche 17 : sortie de commande «égal»
Broche 18 : sortie de commande «supérieur»
Broche 19 : sortie de commande «set»
Broche 20 : Data Terminal Ready (DTR)
Broche 21 : masse (GND)
Broche 22 : non occupée
Broche 23 : non occupée
Broche 24 : +15...25V
Broche 25 : +5V

Affectation des broches 2^{ème} interface :

Raccordement accu externe et lecteur de code-barres¹⁾ (interface optionnelle UniCOM pas installée)

Broche 1 : écran
Broche 2 : non occupée / *
Broche 3 : non occupée / *
Broche 4 : masse interne (GND)
Broche 5 : non occupée / *
Broche 6 : non occupée / *
Broche 7 : non occupée / *
Broche 8 : non occupée / *
Broche 9 : non occupée / *
Broche 10 : non occupée / *
Broche 11 : +12V pour imprimante
Broche 12 : RES_OUT\
Broche 13 : +5V Switch
Broche 14 : masse interne (GND)
Broche 15 : clavier Data
Broche 16 : non occupée / *
Broche 17 : non occupée / *
Broche 18 : non occupée / *
Broche 19 : clavier Clock
Broche 20 : non occupée / *
Broche 21 : LINE_1 _GND
Broche 22 : LOW_BATT²⁾
Broche 23 : BATT_ON_OFF³⁾
Broche 24 : LINE_1_B
Broche 25 : +5V

* Affectation selon l'UniCOM utilisée

¹⁾ Uniquement pour le modèle Combics 2

²⁾ Signal pour la charge de l'accumulateur : accumulateur vide


³⁾ Arrêt de l'accumulateur à l'arrêt de la balance

Interfaces de données

Modèles CIS1, CIS1N et CIS2 (indice de protection IP67) :

Raccordement des extrémités de câbles
libres à l'aide des connexion à vis dans
l'appareil

Connexion pour l'interface COM1 :

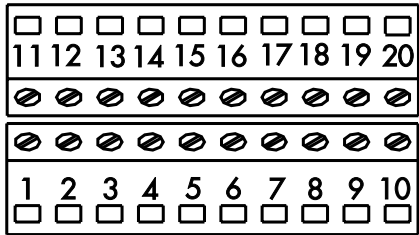


Vue de dessus


Affectation des bornes de connexion

- N° 1 : touche de commande universelle
- N° 2 : sortie de commande «set»
- N° 3 : sortie de commande «supérieure»
- N° 4 : sortie de commande «égal»
- N° 5 : sortie de commande «inférieure»
- N° 6 : Clear to Send (CTS)
- N° 7 : sortie de données (TxD)
- N° 8 : entrée de données (RxD)
- N° 9 : Data Terminal Ready (DTR)
- N° 10 : masse interne (GND)
- N° 11 : LINE_A
- N° 12 : LINE_A
- N° 13 : GND_LINE_A
- N° 14 : GND_LINE_A
- N° 15 : +12 V pour imprimante
- N° 16 : Reset sortie
- N° 17 : +5 V
- N° 18 : +5 V
- N° 19 : masse (GND)
- N° 20 : masse (GND)

Modèles CIS1, CIS1N et CIS2 : Bornes de connexion sur la platine

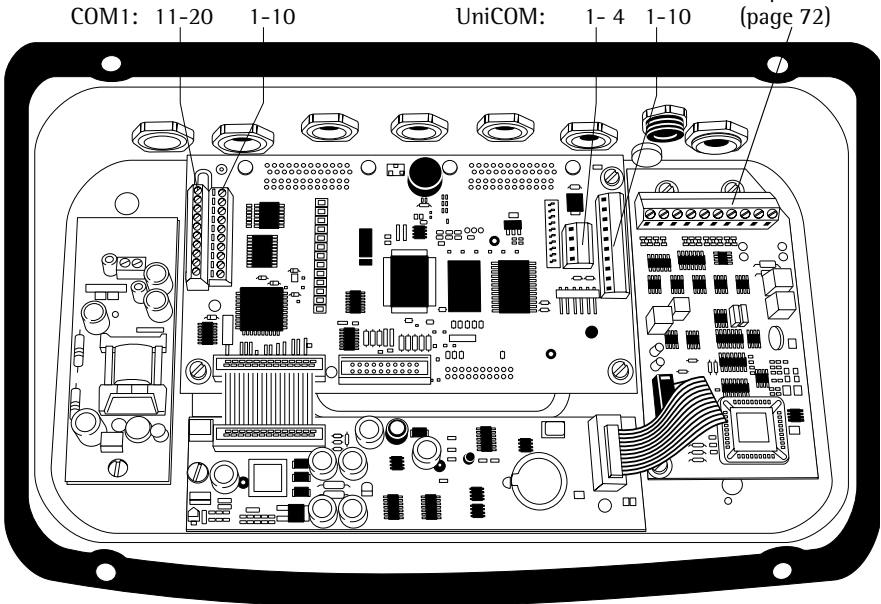

Connexion pour la 2ème interface : raccordement d'un accumulateur externe et d'un lecteur
de codes-barres (interface optionnelle UniCOM pas installée) :

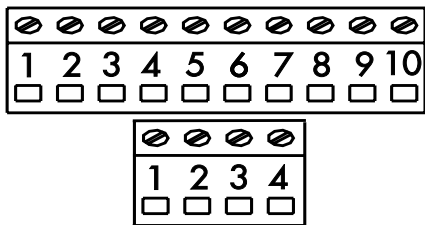

Affectation des bornes de connexion de
la borne de 10


- N° 1 : non occupée *
- N° 2 : GND
- N° 3 : GND
- N° 4 : +5V occupation
- N° 5 : non occupée *
- N° 6 : clavier Clock
- N° 7 : clavier Data
- N° 8 : non occupée *
- N° 9 : non occupée *
- N° 10 : non occupée *

Affectation des bornes de connexion de
la borne de 4

- N° 1 : Supply, ground (GND_LINE)
- N° 2 : Supply, batterypack
- N° 3 : LOW_BATT ²⁾
- N° 4 : BATT_ON_OFF ³⁾


* Affectation selon l'UniCOM utilisée
¹⁾ Uniquement pour le modèle Combics 2
²⁾ Signal pour la charge de l'accumulateur :
accumulateur vide
³⁾ Arrêt de l'accumulateur à l'arrêt de la balance

Montage du câble sur les interfaces

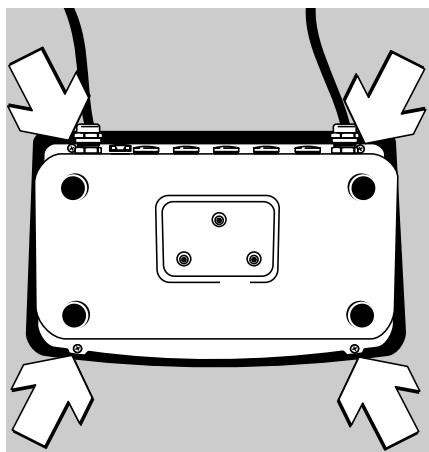


- ⚠ Seul un technicien spécialisé de la société Sartorius ayant reçu la formation nécessaire est autorisé à connecter des appareils périphériques aux interfaces. Toute installation non conforme fait perdre tout droit à la garantie.
- ⚠ Débrancher l'appareil avant d'effectuer toute opération de raccordement
- Ouvrir l'indicateur Combics :
Dévisser les 4 vis de la plaque avant. Retirer la plaque avant.

- Préparer le câble de l'interface :
 - Dénuder l'extrémité du câble sur env. 10 cm
 - Raccourcir le blindage sur env. 1 cm et le tirer vers l'arrière de l'isolation
 - Dénuder les conducteurs sur une longueur d'environ 1 cm et y mettre des embouts

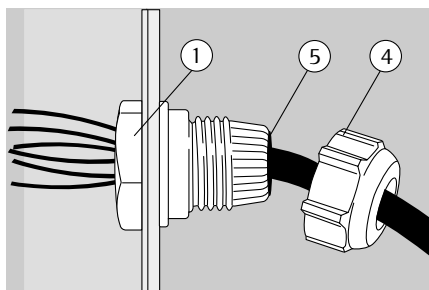

- Monter le passage du câble :
 - ⚠ Tous les travaux de raccordement doivent être effectués avec le plus grand soin. Utiliser une clé dynamométrique. Moment de couple de ce presse-étoupe : 5 Nm.
 - Retirer les capuchons aux trous prévus de l'indicateur
 - Introduire le presse-étoupe joint dans le trou et assurez avec le contre-écrou (1) de l'intérieur.

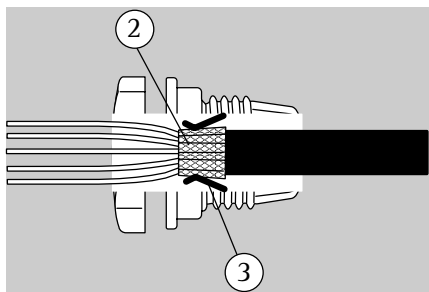


- Introduire le câble à travers le presse-étoupe jusqu'à ce que le blindage (2) soit en contact avec les bornes (3). Visser l'écrou de serrage (4) jusqu'à ce que la pièce d'étanchéité (5) entre l'écrou de serrage et le câble forme un léger bourrelet
- Contrôler que les bornes de connexion sont bien en contact avec le blindage.

- Visser fermement les conducteurs aux bornes de connexion conformément aux schémas d'affectation des bornes
- Une fois les travaux de montage terminés, contrôler la protection IP67 ; à cet effet utiliser un indicateur de pression. Si vous désirez obtenir d'autres informations, veuillez vous adresser au service après-vente Sartorius.

Interfaces de données

Schéma de câblage (câble raccordement au PC)

(Modèle CISL1 / CISL2 : câble de raccordement 7357312, modèle CIS1 / CIS2 : câble de raccordement YCC02-D9F6) pour raccorder un ordinateur à l'indicateur selon le standard RS232-C/V24 pour une transmission jusqu'à 15 m de long.

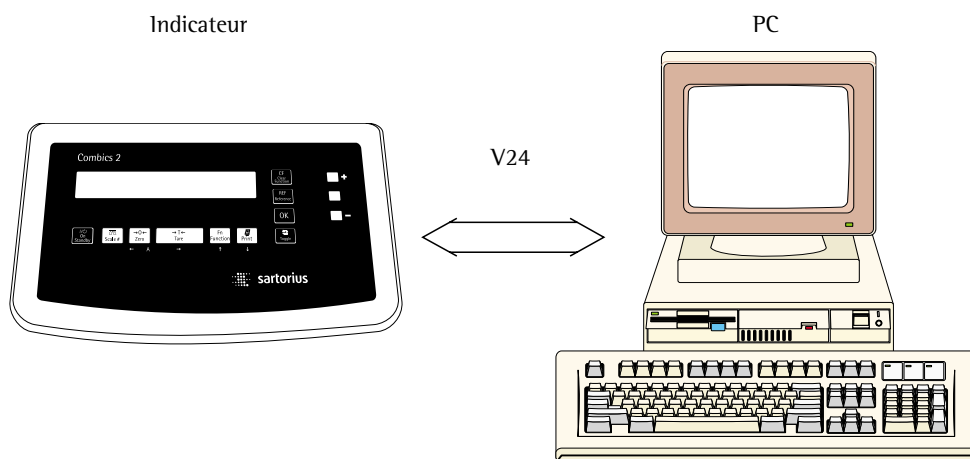


Schémas du câble

Schéma d'affectation du câble de l'indicateur à une interface de PC RS232.


connecteur mâle D-sub à 25 pôles
(Modèle CISL1 / CISL2)

connecteur femelle D-sub
à 9 pôles ou 25 pôles

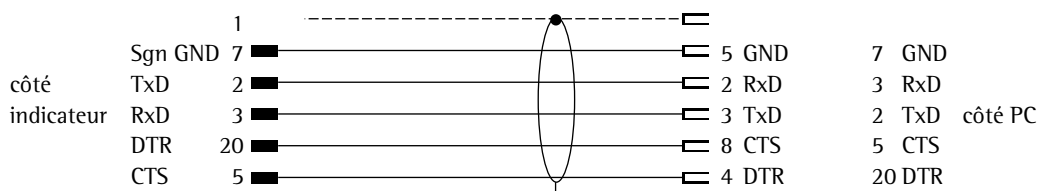

Extrémité libre du câble
(Modèle CIS1 / CIS2)

connecteur femelle D-sub
à 9 pôles ou 25 pôles

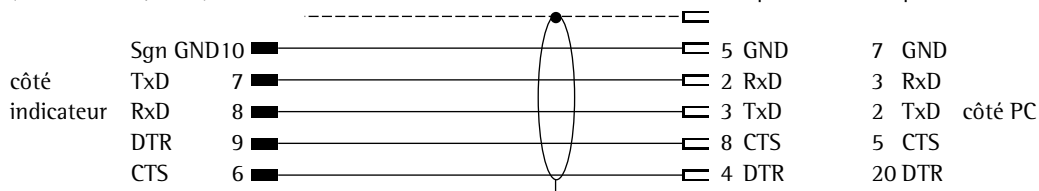

Raccordement de l'accumulateur externe (accessoires : YRB10Z)


● Installation :


- ⚠ Débrancher l'indicateur (retirer la prise)
- Sur le modèle CISL2 : raccorder le connecteur D-subminiature à 25 pôles (câble de raccordement YCC02-RB01) à l'interface COM2
- Sur le modèle CIS2 : raccorder le câble de connexion conformément au schéma d'affectation des connecteurs (par l'intermédiaire du câble de connexion YCC02-RB02 ou comme option L2)

● Fonctionnement :

- Durée de fonctionnement maximale est de 40 h (selon la plate-forme de pesée connectée et sans options connectées).
- Dès que la tension du secteur est interrompue, l'indicateur commute automatiquement sur le fonctionnement par accumulateur. Lorsque l'alimentation secteur est à nouveau garantie, l'indicateur commute à nouveau automatiquement sur le fonctionnement secteur.

Affichage du chargement de l'accumulateur

Accumulateur plein : 

Accumulateur vide : 

Raccordement du lecteur de codes-barres (accessoires : YBR02CISL)

● Installation :

- ⚠ Débrancher l'indicateur (retirer la prise)
- Sur le modèle CISL1N | CISL2 : raccorder le connecteur D-subminiature à 25 pôles à l'interface COM2. Si un lecteur de codes-barres et un accumulateur externe doivent être raccordés en même temps, veuillez utiliser le connecteur en T YTC01.
- Sur le modèle CIS1N | CIS2 : raccorder le câble de raccordement conformément au schéma d'affectation des connecteurs (par l'intermédiaire du câble de raccordement YCC02-RB02 ou comme option M8)

Synchronisation

Des «messages» constitués de caractères ASCII sont transmis par l'intermédiaire de l'interface pour l'échange de données entre l'indicateur et un ordinateur. Pour un échange de données exempt d'erreur, les paramètres : vitesse de transmission, parité et handshake ainsi que le format des caractères doivent être identiques pour les deux unités.

Il est possible de procéder à une adaptation de l'indicateur par l'intermédiaire des réglages correspondants dans le setup (menu) de façon à adapter la liaison au périphérique. Outre ces réglages, il est possible de subordonner l'édition des données de l'indicateur à différentes conditions. Ces conditions sont décrites dans les programmes d'application correspondants.

Une interface de données ouverte (pas d'appareils périphériques raccordés) ne provoque pas de messages d'erreur.

Handshake (protocole de transfert)

L'interface de la balance SBI (Sartorius Balance Interface) est équipée d'un registre d'émission et d'un registre de réception. Il est possible, dans le setup de l'indicateur, de choisir le mode de fonctionnement du mode de contrôle (handshake) :

- Handshake hardware (CTS/DTR)
- Handshake via logiciel (XON, XOFF)

Handshake hardware

Avec le handshake hardware avec une interface à 4 fils, il est possible d'envoyer 1 caractère après CTS.

Handshake via logiciel

Le handshake via logiciel est commandé par XON et XOFF. Un XON doit être émis par un appareil périphérique lors de sa mise sous tension de façon à permettre éventuellement à un autre périphérique d'échanger ses données.

Lorsque le handshake via logiciel est réglé dans le setup, le handshake hardware est à chaque fois actif après le handshake logiciel.

Le déroulement de la transmission des données a donc lieu comme suit :

Balance	---	octet	---	Ordinateur
(émetteur)	---	octet	---	(récepteur)
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	<---	XOFF	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	...			
		(pause)		
	...			
	<---	XON	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	

Emetteur

Un XOFF reçu empêche la poursuite de l'émission de caractères. Un XON reçu a pour effet de libérer l'émetteur.

Récepteur

Afin de ne pas trop surcharger la transmission avec des caractères de contrôle, la libération par XON ne se fait que lorsque le registre est presque vidé.

Interfaces de données

Configurer l'interface de données comme interface de communication (dAtEPrOEt)

Dans le setup du menu sous COM1 ou UniCOM, «Procès-verbaux de données» (dAtEPrOEt) l'interface est réglée comme interface de communication.

Communication SBI

Il s'agit d'une simple interface ASCII. Sous l'option du menu 6-1 et 6-3 on règle la manière dont les données sont éditées :

- Edition manuelle d'une valeur d'affichage avec ou sans stabilité (option du menu 6-1-1 et 6-1-2)
- Edition automatique d'une valeur d'affichage avec ou sans stabilité (option du menu 6-1-4 et 6-1-5) en fonction d'un nombre de cycles d'affichage. Sous l'option du menu 6-3 le nombre des intervalles d'affichage pour l'édition est réglé.
- Edition d'un procès-verbal d'impression configurable (option du menu 6-1-7). L'édition est couplée à l'option du menu «Procès-verbaux d'impression» (dAtEPrOEt), (voir page 100 «Configurer l'édition d'impression»)

A l'exception de l'édition d'un procès-verbal d'impression configurable, la valeur d'affichage actuelle (valeur de pesée avec unité, valeur calculée, affichage numérique et de lettres) est éditée.

Communication SMA

Procès-verbal de communication standardisé de la Scale Manufacturers Association

MP8 binaire Fonction

Avec l'interface MP8 il est possible de connecter à l'indicateur Combics des appareils périphériques de la génération MP8 avec leur propre alimentation en courant.

Caractéristiques

- La balance sert uniquement à calculer des valeurs de pesée
- L'interface de données fournit exclusivement un procès-verbal binaire MP8
- Le programme d'application pour MP8 peut être sélectionné sous l'option du menu 3
- L'index du programme 2 pour MP8 peut être sélectionné sous l'option du menu 4
- L'«Interface MP8» n'est pas autorisée en usage réglementé.

Format d'entrée des données

Un ordinateur connecté par l'intermédiaire de l'interface de données (communication SBI) peut envoyer des ordres à l'indicateur afin de commander des fonctions de la balance et des fonctions des programmes d'application.

Tous les ordres ont un format de début et de fin commun. Ils commencent par le caractère ESC (ASCII : 27) et se terminent par la chaîne de caractères CR (ASCII : 13) et LF (ASCII : 10). Leur longueur varie entre au minimum 4 caractères (1 caractère d'ordre) et 7 caractères (4 caractères d'ordre).

Les ordres représentés dans le tableau suivant doivent à chaque fois être complétés par le format de début et de fin ESC ... CR LF.

Exemple : l'ordre d'impression «P» («envoyer valeur d'affichage») doit être envoyé à l'indicateur. Pour cela, la chaîne de caractères «SC P CR LF» est envoyée.

Ordre	Signification
K	Mode de pesée 1
L	Mode de pesée 2
M	Mode de pesée 3
N	Mode de pesée 4
O	Bloquer le clavier
P	Envoyer la valeur d'affichage à l'interface de données
Q	Editer signal acoustique
R	Libérer le clavier
T	Tarage et mise à zéro (fonction combinée de tare)
f3_	Mise à zéro (zéro), comme ordre «kZE_»
f4_	Tarage (sans mise à zéro), comme ordre «kT_»
i_	Info sur l'indicateur, exemple d'édition: «CI2/012502/1» Signification : Indicateur : Combics 2, version du logiciel : 012502, plate-forme de pesée active : 1
kF1_	F1 : déclencher la touche
kF2_	F2 : déclencher la touche
kF3_	F3 : déclencher la touche
kF4_	F4 : déclencher la touche
kF5_	F5 : déclencher la touche

Ordre	Signification
kF6_	F6 : déclencher la touche (uniquement sur le modèle Combics 1 plus)
kF7_	F7 : déclencher la touche (uniquement sur le modèle Combics 1 plus)
kF8_	F8 : déclencher la touche (uniquement sur le modèle Combics 1 plus)
kCF_	CF : déclencher la touche (uniquement sur le modèle Combics 2)
kP_	déclencher la touche Imprimer sur l'interface - de l'imprimante
kT_	déclencher la touche (tarage)
kNW_	déclencher la touche (commutation de la plate-forme de pesée)
kZE_	déclencher la touche (mise à zéro)
x1_	Edition du type de la plate-forme de pesée actuelle, exemple : «LP6200S-0C »
x2_	Edition du numéro de série de la plate-forme de pesée actuelle, exemple : «0012345678 »
x3_	Edition de la version du logiciel de laplate-forme de pesée actuelle, exemple : «00-20-04 »
x4_	Edition de la version du logiciel de l'indicateur, exemple : «01-25-02 »
x9_	Edition du numéro de série de l'indicateur, exemple : «0012345678 »
x10_	Edition du type de l'indicateur, exemple : «CW2P4-1500RR-LCE »
z1_	Entrée : ligne d'en-tête 1 du procès-verbal
z2_	Entrée : ligne d'en-tête 2 du procès-verbal
txx...x_	xx...x : Entrée du texte La longueur correspond à l'entrée (uniquement sur le modèle Combics 1 plus)

Le caractère «_» (Underline) soulignage) est le caractère ASCII 95 décimal.

Format pour l'entrée des lignes d'en-tête de procès-verbal : «ESC x x a ... a _ CR LF» avec x=1 ou 2 et a ... a : 1 à 20 caractères pour la ligne d'en-tête x, suivis des caractères soulignage, CR et LF.

Format de sortie des données

Une ligne d'impression se compose d'au maximum 22 caractères (20 caractères pouvant être édités plus deux caractères de commande). Les 6 première caractères, l'identification, identifient la valeur qui suit. L'identification peut être désactivée sous l'option du menu 7-2, si bien que la ligne d'impression se compose de 16 caractères (14 caractères pouvant être édités plus deux ligne d'impression se compose d'au maximum 22 caractères (20 caractères pouvant être édités plus deux caractères).

Exemples :

+ 235 pcs sans identification
Q n t + 235 pcs avec identification

Les caractères qui ne sont pas visibles à l'affichage sont édités comme espaces. Avec des chiffres sans point décimal aucun point décimal n'est édité.

Format d'édition avec 16 caractères (sans identification)

Exploitation normale :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+	*	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF	
ou	-	*	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF	
ou	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CR LF

+ - : Signe +/-
 * : Espace (blanc)
 A : Caractères de l'affichage (max. 7 chiffres et point décimal)
 E : Caractères pour l'unité de mesure (1-3 lettres, suivies de 2 à 0 espaces)
 CR : Carriage Return (retour chariot)
 LF : Line Feed (saut de ligne)

Exploitation spéciale :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	*	*	*	*	*	*	H	*	*	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	*	*	*	*	*	*	H	H	*	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	*	*	*	*	*	*	L	*	*	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	*	*	*	*	*	*	L	L	*	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	*	*	*	*	*	*	C	*	*	*	*	*	*	*	*	CR LF

* : Espace (blanc)
 - - : Lecture finale
 H : Surcharge
 HH : Surcharge contrôle +/-
 L : Sous-charge
 LL : Sous-charge contrôle +/-
 C : Ajustage

Message d'erreur :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	E	r	r	*	*	#	#	*	*	*	*	CR	LF
ou	*	*	*	E	r	r	*	*	#	#	#	*	*	*	*	CR LF

* : Espace (blanc)
 # : Chiffre (numéro de l'erreur à 2 ou 3 chiffres)

Exemple (édition de la valeur de pesée +1255,7 g) :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+	*	*	*	1	2	5	5	.	7	*	g	*	*	CR	LF

Position 1 : Signe +, - ou espace (blanc)
 Position 2 : Espace (blanc)
 Position 3-10 : Valeur pondérale avec point décimal. Les zéros précédents sont édités sous la forme de blancs.
 Position 11 : Espace (blanc)
 Position 12-14 : Caractères pour l'unité de mesure ou espace (blanc)
 Position 15 : Carriage Return (retour chariot)
 Position 16 : Line Feed (saut de ligne)

Format d'édition avec 22 caractères (avec identification)

Exploitation normale :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	K	K	K	K	K	K	+	*	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF	
ou	K	K	K	K	K	K	-	*	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF	
ou	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CR LF

K : Caractère d'identification, rempli justifié à droite avec espace
 + - : Signe +/-
 * : Espace (blanc)
 A : Caractères de l'affichage (max. 7 chiffres et point décimal)
 E : Caractères pour l'unité de mesure (1-3 lettres, suivies de 2 à 0 espaces)
 CR : Carriage Return (retour chariot)
 LF : Line Feed (saut de ligne)

Exploitation spéciale :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	CR LF
ou	S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	H	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	H	H	*	*	*	*	*	CR LF
ou	S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	L	*	*	*	*	*	*	CR LF
ou	S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	L	L	*	*	*	*	*	CR LF
ou	S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C	*	*	*	*	*	*	CR LF

* : Espace (blanc)
 H : Surcharge
 L : Sous-charge
 C : Ajustage
 - - : Pesée finale
 HH : Surcharge contrôle +/-
 LL : Sous-charge contrôle +/-

Interfaces de données

Message d'erreur :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	*	#	#	*	*	*	*	*	CRLF
ou	S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	*	#	#	*	*	*	*	*	CRLF

* : Espace (blanc)
: Chiffre (numéro de l'erreur à 2 ou 3 chiffres)

Symboles pour l'identification :

Identification K	Signification
G#	Valeur brute
N	Valeur nette
T	Tare 1 application
T2	Tare 2 application
Diff	Différence lors de l'ajustage
Cons.	Valeur de poids d'ajustage exacte
Nom.	Valeur de poids d'ajustage exacte lors de l'édition du protocole SBI
nRef	Nombre de pièces de référence
pRef	Pourcentage de référence
wRef	Poids d'une pièce de référence
Qnt	Résultat lors des applications «Comptage» (nombre de pièces) et «Mesure neutre»
mDef	Nombre de mesures de consigne lors de la pesée d'animaux
x-Net	Résultat pesée d'animaux
Setp	Valeur de consigne contrôle +/-
Diff.W.	Ecart absolu (par ex. en kg) lors du contrôle +/-
Lim	Ecart en % lors du contrôle +/-
Max	Limite supérieure contrôle +/-
Min	Limite inférieure contrôle +/-
Stat	Etat
Classx	Classement
Limx	Limite de classe
D	Pourcentage (représentation de la perte)
Pr c	Pourcentage (représentation du reste)
Wxx%	Poids du pourcentage de référence
Cmpxxx	Composant xxx
Cont.T	Contenu de la mémoire de tare lors du total net
S-Comp	Total de la pesée lors du total net
PT2	Tare prédéfinie
n	Compteur d'items
*G	Summe der Bruttowerte bei Totalisation
*N	Total des valeurs brutes lors de la totalisation
No.ser.	Numéro de série de la plate-forme de pesée ou de l'indicateur

Exemple (édition de la valeur de pesée +1255,7 g) :

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	G	#	*	*	*	*	+	*	*	*	1	2	5	5	.	7	*	g	*	*	CRLF	


- Position 1-6 : Caractère d'identification, rempli justifié à droite avec espace
- Position 7 : Signe +, - ou espace (blanc)
- Position 8 : Espace (blanc)
- Position 9-16 : Valeur pondérale avec point décimal. Les zéros précédents sont édités sous la forme de blancs.
- Position 17 : Espace (blanc)
- Position 18-20 : Caractère pour l'unité de mesure ou espace (blanc)
- Position 21 : Carriage Return (retour chariot)
- Position 22 : Line Feed (saut de ligne)

 
 
⚠ Si la valeur de pesée est représentée avec une résolution 10 fois supérieure, elle ne peut être ni imprimée ni mémorisée avec des balances en usage réglementé qui sont utilisées dans l'exploitation SBI.

Configurer l'interface de données comme interface d'imprimante (P_r In tEr)

Il est possible de connecter une ou deux imprimantes à bandes ou une ou deux imprimantes d'étiquettes à l'indicateur Combics. Les interfaces COM1 et Uni-COM sont configurées sous «P_r In tEr» comme interface d'imprimante.

Une commande d'édition des données est envoyée à l'interface de l'imprimante :

- en cas de demande par la touche . Si l'opérateur se trouve dans le menu d'exploitation, tous les réglages du menu sous l'option du menu actuellement affichée sont imprimés.
- après réception de la commande SBI «Esc k P _». Voir à ce sujet la partie «Format d'entrée des données» qui se trouve dans ce chapitre.
- dans quelques applications après une pression sur la touche correspondante (par ex. validation de l'enregistrement des données ou démarrage de l'exploitation statistique). Un procès-verbal configurable est alors imprimé avec des données spécifiques à l'application.

Pendant l'édition des données, les symboles  et  sont affichés.

Configurer la sortie d'impression

La configuration de la sortie d'impression a lieu dans le setup du menu sous «Procès-verbaux d'impression» (P_r tP_r o t). Cela doit se faire après la configuration de l'application, car certaines données dépendent de l'application.

L'opérateur peut configurer un procès-verbal différent pour chaque interface. Chaque procès-verbal se compose de différents blocs d'informations qui sont activés ou désactivés grâce à plusieurs sélections dans le menu.

Uniquement Combics 2 : pour les applications «Totalisation» et «Total net» le procès-verbal de totalisation/résultat peut être configuré indépendamment du procès-verbal individuel/de composants.

Bloc 1 : lignes d'en-tête

L'opérateur dispose de 2 lignes d'en-tête de 20 caractères au max. chacune (par ex. pour imprimer la raison sociale). L'entrée des lignes d'en-tête a lieu sous les options du menu 7-4-1 et 7-4-2. Les lignes d'en-tête vides ne sont pas imprimées.

Exemple d'impression du bloc 1 :

DURACIER
GOETTINGEN

Dans cet exemple, le nom de la société est centré car 4 ou 5 espaces ont été placés devant le texte.

Bloc 2 : date/heure

(pas avec le modèle Combics 1)
Exemple d'impression du bloc 2 :

21.01.2001 16 :02

Afin d'obtenir une heure unique (par exemple pour la documentation à l'intérieur d'un système d'automatisation complet), il est possible de supprimer l'impression de l'heure dans le bloc «Date / Heure» (option du menu 7-12, réglage d'usine : «Imprimer l'heure»). Avec le réglage «Ne pas imprimer l'heure», l'heure peut être ajoutée par ex. par une commande centrale afin d'avoir toujours la même heure dans le système. Ce réglage est particulièrement intéressant lors de la communication avec un PC.

Bloc de séparation :

ligne en pointillé, interligne (avec l'application «Pesée»).

Ce bloc ne peut pas être désactivé, il est automatiquement imprimé avant l'impression des blocs d'information suivants.

Bloc 3 : données d'initialisation

Le contenu de ce bloc dépend de l'application. Sont représentés par ex. le nombre de référence, le poids d'une pièce de référence, le poids de consigne etc. suivis d'un interligne.

Ce bloc ne peut être désactivé qu'en impression standard. Dans l'impression de résultat il n'est pas sélectionnable.

Exemple d'impression du bloc 3 (application «Comptage») :

nRef 10 pcs
wRef + 0.035 kg

Bloc 4 : numero de série de la balance

Exemple d'impression du bloc 4

No. ser. 1234567890

Bloc 5 : données de résultat

Le contenu de ce bloc dépend de l'application. Si l'application le permet, le poids brut, le poids net et le poids de tare sont toutefois toujours édités et suivis d'un interligne. Puis le **résultat** dépendant de l'application est imprimé, par ex. le nombre de pièces. Une ligne en pointillé termine le bloc.

Exemple d'impression du bloc 3 (application «Comptage») :

 
 
G# + 1.402 kg
T + 0.200 kg
N + 1.202 kg


Qnt 34 pcs

Interfaces de données

Procès-verbal BPF

Avec l'option du menu activée, le procès-verbal d'impression est complété par l'impression d'un en-tête et d'un bas de page BPF avant et après le résultat de mesure (GMP : Good Manufacturing Practice).

L'en-tête BPF est imprimé avant le premier résultat de mesure. Le bas de page BPF est imprimé soit après chaque résultat de mesure particulier (BPF pour 1 résultat de mesure, réglage 7-11-2) ou bien après le dernier résultat de mesure d'une série de résultats (procès-verbal BPF toujours pour plusieurs résultats de mesure, 7-11-3). Une série de résultats de mesure est terminée en appuyant longuement sur la touche . Dans ce cas, le symbole  reste affiché jusqu'à l'impression du bas de page BPF.

Si l'on change de balance (uniquement sur le modèle Combics 2) pendant qu'une impression BPF de plusieurs résultats de mesure est éditée (7-11-3), le bas de page BPF pour la balance utilisée jusqu'alors est imprimé lorsque l'on appuie sur la touche . Au cours du processus d'impression suivant, l'en-tête BPF pour la balance nouvellement sélectionnée est imprimé.

Une impression BPF a toujours lieu automatiquement à la fin des processus «Calibrage/Ajustage», «Linéarisation» et «Mémoriser/effacer précharge».

Lors d'impressions conformes aux BPF sur une imprimante d'étiquettes sous le réglage du menu 7-11-3 le rapport entre en-tête et bas de page BPF ne convient plus (impression sur des étiquettes différentes). C'est pourquoi les impressions BPF sur des imprimantes d'étiquettes doivent uniquement avoir lieu sous l'option du menu 7-11-2.

Dans les lignes suivantes sont représentés trois exemples d'en-têtes de procès-verbal BPF et un exemple de bas de page de procès-verbal BPF. La ligne contenant la date et l'heure n'apparaît pas sur le modèle Combics 1.

Plate-forme de pesée PP1 :

-----		Ligne en pointillé
14.01.2002	09:43	Date/Heure ¹⁾
Type	CISL2	Type Combics
No.ser.	12345678	N° de série Combics
Vers.	1.1007.12.1	Vers. logiciel applic.
BVers.	01-25-01	Vers. logiciel base
-----		Ligne en pointillé

Plate-forme de pesée PP2 (protocole XBPI) : ²⁾

-----		Ligne en pointillé
14.01.2002	09:45	Date/Heure ¹⁾
Type	CISL2	Type Combics
No.ser.	12345678	N° de série Combics
Vers.	1.1007.12.1	Vers. logiciel applic.
BVers.	01-25-01	Vers. logiciel base
Type	IS12000S	Type de plate-forme
Ser.No	12345678	N° de série de la plate-forme
-----		Ligne en pointillé

Plate-forme de pesée PP2 (protocole SBI) : ²⁾

-----		Ligne en pointillé
14.01.2002	09:45	Date/Heure ¹⁾
Type	CISL2	Type Combics
No.ser.	12345678	N° de série Combics
Vers.	1.1007.12.1	Vers. logiciel applic.
BVers.	01-25-01	Vers. logiciel base
Type	SBI	(Type de plate-forme)
-----		Ligne en pointillé

bas de page BPF :

-----		Ligne en pointillé
14.01.2002	09:45	Date/Heure ¹⁾
Nom :		Feld pour Unterschrift
-----		Interligne
		Ligne en pointillé

¹⁾ pas pour l'indicateur Combics 1

²⁾ uniquement pour l'indicateur Combics 2

Exemples de procès-verbaux

Pour Explication des différents blocs d'informations, voir la partie « Configurer la sortie d'impression » aux pages précédentes. Pour l'identification des données de résultats, voir le chapitre de l'application concernée.

Application « Pesée simple » :

Le bloc d'informations « Données d'initialisation » est vide. Si ce bloc a été sélectionné, un interligne est imprimé.

EN-TETE 1
EN-TETE 2

14.01.2002 09:43

G#	+	1.402	kg
T	+	0.200	kg
N	+	1.202	kg

Représentation avec identification de la plate-forme de pesée

No. ser 80705337

G#	+	1.402	kg
T	+	0.200	kg
N	+	1.202	kg

Application « Comptage » :

Le bloc de données d'initialisation contient le nombre de pièces de référence et le poids d'une pièce de référence. Le bloc de résultat contient le poids brut, le poids net et le poids de tare et, comme résultat, le nombre de pièces.

nRef		10	pcs
wRef	+	0.035	kg

G#	+	1.402	kg
T	+	0.212	kg
N	+	1.190	kg

Qnt 34 pcs

Application « Mesure neutre » :

Le bloc de données d'initialisation contient la quantité de référence et le poids de référence. Le bloc de résultat contient le poids brut, le poids net et le poids de tare et, comme résultat, le nombre de pièces.

Ref		20	
wRef	+	1.200	kg

G#	+	14.700	kg
T	+	0.300	kg
N	+	14.400	kg

Qnt 120

Application « Pesée en pourcentage » :

Le bloc de données d'initialisation contient le pourcentage de référence et le poids de référence. Le bloc de résultat contient le poids brut, le poids net et le poids de tare et, comme résultat, la valeur en pourcentage, représentée comme valeur de reste ou comme valeur de perte.

Représentation du reste

pRef		100	%
wxx%	+	2.100	kg

G#	+	1.859	kg
T	+	0.200	kg
N	+	1.659	kg

Prc 79 %

Représentation de la perte

pRef		100	%
wxx%	+	2.100	kg

G#	+	0.641	kg
T	+	0.200	kg
N	+	0.441	kg

D 21 %

Application « Contrôle +/- » :

Le bloc de données d'initialisation contient le poids de consigne, le poids min. et le poids max.. Le bloc du résultat contient toujours le poids brut, le poids net et le poids de tare. Les autres résultats peuvent être édités dans 2 différents types de représentation :

- Représentation du poids :
Pour les produits en tolérance et pour ceux hors limites, la différence par rapport au poids de consigne est toujours imprimée sous la forme d'une différence en pourcentage et absolue.
- Représentation de la valeur limite :
Pour les produits en tolérance, la différence par rapport au poids de consigne est imprimée sous la forme d'une différence en pourcentage et absolue. Pour les produits hors limites, « HH » est imprimé lorsque le poids est dépassé et « LL » lorsque le poids n'est pas atteint.

Produits en tolérance dans la représentation du poids et de la valeur limite

Setp	+	1.300	kg
Min	+	1.235	kg
Max	+	1.365	kg

G#	+	1.312	kg
T	+	0.000	kg
N	+	1.312	kg

Lim	+	0.92	%
Diff.W+		0.012	kg

Produits hors limites (dépassement) dans la représentation de la valeur limite

Setp	+	1.300	kg
Min	+	1.235	kg
Max	+	1.365	kg

G#	+	1.400	kg
T	+	0.000	kg
N	+	1.400	kg

Stat HH

Interfaces de données

Application «Classement» :

Le bloc de données d'initialisation contient les limites supérieures des classes pondérales 1, 2, 3, 4. Le bloc du résultat contient le poids brut, le poids net et le poids de tare et, comme résultat, la classe pondérale attribuée (1 à 5, la classe 5 signifiant le dépassement de la classe 4).

```
-----
Lim1 + 10.000 kg
Lim2 + 11.000 kg
Lim3 + 12.000 kg
Lim4 + 13.000 kg

G# + 9.700 kg
T + 0.000 kg
N + 9.700 kg

Class 1
-----
```

Application «Pesée d'animaux» :

Le bloc de données d'initialisation contient le nombre de valeurs de mesure pour le calcul de la valeur moyenne. Le bloc du résultat contient le poids de tare et la valeur moyenne.

```
-----
mDef 8

T + 0.000 kg
x-Net + 4.202 kg
-----
```

Application «Total net» :

Le bloc de données d'initialisation est vide. Si cela est sélectionné, un interligne est imprimé. Les valeurs représentées dans le bloc du résultat dépendent de l'état du programme dans lequel l'opérateur effectue l'impression. Les possibilités suivantes sont disponibles :

- Impression du total/du résultat
A lieu après avoir appuyé sur la touche **(CF)** (la mémoire de tare est effacée)
- Impression individuelle/des composants
A lieu après avoir appuyé sur la touche **(OK)** (le composant est mémorisé dans la mémoire de tare)
- Standard
A lieu après avoir appuyé sur la touche **(E)** (le composant n'est pas mémorisé dans la mémoire de tare)

Impression du total

```
-----
n 3
S-Comp+ 3.400 kg
Cont.T+ 0.200 kg
-----
```

Impression des composants (réglage du menu 3-17-3)

L'en-tête du procès-verbal est imprimé une seule fois, les différents composants sont imprimés automatiquement les uns en dessous des autres.

Si cette impression doit avoir lieu sur une imprimante d'étiquettes, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de place sur l'étiquette pour l'impression de ce composant. Pour cela, il est possible de prévoir dans le menu le réglage «Avance manuelle» lors de l'utilisation des imprimantes YDP01IS et YDP04IS. Si le réglage a été effectué, l'opérateur peut déclencher une avance manuelle des étiquettes sur l'imprimante. En cas d'utilisation de l'imprimante YDP02IS, une avance a lieu automatiquement à chaque commande d'impression (ne peut pas être désactivée).

Exemple avec 2 composants :

```
EN-TETE1
EN-TETE2
14.01.2002 09:43
-----
Cmp001+ 1.200 kg
Cmp002+ 2.000 kg
```

Impression individuelle (réglage du menu 3-17-2)

Toute la configuration d'impression standard est imprimée pour chaque composant. Exemple pour le 2^{ème} composant :

```
EN-TETE1
EN-TETE2
14.01.2002 09:46
-----
Cmp002+ 2.000 kg
```

Impression standard

Exemple avant la mémorisation du 2^{ème} composant :

```
G# + 4.400 kg
T + 0.200 kg
T2 + 4.200 kg
N + 0.000 kg
```

Application «Totalisation» :

Le bloc de données d'initialisation est vide. Si le réglage a été effectué, un interligne est imprimé. Les valeurs représentées dans le bloc du résultat dépendent de l'état du programme dans lequel l'opérateur effectue l'impression. Les possibilités suivantes sont disponibles :

- Impression du résultat
A lieu après avoir appuyé sur la touche **(CF)** (la mémoire de totalisation est effacée)
- Impression individuelle/des composants d'un item
A lieu après avoir appuyé sur la touche **(OK)** (le composant est mémorisé dans la mémoire de tare)
- Standardausdruck
A lieu après avoir appuyé sur la touche **(E)** (le composant n'est pas mémorisé dans la mémoire de tare)

Impression du total

```
-----
*G 9.200 kg
*N + 8.600 kg
n 3
-----
```

Impression des composants réglage du menu 3-17-3)

L'en-tête de procès-verbal n'est imprimé qu'une seule fois, tous les items sont imprimés les uns sous les autres (avec impression sur une imprimante d'étiquettes voir également Impression des composants Total net).

Exemple avec 2 items :

```
EN-TETE1
EN-TETE2
14.01.2002 09:43
-----
G# + 1.400 kg
T + 0.200 kg
N + 1.200 kg
n 1

G# + 3.400 kg
T + 0.200 kg
N + 3.200 kg
n 2
```

Impression individuelle (réglage du menu 3-17-2)
Toute la configuration d'impression standard est imprimée pour chaque items.
Exemple : imprimer le 2^{ème} item

```

      EN-TETE1
      EN-TETE2
14.01.2002      09:43
-----
G#      +      2.400 kg
T        +      0.200 kg
N        +      2.200 kg
n                2

```

Impression standard
Le compteur d'items n'est pas imprimé.
Exemple : imprimer le 2^{ème} item

```

G#      +      2.400 kg
T        +      0.200 kg
N        +      2.200 kg

```

Imprimer les paramètres du menu :
Toutes les sous-options actives du menu actuellement affiché sont imprimées :

```

-----
MENU
      SETUP.
PP1
-----
  1
    1.1
      1.1.2
      1.2.1
      1.3.2
...
  1.18
    1.18.1
      CAL
        10.000 kg

```

etc.

Procès-verbal BPF Procès-verbal «Linéarisation»

```

-----
14.01.2002      13:00
Type            CISC2
Ser.no.         12345678
Vers.           1.1007.12.1
BVers.          01-25-01
-----

```

```

Linearisation
Gew.1 +         7.00 kg
Gew.2 +        15.00 kg
Gew.3 +        22.00 kg
Gew.4 +        30.00 kg
      termin
-----

```

```

14.01.2002      13:02
Nom :
-----

```

Procès-verbal «Ajustage»

```

-----
14.01.2002      13:50
Type            CISC2
No.ser.         12345678
Vers.           1.1007.12.1
BVers.          01-25-01
-----

```

```

-----
Calibrage externe
Cons. +        30.00 kg
Diff. -         0.03 kg
Ajustage externe
Diff. +         0.00 kg
-----

```

```

14.01.2002      13 :52
Nom :
-----

```

Procès-verbal «Mémoriser précharge»

```

-----
14.01.2002      13:50
Type            CISC2
No.ser.         12345678
Vers.           1.1007.12.1
BVers.          01-25-01
-----

```

```

Memoriser precharge
      termin
-----

```

```

14.01.2002      13:52
Nom :
-----

```

Procès-verbal «Effacer précharge»

```

-----
14.01.2002      13:50
Type            CISC2
No.ser.         12345678
Vers.           1.1007.12.1
BVers.          01-25-01
-----

```

effacer la precharge
termine

```

-----
14.01.2002      13:52
Nom :
-----

```

Procès-verbal «Pesée simple» avec
plusieurs résultats de mesure
(exemple : 2 résultats de mesure) :

```

-----
14.01.2002      09:43
Type            CISC2
Ser.no.         12345678
Vers.           1.1007.12.1
BVers.          01-25-01
-----

```

```

      EN-TETE1
      EN-TETE2
14.01.2002      09:43
-----

```

```

G#      +      2.40 kg
T        +      0.20 kg
N        +      2.20 kg
-----

```

```

      EN-TETE1
      EN-TETE2
14.01.2002      09:44
-----

```

```

G#      +      3.40 kg
T        +      0.30 kg
N        +      3.10 kg
-----

```

```

14.01.2002      09:45
Nom :
-----

```

Messages d'erreur

Messages d'erreur sont représentés sur l'afficheur principal. unterschieden On distingue les erreurs suivantes :

- Les erreurs dynamiques sont affichées pour la durée de l'erreur avec un code d'erreur (par ex. *InF 01*).
- Les erreurs temporaires sont affichées pour 2 secondes (par ex. *InF 07*)
- Les erreurs fatales sont affichées de manière permanente (par ex. *Err 101*, élimination possible uniquement par Reset).

Affichage	Cause	Remède
Aucun segment d'affichage n'apparaît	Pas de tension d'alimentation	Vérifier l'alimentation en courant
-----	La touche n'a pas de fonction dans cet état	
H	L'étendue de pesée a été dépassée	Décharger la balance
L ou Err 54	Le plateau de la balance n'est pas posé	Poser le plateau de la balance
Err 101 - 104	Touche bloquée Une touche a été actionnée au moment de la mise sous tension	Touche loslassen ou Adressez-vous au service après-vente Sartorius
Err 320	Mémoire du programme d'exploitation défectueuse	Adressez-vous au service après-venture Sartorius
Err 335	Plate-forme de pesée vérifiée non compatible	Connecter une la plate-forme de pesée avec le terminal connecté
Err 340	Nouveaux paramètres d'exploitation (EEPROM) chargés (service)	Eteindre puis rallumer la balance, en cas d'affichage permanent de Err 340 : adressez-vous au service après-venture Sartorius
Err 341	La RAM a perdu des données L'accumulateur est vide	Laisser l'appareil sous tension pendant au moins 10 heures
Err 343	Perte de données dans la mémoire pour les numéros de transaction dans des	Adressez-vous au service après-venture Sartorius mémoires alibis externes
InF 01	La sortie des données ne va pas dans le format d'édition	Effectuer le réglage correct dans le setup
InF 02	La condition d'ajustage n'a pas été par ex. pas taré ou le plateau de la balance est chargé	Ajuster seulement après l'affichage du zéro Décharger la balance Tarer avec la touche $\rightarrow T \leftarrow$
InF 03	Le processus d'ajustage n'a pas pu être achevé en un laps de temps défini.	Respecter le temps de préchauffage et ajuster à nouveau
InF 06	Le poids d'ajustage intégré est défectueux	Adressez-vous au service après-venture Sartorius
InF 07	La fonction effectuée en dernier n'est pas autorisée sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé	Adressez-vous au service après-venture Sartorius pour effectuer des modifications
InF 08	La balance est trop chargée pour pouvoir être mise à zéro	Vérifier si le «dispositif de mise à zéro initiale» (1.12) a été respecté dans vos réglages.
InF 09	Brut \leq zéro, pas possible de tarer	Mettre la balance à zéro
InF 10	Il n'est pas possible de tarer lorsque la mémoire de tare est occupée	Le tarage est à nouveau possible dès que le programme d'application (uniquement avec Combics 2) est effacé.
InF 18	La précharge est trop petite	
InF 19	La précharge est trop grande	
InF 29	La charge minimale n'est pas atteinte	Diminuer la charge minimale (sous l'application, option du menu 3.6)
InF 30	L'identification BPI (octet BPI) dans la plate-forme de pesée actuelle n'est pas effacée (COM-1 est fixée sur communication de données XBPI)	Effectuer le réglage d'usine des paramètres de pesée pour la plate-forme de pesée
InF 31	Handshake interfaces activé (XOFF, CTS)	Emettre un XON, libérer CTS
InF 71	La mémorisation de la valeur de mesure (ou de l'entrée) n'est pas possible (par ex. la limite de contrôle est trop petite ou trop grande)	Aucun
InF 72	La mémorisation de la valeur de mesure pas possible (par ex. le compteur d'items atteint le maximum)	Aucun
InF 73	Des données ne peuvent pas être écrites ou lues	Adressez-vous au service après-venture Sartorius
InF 74	La fonction est bloquée (par ex. le menu est verrouillé, l'appareil est déjà configuré sur une autre interface)	Aucun
no PP	Aucune plate-forme de pesée n'est connectée	Connecter la plate-forme de pesée

Entretien et maintenance

Service après-vente

Une maintenance régulière de votre appareil par un spécialiste du service après-vente Sartorius prolonge la durée de vie de l'appareil et augmente la précision de mesure. Sartorius peut vous proposer différents contrats de maintenance de 1 mois à 2 ans.

La fréquence des opérations de maintenance dépend des conditions de fonctionnement et des exigences de l'utilisateur en matière de tolérance.

Réparations

- △ Tout appareil défectueux doit être immédiatement débranché du secteur (débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur). Les réparations doivent être effectuées avec des pièces de rechange d'origine Sartorius et cela uniquement par une main d'œuvre qualifiée autorisée par la société Sartorius. Des réparations effectuées par un membre du personnel non qualifié peuvent représenter un danger pour l'utilisateur. Remarque : Tant que l'indicateur se trouve sous garantie, veuillez, en cas de réexpédition, le renvoyer en entier.

- △ Echanger entièrement les câbles ou raccords de câbles défectueux ou endommagés.

- △ Ne pas ouvrir l'indicateur lorsqu'il se trouve sous tension. Une fois l'appareil débranché du secteur, attendre au moins 10 secondes avant de l'ouvrir. Etant donné que les surfaces d'ajustage des éléments du boîtier peuvent influencer sur la protection IP, il faut faire ouvrir et fermer l'indicateur par un membre du personnel qualifié.

Nettoyage

Les indicateurs répondent aux directives du EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) relatives aux mesures appropriées afin d'éviter des contaminations. C'est pourquoi ils peuvent être nettoyés et désinfectés sans problème.

- △ Débrancher l'indicateur de l'alimentation en courant (débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur) ; le cas échéant, débrancher également le câble de transmission des données.

- △ Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'indicateur.

- △ Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs (détergents ou produits similaires).

- △ Il est interdit de projeter de l'eau sous pression ou de l'air comprimé sur l'appareil.

- Nettoyer l'indicateur avec un chiffon humecté d'eau savonneuse.

- En cas d'utilisation dans l'industrie alimentaire, utiliser les produits de nettoyage qui y sont habituels.

- Essuyer l'indicateur avec un chiffon doux.

Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

En principe nettoyer toutes les parties en acier inoxydable à intervalles réguliers. Nettoyer toutes les parties en acier inoxydable de la balance avec un chiffon ou une éponge humide. N'utiliser que des produits d'entretien ménagers usuels appropriés pour l'acier inoxydable. Nettoyer les surfaces en acier inoxydable en les frottant simplement. Puis rincer minutieusement le plateau de pesée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus. Puis laisser sécher l'appareil. Vous pouvez appliquer une huile d'entretien comme protection supplémentaire.

Les détergents ne doivent être utilisés que pour le nettoyage de parties en acier inoxydable.

Changement de la housse de protection

- > Changer la housse de protection abîmée.

- Mettre en place la nouvelle housse de protection en la fixant à l'avant et à l'arrière de l'indicateur.

Contrôle de sécurité

Un fonctionnement de l'appareil exempt de danger n'est plus garanti :

- Lorsque l'appareil ou la conduite de raccordement au réseau présentent des chocs visibles
- Lorsque le bloc d'alimentation intégré dans l'indicateur ne fonctionne plus
- Après un stockage prolongé dans de mauvaises conditions (par ex. humidité très importante)

S'il vous semble que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger :

- Débranchez-le du secteur (retirez le câble d'alimentation de la prise secteur) et assurez-vous que l'appareil ne sera plus utilisé.

- Informez le service après-vente Sartorius.

La remise en état de l'appareil ne doit être effectuée que par une main d'œuvre qualifiée :

- ayant accès à la documentation et aux conseils techniques nécessaires au dépannage
- ayant participé aux stages de formation correspondants

- △ Les sceaux adhésifs apposés sur l'appareil indiquent que seul un personnel qualifié est autorisé à ouvrir l'appareil et à en effectuer la maintenance afin de garantir un fonctionnement parfait et fiable de l'appareil et afin que la garantie soit maintenue.

Recyclage

Pour le transport, les produits Sartorius sont protégés grâce à leur emballage. Cet emballage se compose entièrement de matériaux respectant l'environnement qui doivent donc être apportés au service local de retraitement des déchets.

Veillez vous informer auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage (également pour les appareils usagés).




Avant de mettre un appareil à la ferraille, il faut toujours enlever les accumulateurs. Ces accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères normales (ordures spéciales). Veuillez vous adresser à cet effet au service chargé des ordures spéciales de votre localité.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Utilisation en usage non réglementé :	
- Nombre des incréments d'affichage	≤31250 d
Utilisation en usage réglementé :	
Classe de précision	Ⓐ, Ⓑ
Nombre d'échelons de vérification lors d'une utilisation en tant que :	
- Balance à une étendue	≤3125e
- Balance à échelons multiples	≤3125e
Maximum e1	6250e
- Balance à plusieurs étendues	≤3125e
Connexion du capteur :	
- Tension d'alimentation	9 V (±4,5 V)
- Impédance de pont	83 Ω à 2000 Ω
- Possibilité de connexion de capteurs	Système à 6 fils ou à 4 fils
En cas d'utilisation en usage réglementé :	
- Possibilité de connexion de capteurs	Système à 6 fils
- Longueur maximale de câble par section de câble	150 m/mm2
- Signal d'entrée minimal autorisé pour Pind = 0,5	≥0,720 µV/e
- pour Pind = 0,3	≥1,200 µV/e
- Fraction de la limite d'erreur pour ce module :	
pour Delta Umin ≥ 0,720 µV/e	0,5
pour Delta Umin ≥ 1,200 µV/e	0,3
Signal de mesure du convertisseur analogique/numérique intégré :	
Etendue de pesée	à 32 t
Signal de mesure	0,45 mV à 36 mV
Signal de mesure pour charge morte	0,45 mV à 6,3 mV
Variation du signal de mesure	4,5 mV à 29,7 mV
Sensibilité	Au max. 4 millions de digits (interne)
Interface numérique sans rétroaction	Selon EN45501
Interface de données	Interface RS232 bidirectionnelle avec informations de commande (5V, niveau TTL), intégrée en série
Autres interfaces de données :	En option
Afficheur	20 mm LCD, à 7 segments plus symboles d'état, rétroéclairé;
Boîtier :	
- Matériau	Acier inoxydable 1.4301
- Classe de protection selon EN60529	CISL1, CISL1N, CISL2 : IP44 (en option IP65) CIS1, CIS1N, CIS2 : IP67
Gamme de température	-10°C à +40°C
Alimentation en courant	100-240 VAC (-15/+10%), 50-60Hz, max. 17W / 23 VA En option 15,5-24 VDC (±10%), max. 12 W En option 13-17 VAC (±10%), 50-60 Hz, max. 12 W Fonctionnement avec accumulateur avec YBR10Z
Emissions parasites	Selon EN61326+A1 classe B (IEC 61326+A1)
Immunité aux émissions parasites	Selon EN61326+A1, environnement industriel (IEC 61326+A1)
Sécurité électrique	Selon EN61010-1 (IEC 1010-1) EN60950 (IEC 950)



Dimensions (croquis cotés)

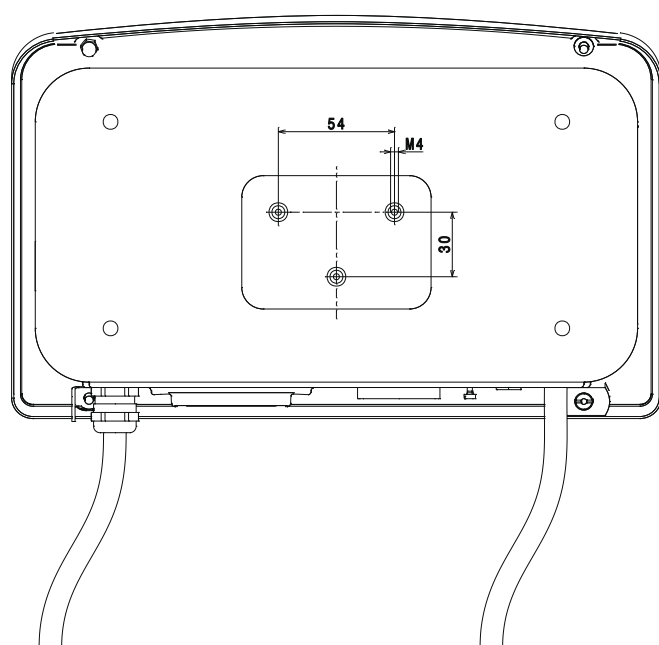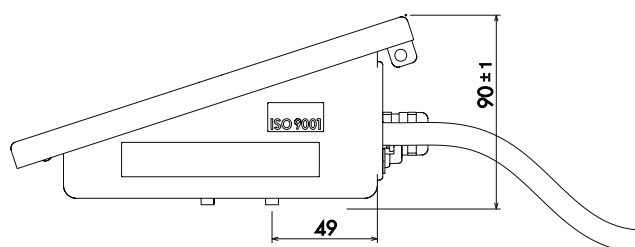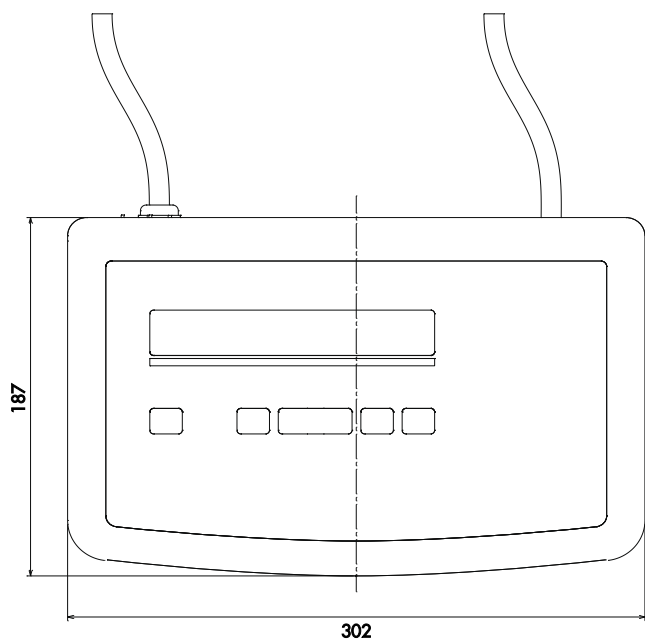


Toutes les dimensions sont en millimètres

Accessoires

Article	Référence
Housses de protection (2 unités)	YDC01CI
Module d'interface (RS232) pour interface UniCOM	YD001C-232
Module d'interface (RS485/422) pour interface UniCOM	YD001C-485
Module d'interface Profibus-DP pour interface UniCOM	YD001C-DP
Module Bluetooth® avec antenne de boîtier	YD001C-BT
Sortie de courant analogique, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 16 bits *	YDA01C-20MA
Imprimante pour usage en métrologie légale avec horodateur programme de statistiques et afficheur L.C.D.	YDP03-OCE
<ul style="list-style-type: none"> - 5 rouleaux de papier de 50 m chacun pour l'imprimante - Cassette à ruban-encreur (rechange) 	6906937 6906918

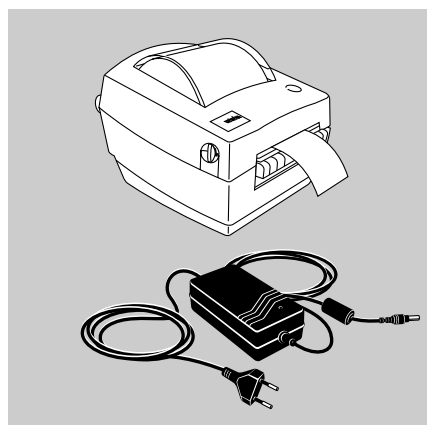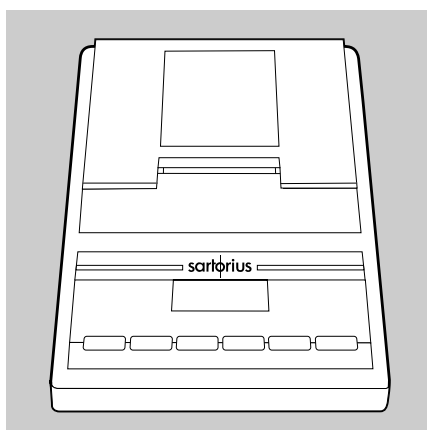

<p>Imprimante à bandes/d'étiquettes pour usage en métrologie légale avec tête d'impression thermique, largeur du papier : 101 mm, avec câble de raccordement (connecteur mâle rond à 12 pôles) et bloc d'alimentation externe.</p> <p>Pour la mise en service le logiciel d'ordinateur «Sartorius Nice Label Express» est nécessaire</p> <p>Câble adaptateur YCC01-01CISLM3 nécessaire pour l'indicateur Combics Modèle CISL.</p> <p>Câble adaptateur YCC02-R12F6 nécessaire pour l'indicateur Combics modèle CIS.</p>	YDP12IS-OCE-UV
<ul style="list-style-type: none"> - 1 rouleau de papier pour YDP12IS, 101 mm x 75 m, papier thermique - Etiquettes pour YDP12IS, très grand format, 101 mm x 75 m, 305 unités 	69Y03196 69Y03195

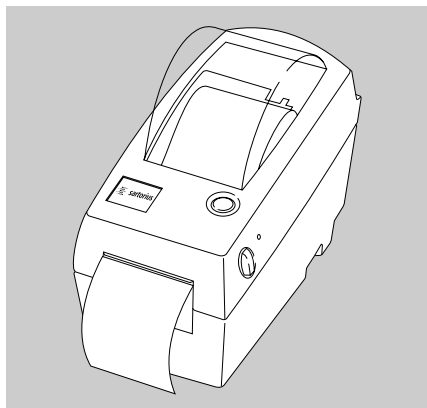

<p>Imprimante à bandes/d'étiquettes pour usage en métrologie légale avec tête d'impression thermique, largeur du papier : 60 mm, avec câble de raccordement (connecteur mâle rond à 12 pôles) et bloc d'alimentation externe.</p> <p>Câble adaptateur YCC01-01CISLM3 nécessaire pour l'indicateur Combics modèle CISL.</p> <p>Câble adaptateur YCC02-R12F6 nécessaire pour l'indicateur Combics modèle CIS.</p>	YDP04IS-OCE-UV
<ul style="list-style-type: none"> - 3 rouleaux de papier pour YDP02/04IS, 60 mm x 75 m, papier thermique - Etiquettes pour YDP02/04IS, petit format, 58 mm x 30 mm, 1000 unités - Etiquettes pour YDP02/04IS, moyen format, 58 mm x 76 mm, 500 unités - Etiquettes pour YDP02/04IS, grand format, 58 mm x 100 mm, 350 unités 	69Y03090 69Y03092 69Y03093 69Y03094
<p>Câble pour raccordement directement de YDP02IS/YDP04IS à l'indicateur Combics modèle CISL</p>	YCC01-01CISLM3

* non utilisable en usage réglementé

Article	Référence
Accumulateur externe, jusqu'à 40 h de fonctionnement, avec chargeur	YRB10Z
Afficheur externe rouge/vert/rouge pour l'indicateur Combics modèle CISL YRD11Z	
Afficheur supplémentaire pour l'indicateur Combics modèle CISL *	YRD02Z
Afficheur à distance, 7 segments, par ex. hauteur des chiffres : 45 mm *	sur demande
Lecteur de codes-barres, largeur de lecture : 120 mm, avec câble de raccordement à l'indicateur Combics 2	
– pour Combics modèle CISL	YRB02CISL
– avec câble adaptateur YCC02-R12F6 pour Combics modèle CIS	YBR02FC
Pédale de commande, avec connecteur en T D-SUB à 25 pôles	YFS01
Boîtier de commande manuelle, avec connecteur en T D-SUB à 25 pôles	YHS02
Mémoire alibi externe pour la mémorisation électronique de données de pesée	YAM01IS
Lecteur pour lire des données de pesée de YAM13IS dans un PC	YAM02IS
Bloc d'alimentation pour YAM01IS ou YAM02IS	YAM11IS
Carte mémoire pour YAM01IS	YAM13IS
Câble de raccordement de l'indicateur Combics à la mémoire alibi YAM01IS	YCC01-10CIM3
Câble de raccordement (D-SUB à 9 pôles) YAM01IS au PC	69EM0012
Contrôle de dosage pour pompes avec interface analogique ou interface à impulsion	YFC02Z-V2
Conception flexible des tickets d'impression (par ex. code-barres, taille variable des polices, intégration d'un logo, entre autres)	sur demande
Driver de balance Sartorius WinScale pour Windows 95/98/2000/NT avec affichage de la valeur de mesure actuelle et mémoire de données PC. Câble de raccordement RS232 YCC01-09ISM5 nécessaire (câble de raccordement RS485 sur demande).	YSW03
Jeu de programme PC SartoConnect (pour lire des valeurs de pesée dans un PC sous Windows 95/98/NT et traitement ultérieur direct - par les programmes d'application Excel, Access, ...) avec câble de raccordement (1,5 m) entre la balance et le PC (12 pôles/9 pôles).	YSC011
Dispositif pour installation dans un cuvelage de fosse (raccordement séparable avec l'indicateur)	YAS99I
Dispositif IP65 pour indicateurs IP44 Combics modèle CISL	YAS01-CISL
Support mural en acier inoxydable	YDH02CIS
Colonne au sol	YDH03CIP
Colonne au sol en acier inoxydable	YDH03CIS
Support de base pour colonne	YBP03CIP
Support de base pour colonne en acier inoxydable	YBP03CIS

* non utilisable en usage réglementé

Article	Référence
Support pour lecteur de codes-barres, à fixer aux colonnes au sol, aux colonnes de table support ou aux colonnes de balances complètes	YBH01CWS
Plaque pour installer une imprimante, pour des colonnes au sol et des colonnes pour table support	YPP01CWS
Jeu de roulettes pour support de base pour colonne YBP03CIP/S, avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes avec frein	YR003CI
Système antivol	YTP01CI
Module d'alimentation industriel 24 V *	YAS02CI
Câble de raccordement (D-SUB à 25 pôles) pour accumulateur YRB10Z (2m)	YCC02-RB01
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, pour accumulateur YRB10Z (2m) (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-RB02
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, pour batterie auto (2m) (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-CB02
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, pour lecteur de code-barres YBR02FC (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-BR02
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, connecteur mâle D-SUB à 9 pôles, 6m (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-D09M6
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, connecteur femelle D-SUB à 9 pôles, 6m (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-D09F6
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, connecteur femelle D-SUB à 25 pôles, 6m (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-D25F6
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, connecteur mâle rond à 12 pôles, 6m (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-R12M6
Câble de raccordement avec passe-câble à vis, connecteur femelle rond à 12 pôles, 6m (uniquement pour Combics modèles CIS)	YCC02-R12F6
Câble pour interface de courant YDA01C-20MA, avec extrémités de câble libres, par ex. 5 x 5 m *	6906926
Passe-câble à vis (presse-étoupe) pour le modèle Combics CIS, IP65/67 (uniquement pour Combics modèles CIS)	YAS04CIS

Raccordement de plates-formes de pesée IS à Combics 2

Une plate-forme de pesée IS peut être raccordée à PP2.

Caractéristiques :

- Les plates-formes de pesée IS possèdent leur propre traitement de valeurs de mesure.
- L'ajustage interne est possible.
- Modèles IS...-OCE : possèdent leurs propres numéros d'approbation avec plaque au câble.
- Les conditions en vigueur sont celles décrites dans le mode d'emploi correspondant.

* non utilisable en usage réglementé

Déclarations de conformité

Marque de conformité CE sur les appareils Sartorius

En 1985, le Conseil de la Communauté Européenne a approuvé une résolution en vue d'une nouvelle approche vers l'harmonisation technique et la standardisation des réglementations nationales. L'organisation de contrôle de la marque CE conformément aux directives et normes européennes est réglementée par les Etats-membres respectifs de l'Union Européenne dans le cadre de l'adoption des directives de la CEE par transposition au niveau des lois nationales respectives. En décembre 1993, la validité de toutes les directives CE a été étendue à tous les Etats-membres de l'Union Européenne et aux Etats signataires de l'Espace Economique Européen. Sartorius applique les directives CE et les normes européennes afin de pouvoir procurer à sa clientèle des équipements correspondant au stade le plus avancé de la technologie actuelle et offrant une durée d'utilisation maximum.

La marque **CE** est apposée exclusivement sur les balances et leurs accessoires dont la conformité aux directives suivantes a été approuvée :

89/336/ CEE «Compatibilité électromagnétique (CEM)»

Normes européennes applicables :

1. Compatibilité électromagnétique :

1.1 Références à 89/336/CEE :

Journal officiel des Communautés européennes n° 2001/C105/03

EN 61326-1 Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire
Prescriptions relatives à la CEM

Partie 1 : Prescriptions générales
Immunité aux émissions parasites : environnement industriel, fonctionnement non surveillé en continu
Emissions parasites : résidentiel, classe B

Remarque !

L'utilisateur engage sa propre responsabilité concernant toutes modifications et tout raccordement de câbles ou d'indicateurs non livrés par Sartorius. C'est à lui de vérifier et, si nécessaire, de corriger ces modifications. Sur simple demande, Sartorius met à disposition une documentation concernant les caractéristiques de fonctionnement minimales des appareils (conformément aux normes concernant la définition de l'immunité aux émissions parasites ci-dessus mentionnées).

73/23/ CEE «Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension».

Normes européennes applicables :

EN 60950 Sécurité de matériels de traitement de l'information, y compris les matériels de bureau électriques

EN 61010 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire

Partie 1 : Prescriptions générales

En cas d'utilisation de matériel électrique dans des installations et des conditions d'environnement exigeant des mesures de sécurité accrues, vous devez respecter les instructions conformément aux consignes d'installation correspondantes.

Balances utilisées en usage réglementé : Directive 90/384/CEE

«Instruments de pesage à fonctionnement non automatique»

Cette directive régit la détermination de la masse en usage réglementé.

Déclaration de conformité au type selon cette directive concernant les instruments de pesage vérifiés par Sartorius avec approbation CE de type : voir le mode d'emploi de la plate-forme de pesée raccordée ou le «Manuel pour la vérification».

La directive régit également la vérification CEE effectuée par le fabricant lorsqu'il existe pour l'instrument une approbation **CE** de type et que le fabricant a obtenu auprès de la Commission des Communautés Européennes la certification lui permettant d'exercer ce genre d'activité. En effectuant la vérification primitive CEE, la société Sartorius répond à la directive de la Communauté Européenne n° 90/384/CEE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui est en vigueur depuis le 01.01.1993 à l'intérieur de l'Union Européenne et au titre d'approbation du système de contrôle de qualité qui lui a été conféré le 15 février 1993 par le «Niedersächsische Landesverwaltungsamt -Eichwesen» (Administration de Basse-Saxe – direction de la métrologie).

Pour tout complément d'information concernant la marque **CE** sur les appareils Sartorius veuillez consulter la publication N° W- -0052-d93081.

«Nouvelle installation» – un service de Sartorius

a vérification primitive est comprise dans notre forfait de service après-vente «nouvelle installation». Celui-ci vous propose, outre la vérification primitive, toute une gamme de prestations importantes visant à garantir un fonctionnement à votre entière satisfaction :

- Installation
- Mise en marche
- Inspection
- Instruction

Si vous désirez faire effectuer la nouvelle installation de votre balance par Sartorius, veuillez solliciter l'intervention d'un membre de notre service après-vente en envoyant la carte «Nouvelle installation chèque no 2» ci-jointe.

Vérifications ultérieures en Europe

La validité de la vérification primitive dépend des directives nationales du pays dans lequel la balance est utilisée. Si vous désirez obtenir des informations sur la réglementation actuellement en vigueur dans votre pays et le nom des personnes que vous pouvez contacter à ce sujet, n'hésitez pas à contacter le centre de service après-vente SARTORIUS le plus proche.

Si vous désirez d'autres informations sur le thème «Vérification», renseignez-vous auprès du centre de service après-vente SARTORIUS le plus proche.



Konformitätserklärung zur Richtlinie 90/384/EWG *Déclaration de conformité au type selon la directive 90/384/CEE*

nichtselbsttätige elektromechanische Waagen
instruments de pesage électromécaniques à fonctionnement non automatique

(Alle Daten sind in den Prüfberichten, Bauartzulassungen oder den betroffenen Geräten selbst zu entnehmen)
(Toutes les données se trouvent dans les rapports d'essais, les approbations de type ou les appareils en question)

Auswerte- gerät <i>Unité de commande et d'affichage</i>	Typ Auswertegerät <i>Type d'unité de commande et d'affichage</i>	Typ Waage Type <i>d'instrument de pesage</i>	Genauig- keits- klasse <i>Classe de précision</i>	EG-Bauart- zulassung Nr. N° <i>d'approbation CE de type</i>	Prüfschein Nr. Auswertegerät N° d'essai <i>d'unité de commande et d'affichage</i>
CI...	TN	SARTICS	III IIII	D04-09-015	D09-03.13
CIX...	TN-X	SARTICS	III IIII	D04-09-015	D09-03.13

Elektromechanische Waage

Die Konformitätserklärung gilt, wenn:

- das Auswertegerät als unverändertes Originalmodul verwendet wird.
- die Kompatibilität der Module über das mitgelieferte Programm "KOMPMOD.xls" bestätigt und vom Waagenbauer unterschrieben wurde.
- eine Benannte Stelle der EU geprüft und in einer Konformitätsbescheinigung bestätigt hat:
 - * die Übereinstimmung der im Formular (Programm) gemachten Angaben mit Waage und EG-Bauartzulassung.
 - * die Richtigkeit der Aufschriften auf dem Kennzeichnungsschild
 - * die Prüfung der Waage nach EN 45501 Punkt 8.2
- die Benannte Stelle das Kennzeichnungsschild mit der grünen Klebmarke mit dem Messtechnik-M und ihrer Nummer ausgerüstet und die in der EG-Bauartzulassung geforderten Stellen mit ihren Sicherungsmarken verschlossen hat.

Instrument de pesage électromécanique

La déclaration de conformité au type est valide si :

- l'unité de commande et d'affichage est utilisée en tant que module d'origine inchangé
- la compatibilité des modules a été confirmée par le programme livré "KOMPMOD.xls" et signée par le monteur de balances
- un organisme notifié de l'UE a testé et confirmé les points suivants dans un certificat de conformité :
 - * les informations et les spécifications mentionnées dans le formulaire (programme) concordent avec l'instrument de pesage et l'approbation CE de type
 - * le marquage sur la plaque signalétique est correct
 - * l'instrument de pesage a été testé selon EN 45501, point 8.2
- l'organisme notifié a apposé sur la plaque signalétique l'autocollant vert avec la marque métrologique "M" et son numéro, et scellé les emplacements exigés dans l'approbation CE de type avec leurs bandes de sécurité.

Sartorius AG
37070 Göttingen, Deutschland / République Fédérale d'Allemagne
Göttingen, 01.11.2004


Dr. G. Maaz
(Spartenleitung Mechatronik)
(Directeur du Département Mécatronique)


J. Rehwal
(Leitung Produktion Mechatronik / Wägetechnik)
(Directeur de la production du Département
Mécatronique / Technologie de pesage)

OAW-113-2/02.96
P108dfa04.doc

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



EG-Bauartzulassung

Certificat d'approbation de modèle CE

Délivré à: Sartorius AG
Weender Landstraße 94 – 108
37075 Göttingen
République fédérale d'Allemagne

En application: Article 13 de la Loi en matière de vérification en date du
23 mars 1992 (Journal officiel I p. 711), modifié en dernier lieu le 25
novembre 2003 (Journal officiel I p. 2304) transposant en droit
allemand la Directive 90/384/CEE, modifiée par 93/68/CEE

Concernant: Instrument de pesage électromécanique à fonctionnement non
automatique avec ou sans leviers

Type: SARTICS
Max 0,5 kg ... 300 t
Option: instrument de pesage à étendues ou échelons multiples
(III) $n \leq 6250$
(IIII) $n \leq 1000$

Numéro d'approbation: **D04-09-015 1^{ère} Révision**

Valable jusqu'au: 07.04.2014

Nombre de pages: 10

Numéro de référence: PTB 1.12 – 4014622

Organisme notifié: 0102

Par ordre

Braunschweig, 18.10.2004

Sceau


Marcus Link

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

PTB



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

Sartorius AG

Issued to:

Weender Landstr. 94-108
37075 Göttingen

Prüfgrundlage:

EN 45501 (1992), Nr. 8.1, WELMEC-Dokument 2.1 (1997) EWG
Richtlinie 90/384/EWG, OIML R 76-1

In accordance with:

Gegenstand:

Auswertegerät *Indicator*
und Terminal *and Terminal*
Typ: TN und / and TN-X

Object:

Typ:

Kennnummer:

Serial number:

Prüfscheinnummer:

D09-03.13 1. Revision

Test certificate number:

D09-03.13 Revision 1

Datum der Prüfung:

Date of Test:

Anzahl der Seiten:

9

Number of pages:

Geschäftszeichen:

PTB-1.12-4009190

Reference No.:

Benannte Stelle:

0102

Notified Body:

Im Auftrag

By order

Marcus Link




Braunschweig, 31.10.2003

Siegel
Seal



R3-39200

Hinweise siehe erste Seite der Anlage, die Bestandteil des Prüfscheines ist.
For notes, see first page of the Annex which forms an integral part of the test certificate.


Plaques et marques

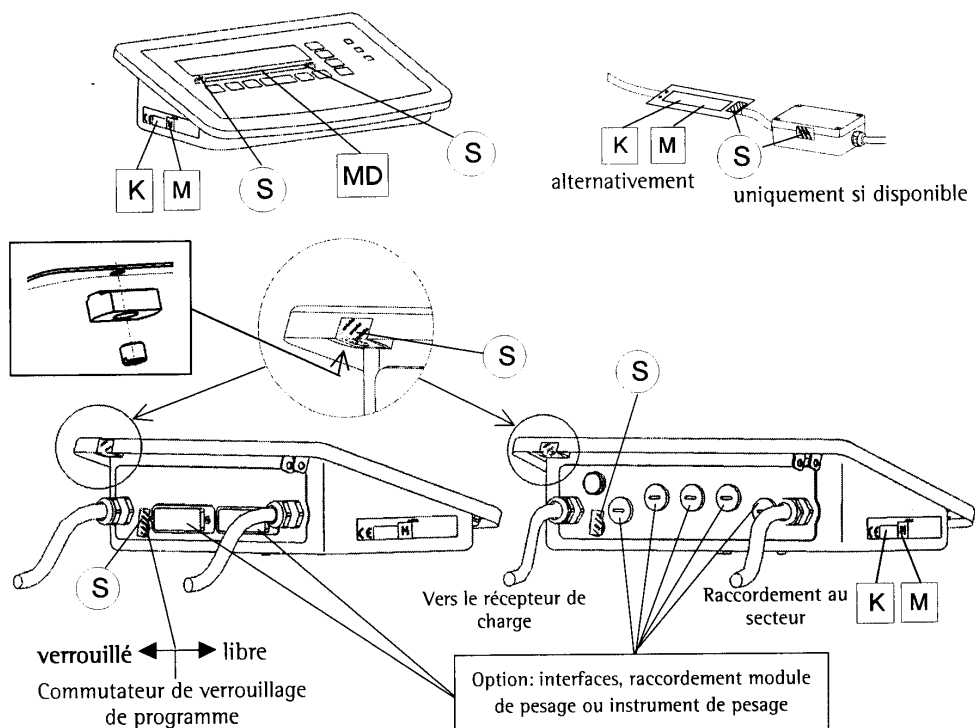

Alternative : Raccord déconnectable, uniquement pour des récepteurs de charge avec cellules de pesée à jauge de contrainte :

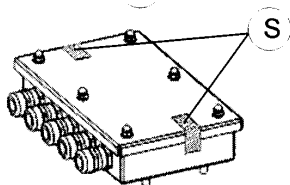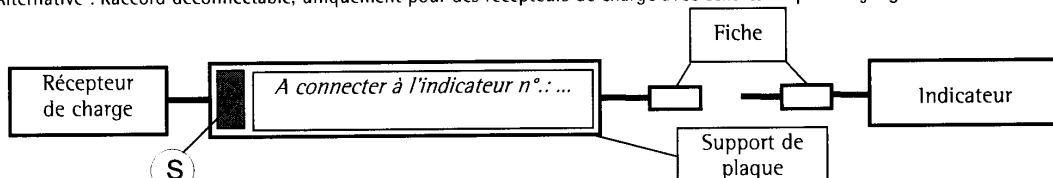

S'il y a une unité de raccord de câble entre le récepteur de charge et l'électronique d'évaluation, il faut la protéger contre des manipulations non autorisées.

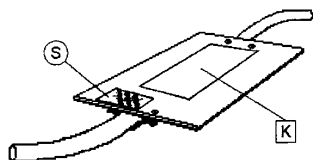

Alternative d'emplacement pour apposer la plaque signalétique de la balance. Procédure dans ce cas :
Coller la plaque d'identification de la balance sur le support de plaque d'identification joint. Fixer le support de plaque d'identification à la ligne de transmission des données du récepteur de charge à proximité de l'unité d'affichage et de commande. Le support de plaque d'identification est scellé à la fixation par le vérificateur des poids et mesures ou par le personnel autorisé de Sartorius.

M Marque de vérification CE (M vert)

S Marque de contrôle

K Plaque d'identification avec marque CE de conformité


MD Indications métrologiques :
Max, Min, e

PPCI011004f

Type d'instrument de pesage: SARTICS Type d'unité de commande et d'affichage: TN
Certificat d'approbation CE de type D04-09-015 + Certificat d'essai D09-03.13


Exemple de plaque d'identification d'une balance vérifiée

K

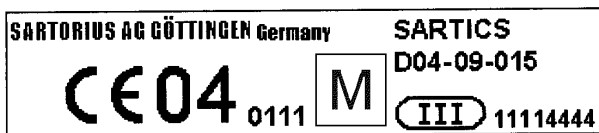

Exemple de plaque signalétique

T

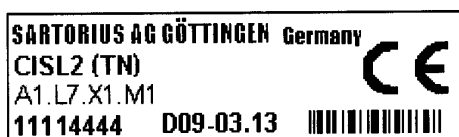

Plaques pour inscrire les données métrologiques

MD

Exemple :

$\Delta\Delta$	R	Max	Min	e=	d=
$\Delta\Delta$	R	Max	Min	e=	d=

$\Delta\Delta$	R 1	Max 3kg	Min 20g	e= 1g	d= 1g
$\Delta\Delta$	R 2	Max 6kg	Min 40g	e= 2g	d= 2g

...

...

En cas d'utilisation comme terminal d'affichage et de commande pour des modules de pesée

- Les emplacements de poinçonnage sont les mêmes sur le terminal.
- Un raccord déconnectable du module de pesée et du terminal d'affichage et de commande ne doit pas être assuré par une marque de sécurité.
- Pour la vérification, respecter les directives (emplacements de poinçonnage au module de pesée, poser la plaque signalétique etc.) du module de pesée. Pour connecter un module de pesée, le commutateur de verrouillage du programme sur le terminal doit être commuté sur la position "débloqué". Le numéro de série du module de pesée est alors mémorisé dans le terminal et le terminal travaille maintenant avec ce module de pesée. Après la connexion du module de pesée, le commutateur de verrouillage du programme se trouvant sur le terminal doit être commuté sur la position "bloqué" pour la vérification. Le module de pesée possède sa propre plaque signalétique. Les conditions sont celles du n°.Certificat d'approbation D97-09-018.
- Les données métrologiques du module de pesée doivent également être apposées sous l'afficheur et être assurées contre toute manipulation.


Exemple de plaque comportant des données métrologiques pour un module de pesée connecté



PPCI011004f

Type d'instrument de pesage: SARTICS Type d'unité de commande et d'affichage: TN
Certificat d'approbation CE de type D04-09-015 + Certificat d'essai D09-03.13

 Index

	Page		Page
Accessoires	109	Manuel pour la vérification	Annexe
Activation du mode Service technique	77	Marque CE	112
Affectation des broches de connecteurs	91	Marque de conformité CE	112
Affichage	8	Mémoriser la précharge	86
Ajustage	20	Menu du Service technique	76
Ajustage sans poids	88	Messages d'erreur	104
Assistance	2	Mesure neutre	26
		Mise en service	5
Calcul de la valeur moyenne	44	Mise hors tension automatique	11
Calibrage	20	Montage de l'adaptateur de vérification	75
Caractéristiques techniques	107	Montage du câble sur les interfaces	93
Certificat d'approbation CE de type	114	Mot de passe	56
Classement	35		
Code d'accès	Annexe	Nettoyage	105
Code d'accès général	Annexe	Nettoyage des surfaces en acier inoxydable	105
Commande externe	71		
Communication SBI	96	Optimisation de référence	23
Comptage	22		
Concept du système	7	Paramètres des appareils	11, 63
Configuration du convertisseur analogique/numérique	81	Pesée d'animaux	44
Configurer l'imprimante	69	Pesée en pourcentage	40
Configurer la sortie des données	96	Pesée simple	10
Connecter la plate-forme de pesée à PP1	74	Plaques et marques	116
Conseils d'installation	5	Plate-forme de pesée 1 «PP1» : Réglages	63
Conseils de sécurité	4	Possibilités de raccordement d'appareils périphériques	90
Contenu de la livraison	5	Procès-verbal BPF	75, 88
Contrôle +/-	30	Procès-verbaux de données : Réglages	65
Contrôle de sécurité	105	Procès-verbaux d'impression : Réglages	71
Convertisseur analogique/numérique	78	Protection IP	4
Croquis cotés	108		
		Raccordement au secteur	5
Déballage	5	Raccordement de l'accumulateur externe	95
Déclarations de conformité	112	Raccordement du lecteur de code-barres	95
Description générale	2	Recyclage	106
Dimensions	108	Réglage de la langue	55, 73
		Réglages	54
Edition automatique des données	96	Régler la date	73
Effacer la précharge	87	Régler l'heure	73
Entrée des données géographiques	82	Réparations	105
Rétroéclairage de l'afficheur	11, 72		
Entrée des poids d'ajustage	83	Schéma de câblage	94
Entrée des poids de linéarisation	83	Schéma des appareils	6
Entretien et maintenance	93	Sélection de l'étendue	80
Exemples de procès-verbaux	89	Signal acoustique	11, 72
Fonctionnement	10	Temps de préchauffage	5
Fonctions des touches	7, 9	Total net	47
Formats d'entrée des données	96	Touche  -longuement	84
Format de sortie des données	97	Totalisation	50
Identifieurs	18	Utilisation en usage réglementé	4
Identification individuelle	18		
Impression	99	Vue d'ensemble des paramètres	54
Informations spécifiques à l'appareil	73	Vue d'ensemble du menu d'exploitation	54
Interface COM1 : Réglages	68		
Interface de données	89		
Interface universelle	68		
Linéarisation externe	85		

Annexe : Code d'accès général



Après la sélection de l'option du menu «Setup», le mot «Code» s'affiche pendant 2 secondes pour demander d'entrer le code d'accès.



Le premier chiffre du code d'accès clignote.

plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;
plusieurs fois **Fn**, **→T←** ;

 
Entrer le code d'accès.

- Régler les chiffres avec la touche **Fn** et les mémoriser avec la touche **→T←**. Appuyer sur la touche **Fn** (chiffres par ordre croissant : 0 ... 9) ou sur la touche **↵** (chiffres par ordre décroissant 9 ... 1) jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse à l'affichage. Si le code d'accès comprend plus de 7 caractères, le premier caractère disparaît de l'affichage sur la droite.


Le code d'accès réglé est affiché.



Confirmer le code d'accès réglé.



Quitter le niveau du menu.

 

Appuyer longuement sur **→T←**

Mémoriser l'entrée et quitter le menu.



Code d'accès général :
40414243

Code d'accès du service
technique : 202122

Annexe : Manuel pour la vérification

Preuve de compatibilité pour modules utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique

Le fichier Excel de ce CD permet de créer des documents nécessaires pour la vérification d'un instrument de pesage. Le fichier peut être sauvegardé et archivé sous un nom choisi par l'utilisateur (par exemple sur l'ordinateur).

L'impression du formulaire rempli est valable comme document pour la vérification de l'instrument de pesage fabriqué par le constructeur de balances. Si ce dernier a été correctement complété et signé par le constructeur de balances, il doit être présenté au vérificateur des poids et mesures. Il est alors valable comme preuve de compatibilité pour l'instrument de pesage.

Le certificat d'approbation de type, le certificat d'essai ou un rapport de test peuvent être une information importante pour le vérificateur des poids et mesures. Des informations du fabricant sur le capteur ou sur l'indicateur peuvent être utiles comme information supplémentaire.

Configuration du système

Configuration minimale requise :

- PC 486DX / 33 MHz
- Souris
- 8 Mo de RAM
- Windows® /95 /NT
- MS Internet Explorer®
- Lecteur de CD-ROM double vitesse
- Logiciel MS-Excel-97® ou supérieur
- Carte graphique VGA 800x600 pixels, 256 couleurs

® Windows 95 et Excel 97 sont des marques déposées de Microsoft Inc. Veuillez respecter les remarques légales !

Installation

- Insérer le CD dans le lecteur de CD-ROM.
- Si le programme ne démarre pas automatiquement, c'est que la fonction de démarrage automatique du système n'est pas activée. Pour démarrer le programme manuellement, procéder de la manière suivante : ouvrir le symbole Poste de travail ou l'Explorateur en double-cliquant. Sélectionner le dossier lecteur de CD en double-cliquant. Double-cliquer sur « Start.html ».
- Sélectionner la version de la langue (cliquer sur la langue correspondante). Sélectionner l'indicateur souhaité dans le haut.

Utilisation du programme

Fichier Lisez-moi

Avant d'ouvrir le fichier Excel, lisez le fichier Lisez-moi. Il contient des informations importantes sur l'utilisation du fichier Excel et donne des conseils importants pour remplir les documents.

Documents

Dans le fichier « Documents », vous trouverez tous les documents de l'indicateur qui sont importants pour la déclaration de compatibilité.

Démarrage

- Cliquer sur « Démarrer le programme Excel » qui se trouve du côté gauche.
- > Le programme Excel ouvre automatiquement le fichier Excel. Une fenêtre apparaît pour sélectionner les macros.
- Cliquer sur le bouton : « Activer les macros ».
- > Remarque : Le réglage de votre ordinateur peut être différent ; la fenêtre n'apparaît pas obligatoirement !
- L'utilisateur doit remplir toutes les zones de la page « Données » (sur fond jaune) !
- > Vous trouverez un exemple complètement rempli dans le répertoire « Documents ». Vous y trouverez également des explications sur les zones marquées en jaune. Si les caractéristiques techniques sont correctement remplies (selon les informations données par le fabricant), le programme calcule automatiquement toutes les valeurs.

- Dans la zone « Type d'instrument de pesage », sélectionner le type d'instrument de pesage correspondant, par ex. instrument de pesage à une étendue, en utilisant la flèche se trouvant à droite dans la colonne du milieu.
- > Les zones doivent être remplies par un expert. A la page 2, les zones marquées en vert ou en rouge indiquent si les composants (indicateur et capteur(s)) sont compatibles :
« Rouge » : incompatible, « vert » : compatible.
Remarque : Le constructeur de balances qui configure une balance à partir des différents composants (indicateur et capteur(s)), est responsable des indications techniques inscrites dans le document !

- Si toutes les données sont correctement remplies (toutes les zones de la page 2 sont marquées de vert), imprimer les deux pages.
- Contrôler les informations et signer la fiche technique.

Remarques légales

Copyright

Toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication, est interdite sans autorisation écrite de la société Sartorius AG. Tous droits réservés à la société Sartorius AG.

L'acquéreur ne peut utiliser ce programme qu'à des fins personnelles et ne peut le transmettre à des tiers ni gratuitement ni contre rémunération. Le programme ne peut être ni modifié, ni remanié, ni modifié par assimilation. Le programme Excel utilisé a été développé par le groupe de travail de métrologie et de vérification (Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Eichwesen). Il est également disponible comme logiciel du domaine public sur Internet. Le programme ne peut pas être modifié. L'utilisateur est responsable en cas d'abus.

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen, Allemagne

Tél. +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG, Göttingen,
République Fédérale d'Allemagne.
Toute reproduction ou traduction, intégrale
ou partielle, faite sans le consentement
écrit de la société Sartorius AG, est illicite.
Tous droits réservés.
Les informations et les illustrations conte-
nues dans ce manuel correspondent à l'état
à la date indiquée ci-dessous.
Sartorius AG se réserve le droit de modifier
la technique, les équipements et la forme
des appareils par rapport aux informations
et illustrations de ce manuel.

Etat :
Décembre 2004, Sartorius AG,
Goettingen, Allemagne